

都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事

令和4年度環境モニタリング環境調査報告書

令和5年6月

川 崎 市 建 設 緑 政 局

－ 目 次 －

第1章 環境モニタリング調査の概要.....	1-1
（1）環境モニタリング調査の目的.....	1-1
（2）これまでの環境配慮の取組経緯.....	1-2
第2章 工事概要及び環境保全対策の実施状況.....	2-1
（1）工事概要.....	2-1
（2）干潟の保全・回復計画の実施状況.....	2-5
第3章 環境モニタリング調査結果.....	3-1
（1）環境モニタリング調査項目.....	3-1
（2）令和4年度の環境モニタリング実施状況.....	3-2
（3）環境モニタリング調査結果.....	3-3
第4章 環境モニタリング調査結果の総括.....	4-1
（1）各項目の評価.....	4-1
（2）浚渫箇所の埋め戻しの効果.....	4-11
（3）保全・回復措置の修正・改善の検討.....	4-14

第1章 環境モニタリング調査の概要

(1) 環境モニタリング調査の目的

本工事区間は、多摩川河口部に位置し、周辺には河口干潟が分布するなど豊かな自然環境が形成されていることから、川崎市では、その自然環境への配慮等の重要性から自主的環境影響評価の手続きを実施し、川崎市環境影響評価審議会の答申を経て、審査書を公告しており、事業の実施に当たっては、この審査書における様々な環境保全の措置を講じながら進めるとしております。

本工事の着工に先立ち、平成29年7月に事業者と河川環境分野の有識者で構成する「河川河口の環境アドバイザー会議」を設置し、9月には「多摩川における干潟の保全・回復計画及び環境モニタリング計画」を策定いたしました。

これらの計画は、自然の不確実性を踏まえ、その変化に的確かつ柔軟に対応することが求められ、例えば、工事中のモニタリング調査結果によっては、さらに対策を追加検討し、迅速かつ適切に実施していく必要があるため、「順応的管理手法」*を用いて進行管理を行いました。

本事業（多摩川スカイブリッジ）は令和4年3月に開通したため、本報告書は供用後1年目の事後調査として、多摩川における干潟の保全・回復計画の実施状況、環境モニタリング調査結果および有識者の指導・助言のもとで、その調査結果の評価及び保全・回復措置の修正・改善の検討をとりまとめました。

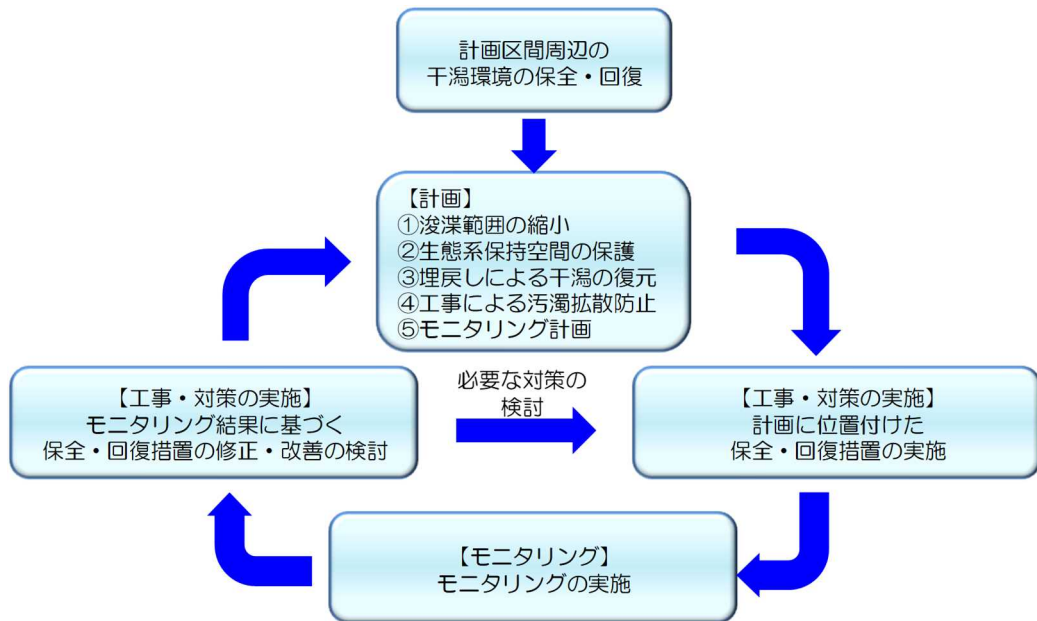


図 1.1 干潟の保全・回復計画の管理フロー

*順応的管理とは

生態系は複雑であり、事業の結果に関する予測には不確実性が伴います。そのため、当初の計画では想定していなかった事態に陥ること等、あらかじめ考慮した上で目標を設定し、目標を達成しているのかモニタリングにより検証し、必要に応じて計画を修正しながら、多様な主体との間の合意形成に基づいて柔軟に対応していく手段が「順応的管理」であり、近年、自然再生事業で使われるようになってきました。

*参考文献：順応的管理による海辺の自然再生, 国土交通省港湾局監修, P25, 2007

(2) これまでの環境配慮の取組経緯

- 平成28年5月 自主的環境影響評価準備書 公告及び意見募集
6月 自主的環境影響評価準備書 説明会開催（2回）
9月 自主的環境影響評価見解書 縦覧
10月 川崎市環境影響評価審議会（現場視察、準備書説明及び審議）
11月 川崎市環境影響評価審議会（答申案審議）
自主的環境影響評価審査書 公告
- 平成29年6月 都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事 契約締結
7月 第1回河川河口の環境アドバイザー会議
9月 多摩川における干潟の保全・回復計画及び環境モニタリング計画の策定
12月 第2回河川河口の環境アドバイザー会議
- 平成30年4月 第3回河川河口の環境アドバイザー会議
7月 第4回河川河口の環境アドバイザー会議
11月 平成29年度 環境モニタリング調査報告書公表
12月 第5回河川河口の環境アドバイザー会議
- 平成31年4月 第6回河川河口の環境アドバイザー会議
令和元年5月 平成30年度 環境モニタリング調査報告書公表
令和元年7月 第7回河川河口の環境アドバイザー会議
12月 第8回河川河口の環境アドバイザー会議
- 令和2年4月 第9回河川河口の環境アドバイザー会議
6月 令和元年度 環境モニタリング調査報告書公表
7月 第10回河川河口の環境アドバイザー会議
12月 第11回河川河口の環境アドバイザー会議
- 令和3年4月 第12回河川河口の環境アドバイザー会議
6月 令和2年度 環境モニタリング調査報告書公表
7月 第13回河川河口の環境アドバイザー会議
12月 第14回河川河口の環境アドバイザー会議
- 令和4年2月 工事完了
3月 12日多摩川スカイブリッジ開通
3月 第15回河川河口の環境アドバイザー会議
9月 第16回河川河口の環境アドバイザー会議
10月 令和3年度 環境モニタリング調査報告書公表
11月 環境モニタリング調査総合評価書公表
- 令和5年3月 第17回河川河口の環境アドバイザー会議

第 2 章 工事概要及び環境保全対策の実施状況

(1) 工事概要

1) 干潟の保全・回復計画の概要

本事業（多摩川スカイブリッジ）は、令和 4 年 2 月に全工事が完了しており、令和 4 年 3 月 12 日に開通を迎えた。

そのため、参考として令和 3 年度における工事内容を以下に示す。

令和 3 年度は、渡河部は側床版架設およびベント設備撤去、河川部は干潟部の埋め戻し、取付部は床版コンクリート打設、陸上部は道路土工を実施し、その後、橋面工、橋梁付属物工および電気設備の工事を実施した。

表 2.1 令和 3 年度の工事工程

工種・項目	仕様	2021年度（令和3年度）											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋戻し工	築造部	■											
上部工	張出架設	■ B7-P5間											
	ベント設備撤去			■									
	架設	■ 取付部											
	橋梁付属物 橋面工						■	■	■	■	■	■	
	電気設備			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
陸上部	道路改良工	■											
後片付け										■	■	■	

2) 側床版架設および干潟部埋め戻し

鋼桁架設完了後、引き続きトラベラクレーンにて側床版の架設を行った。

側床版の大部分の架設完了後に、仮支柱であるベント設備を撤去し、その部分の側床版を架設した。

側床版架設後、浚渫した干潟部分を山砂および仮置きしておいた土砂で埋戻しを行った。



ベント設備 (B7) 撤去状況



干潟埋戻し状況



3) 道路舗装、橋面工

取付道路となる殿町側は道路の舗装と防護柵工事を実施した。

橋梁部は、地覆コンクリート打設を行い、防護柵工事、橋梁付属物工事、舗装工事および低位置照明の電気工事を実施した。



殿町側交差点部全景



交差点部道路舗装状況



橋梁部地覆コンクリート実施状況



車道舗装状況



歩道舗装状況

4) 完成

令和4年2月に工事が完了した。



多摩川上流（殿町側）からの全景




全景

(2) 干潟の保全・回復計画の実施状況

1) 干潟の保全・回復計画の概要

干潟の保全回復計画は、「多摩川における干潟の保全・回復計画及び環境モニタリング計画」において策定されており、その基本方針は、自主的環境影響評価準備書における環境配慮方針に則り、工事用船舶進入のための浚渫範囲を生態系保持空間から可能な限り切り離し、浚渫範囲を最小限にとどめる、干潟以外の箇所でも浚渫箇所の埋戻しを検討する等、干潟への影響を最小限にするよう努めることとしている（図 2.1 参照）。

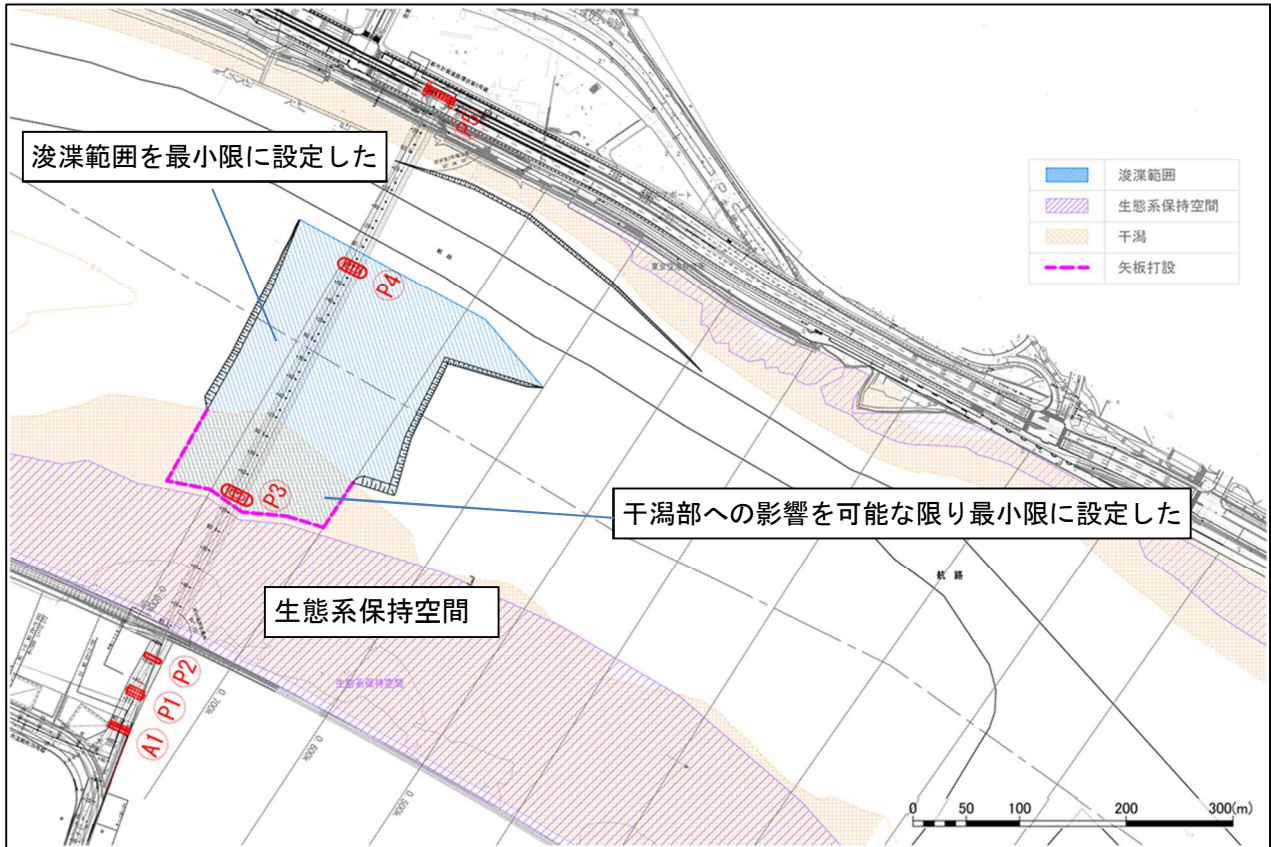

※生態系保持空間：

生態学的な観点から、動物や植物などの生息・生育地として特に保全する必要があると認められた区域として「多摩川河川環境管理計画」の中で設定されている。

図 2.1 本事業における干潟部に対する環境保全の基本方針

2) 干潟の保全・回復計画の内容

a. 浚渫規模の縮小

- 干潟の浚渫は、工事中に使用する船の係留方法を工夫すること等により、自主的環境影響評価準備書による干潟の浚渫面積約12,700㎡から約9,600㎡に縮小する。
- 浚渫深度は航路の水深と同程度のA.P.-2.7mまでとし、浚渫範囲が窪地形状にならないようにする。

作業船の係留にあたり、係留ワイヤーの長さを短くすることが可能なシンカーブロック（船を係留するための水底に沈めた錘）を採用し、浚渫範囲を大幅に縮小する

(図 2.2、図 2.3参照)。

また、浚渫範囲の水が滞留し、水質が悪化するのを防ぐため、浚渫深度は窪地形状にならないように配慮する。(図 2.4参照)

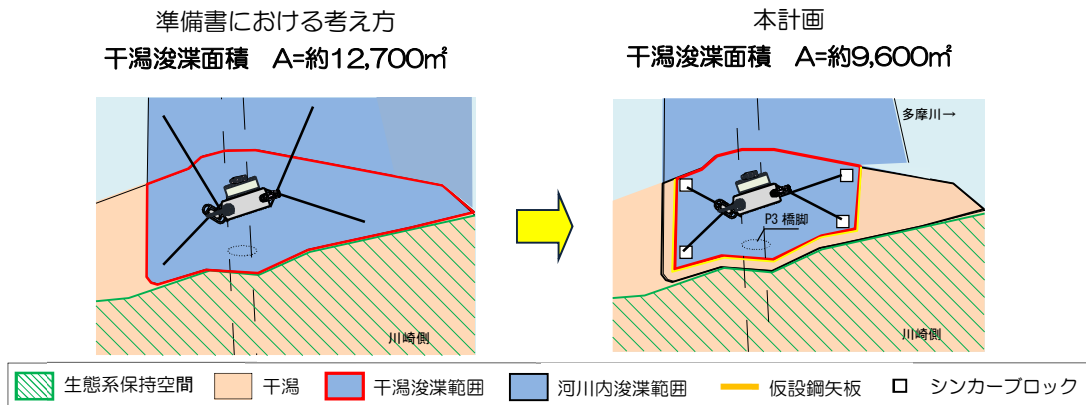


図 2.2 浚渫範囲の縮小

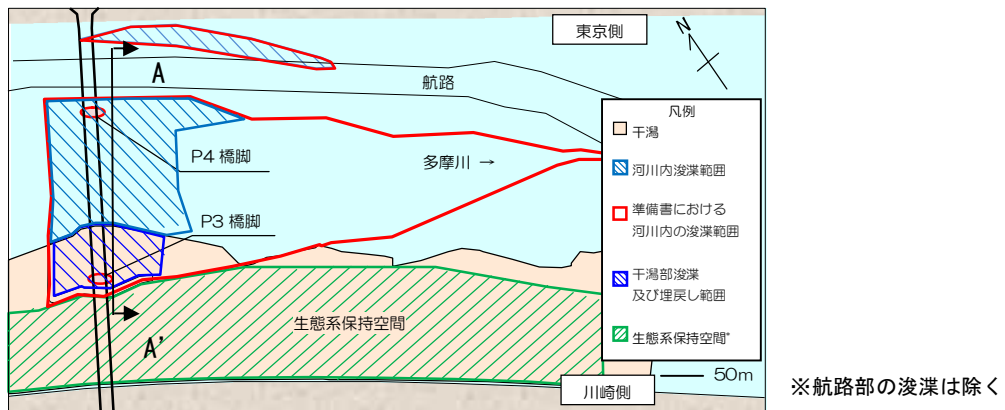


図 2.3 浚渫範囲の平面図

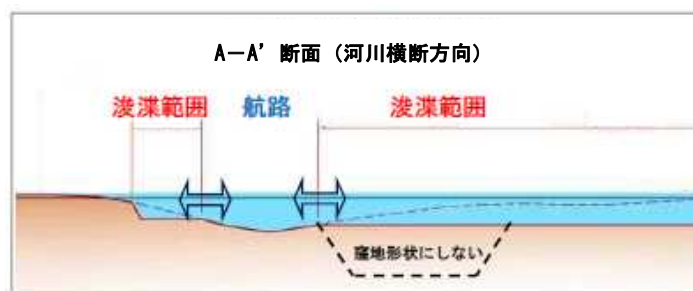


図 2.4 浚渫範囲の河川横断方向の断面図(A-A' 断面)

b. 生態系保持空間の保護

- 生態系保持空間に位置する干潟と浚渫範囲の境界部に仮設鋼矢板を設置し、土留めすることで、緩衝帯を設けるとともに、生態系保持空間及び、残存する干潟の侵食を防止する。
- 生態系保持空間への水の移動を妨げないように、仮設鋼矢板は干潟地盤面まで確実に打設する。

仮設鋼矢板の設置により、生態系保持空間に位置する干潟の侵食を防止するとともに、浚渫範囲の縮小に繋がり、さらに境界部が緩衝帯として機能することで、生態系保持空間への浚渫の影響を低減させる。

また、鋼矢板は干潟地盤高（AP±0m～AP+0.7m）まで打設し、地形変化や生態系保持空間への水の移動を妨げない配慮をする。緩衝帯は定期的にモニタリングをおこない、生態系保持空間の保全について確認する。

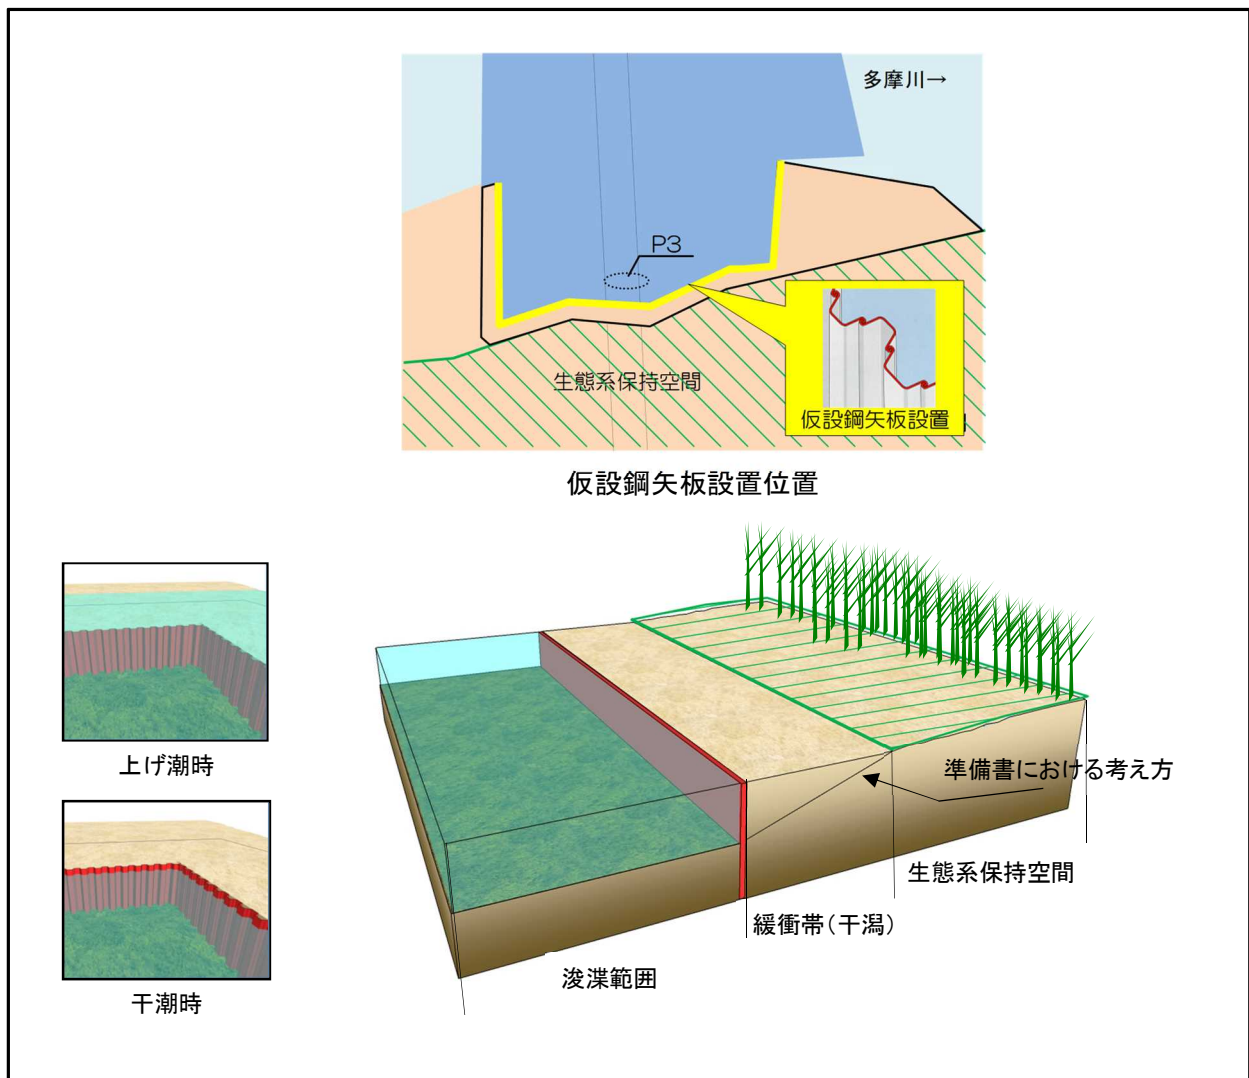


図 2.5 仮設鋼矢板設置概要

c. 干潟の復元

- 浚渫した干潟は、埋戻しにより現状回復を図り、竣工までの令和3年度内の復元を目指すこととしており、令和3年7月に埋め戻しが完了した。
- 現状の土質性状（粒度分布等）を復元し、干潟生態系の早期回復を図るため、浚渫した干潟の表土（0 - 15cm層厚）を陸上保管し、埋戻しの際の覆砂材として再利用する。
- 干潟の埋戻し・復元にあたって、その面積は、現状あるいはそれ以上に確保するように努めるとともに、干潟法面は緩やかな勾配とする。

浚渫前の干潟微地形を把握・調査するとともに、干潟生物の住みやすい土質性状や淡水流入環境の確保の視点に立って、埋戻しにより干潟を復元する（図 2.6、図 2.9、図 2.10参照）。

干潟の復元に向けた埋戻し用の覆砂材は、同一の底質粒度組成が望ましいことから、浚渫土を再利用する。再利用する浚渫土砂の設定においては、既存干潟の生物出現状況や、掘削時に土質性状の異なる層厚混入を防止する観点から、層厚15cmまでの表土を採取することとし、陸上にて保管の際に表土を乾燥させないよう湿潤状態にて仮置きする（図 2.7、図 2.8参照）。



図 2.6 干潟表層状況

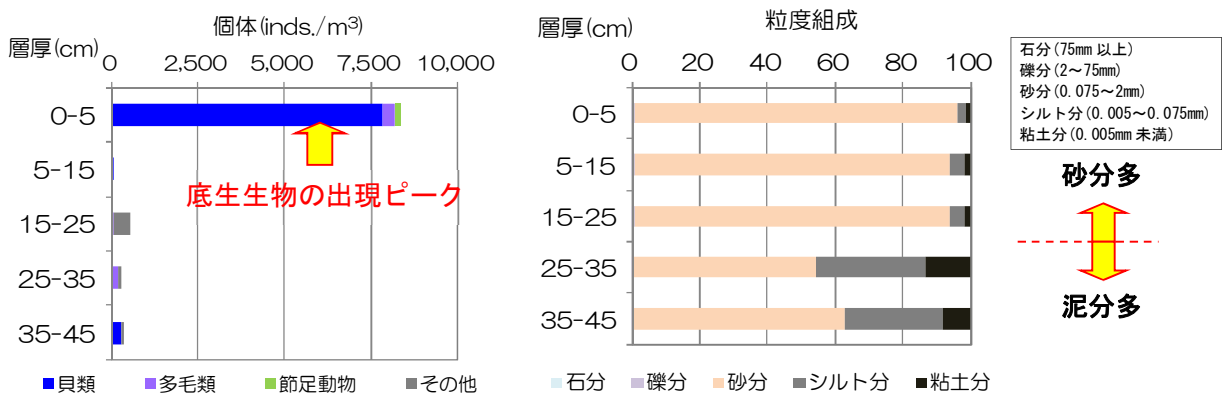


図 2.7 底生生物及び底質粒度の鉛直分布状況（左：底生生物、右：底質粒度）

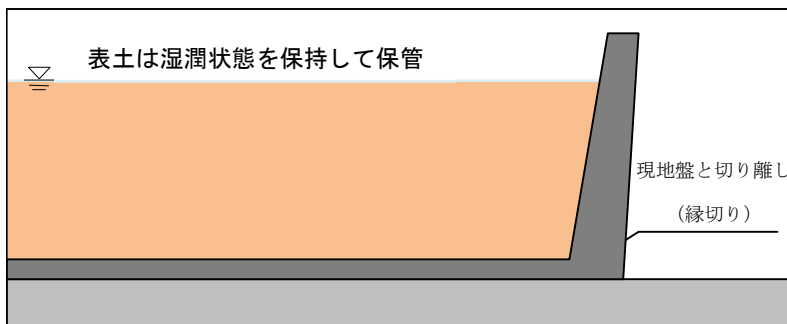


図 2.8 表土保管方法

また、干潟の復元は、工事竣工予定時期までの令和3年度内を目指すとともに、復元に際しては、保全した干潟からの早期生物加入を図るため、浚渫範囲境界部から順次埋め戻す。埋戻しにあたっては、復元する干潟の洗掘を抑制するため、復元する面積を現状あるいはそれ以上に確保するように努める。また、生態系にとって重要な潮下帯の浅場から干潟にかけての連続性を保つため、干潟の法面は緩やかな勾配とし、生物生息空間の拡大を図る（表 2.1、図 2.9参照）。

埋め戻しは令和3年7月に完了した。

表 2.1 浚渫範囲の経時変化

種別	H29	H30	R1	R2	R3	浚渫範囲の干潟の断面イメージ
準備工 浚渫工	■					現況
下部工		■				浚渫後
上部工			■		★埋戻し	埋戻し後

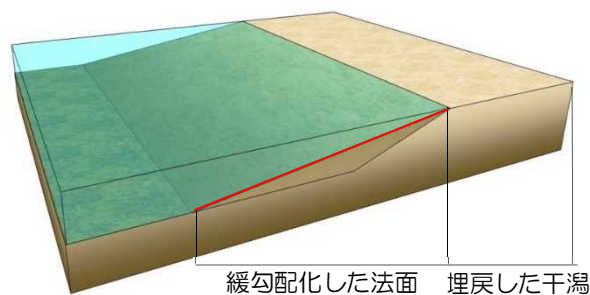


図 2.9 干潟埋戻し計画図

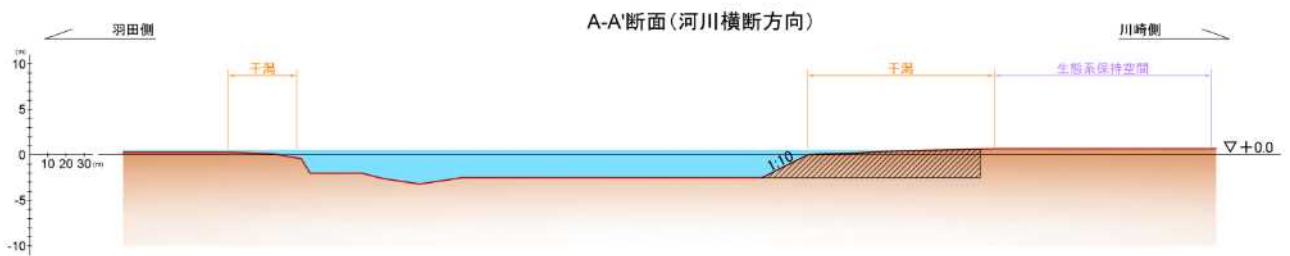
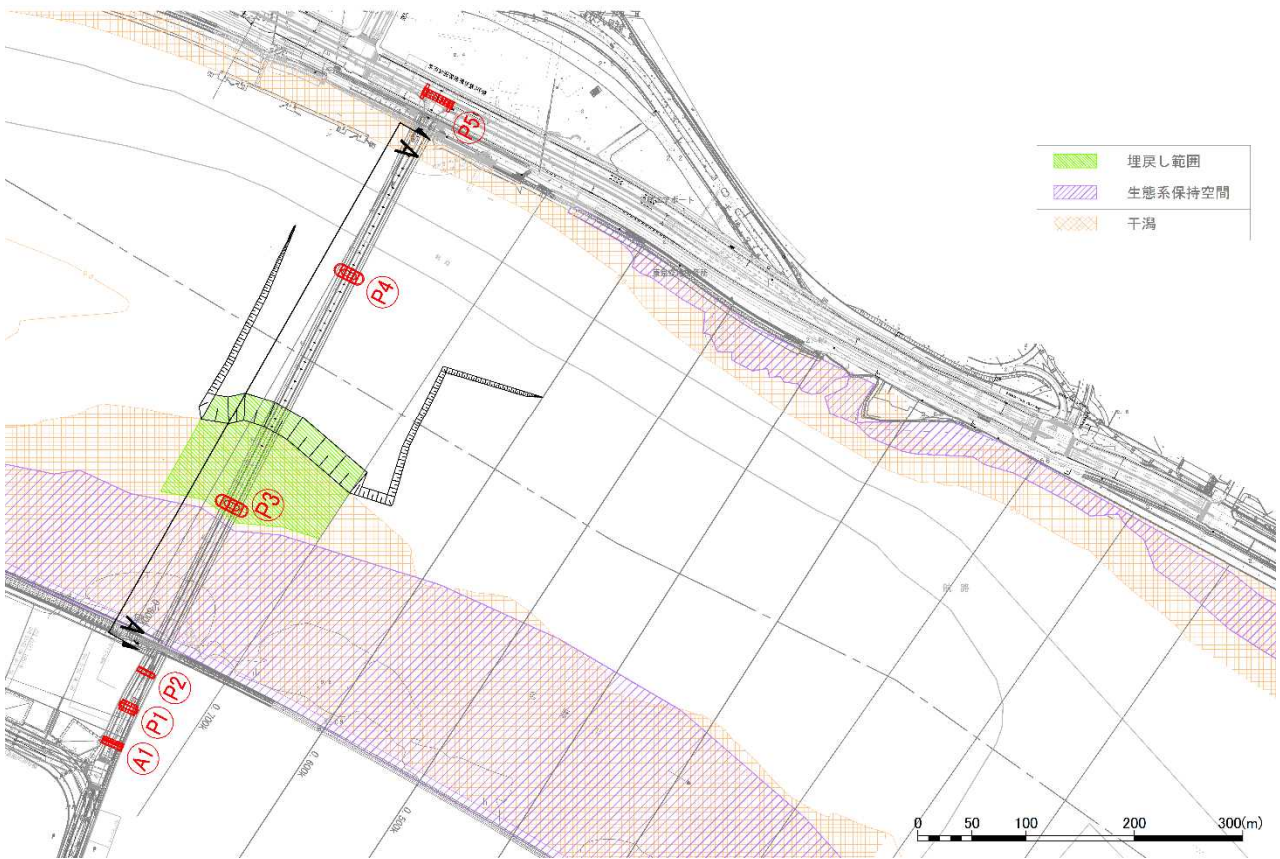


図 2.10 干潟埋戻し計画図

3) 工事における環境配慮事項

平成 29～令和 3 年度にかけて、干潟の保全・回復計画に基づき、以下のような対策を実施した。

a. 浚渫規模の縮小

環境配慮の対象である浚渫範囲は築造部であり、図 2.11 に示すとおり、P3、P4 橋脚付近で生態系保持空間にかからない範囲を対象に行った。

従って干潟部は、計画通り約 9,600m²と減少した面積の浚渫範囲となった。



図 2.11 H29～H31 (R1) 年度工事の浚渫範囲

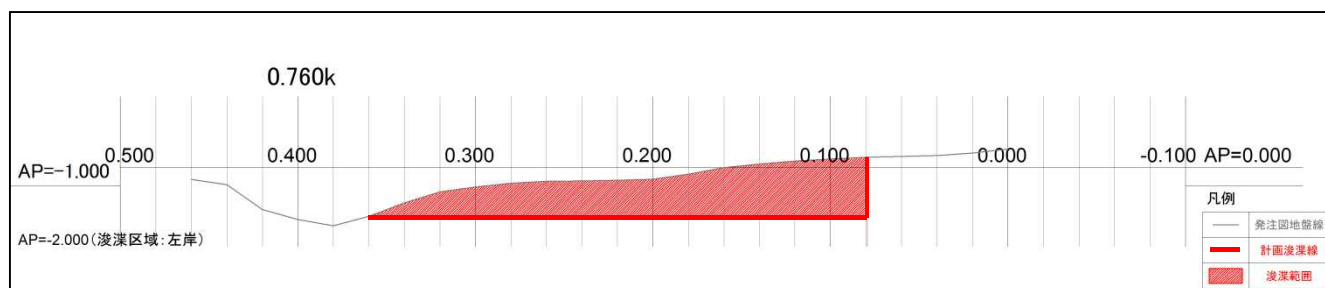


図 2.12 築造部浚渫範囲(断面図)

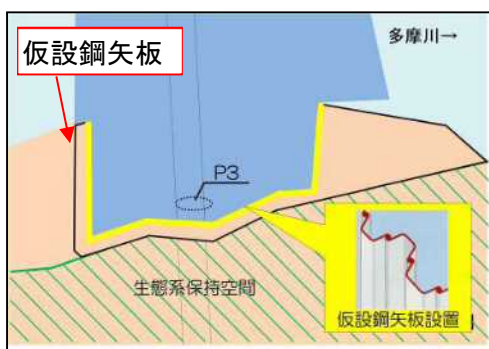


図 2.13 築造部浚渫状況


b. 生態系保持空間の保護

生態系保持空間への浚渫の影響を低減させるために、干潟と浚渫範囲の境界部に仮設鋼矢板を設置した。仮設鋼矢板は、干潟地盤高 (AP±0.0m～AP+0.7m) まで打設し、地形変化や生態系保持空間への水の移動を妨げない配慮をした (図 2.14 参照)。

なお、鋼矢板背面への帯水対策として有識者の助言を得て鋼矢板天端の打ち下げを実施した (図 2.15 参照)。



干潟部と仮設鋼矢板設置位置

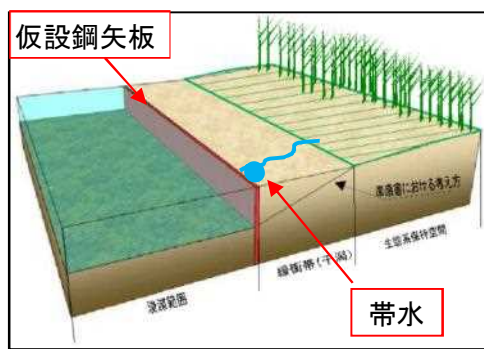

仮設鋼矢板の配置イメージ

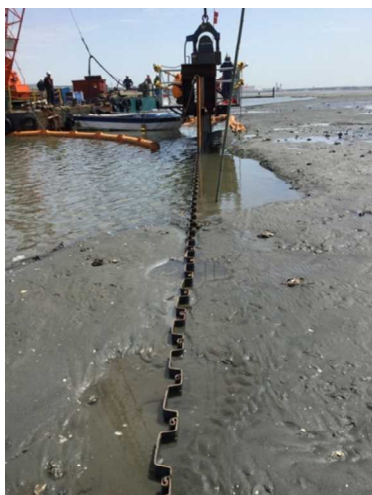


図 2.14 生態系保持空間の保護(仮設鋼矢板設置)の実施状況



図 2.15 矢板打ち下げ状況 (帯水対策) (左) 及び緩衝帯地形変化確認状況 (右)

c. 干潟の復元のための干潟表土移設・仮置き

浚渫工における築造部は底生動物の生息に適した干潟部が存在するため、その干潟部の土砂（約1,500m³）を埋戻しに再利用して干潟の早期回復を目的として表土をすき取り・陸揚げし、仮置きヤードに保管した。

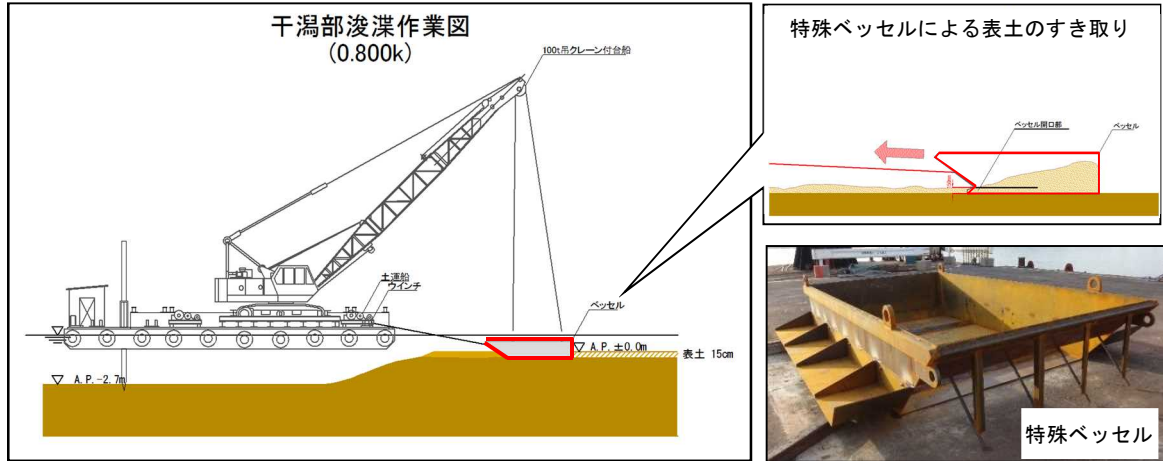


図 2.16 特殊ベッセルによる干潟部の表土すき取り方法


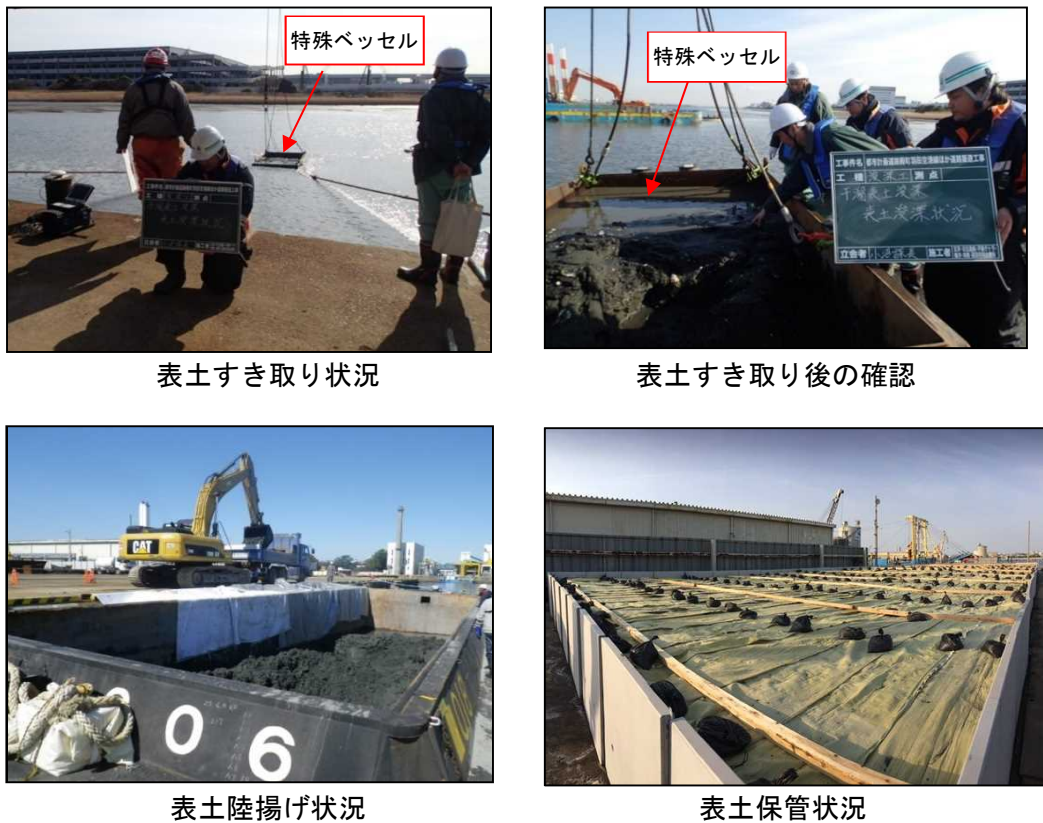


図 2.17 干潟部保護に配慮した浚渫工の実施状況

【令和2年度の干潟表土仮置き状況】

- ・令和3年4月より埋戻しを開始したことから、仮置きは令和3年3月まで行った。
- ・埋戻し前の令和2年度の仮置き状況を以下に示す。
- ・令和2年7月8日と11月19日に陸上保管中の干潟表土の状態を確認した。
- ・シート下の表土表面は、黒く変色しておらず還元的な環境になっていないと推測された。降雨翌日の調査であり表土は湿っていた。
- ・11月の状況では、晴天が続き、表土は多少乾燥していたものの内部は湿潤状態で健全であった。
- ・シート下の表土表面は、黒く変色しておらず還元的な環境になっていないと推測された。
- ・令和2年度の観察では、表層から約0.5m掘り下げた土砂は、湿潤状態を維持していたが臭いもなく、還元的な環境になっていないと推測された。
- ・また、掘り下げても固結状態の箇所は見られず、土質性状は保管時と比べて粒度等大きな変化はないと推測された。

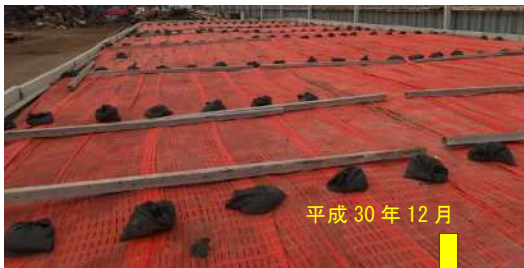

平成30年12月



令和元年10月




令和2年7月8日



令和2年11月19日

表土全景

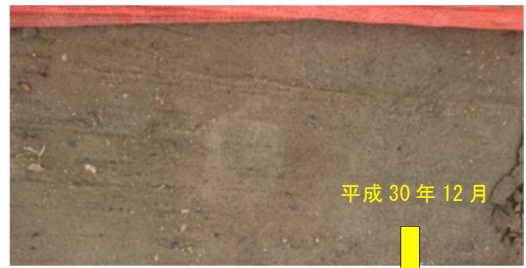

平成30年12月



令和元年10月



令和2年7月8日



令和2年11月19日

養生シート下の状態



保管土の土中の状態 (約 0.5m 堀下げ)



保管土の状態

d. 干潟の回復

①干潟の埋め戻し

埋戻し範囲内における河川内での工事用船舶による上部工の架設およびベント設備の撤去が完了した令和3年4月より、干潟部の埋戻しを開始した。

埋戻し材は千葉県産の山砂を使用し、土運船にて現地に搬入した。

埋戻しは緩勾配による干潟の連続性を目指し、法面勾配を1:10を目標とした。

表土の埋戻しは、底生生物の生息の早期回復を目的として、浚渫時に仮置きした表土を用いて行った。仮置き土砂は表土の15cm厚を目安に使用した。

埋戻し作業は、グラブバケットを装備したクレーン付台船とバックホウ浚渫船にて行った。

埋戻し時には汚濁防止柵を使用し、汚濁拡散防止に努めた。



仮置き土砂搬出状況



仮置き土砂積込状況



埋戻し投入状況



表土投入状況

図 2.18 仮置き、埋め戻し及び表土の処理状況

埋戻し範囲は、下図に示す様に干潟浚渫範囲の他、令和元年東日本台風で洗掘された範囲も含め作業船が作業できる範囲とした。

埋戻し面積は、当初の約 9,600m² に対し、約 10,600m² とした。

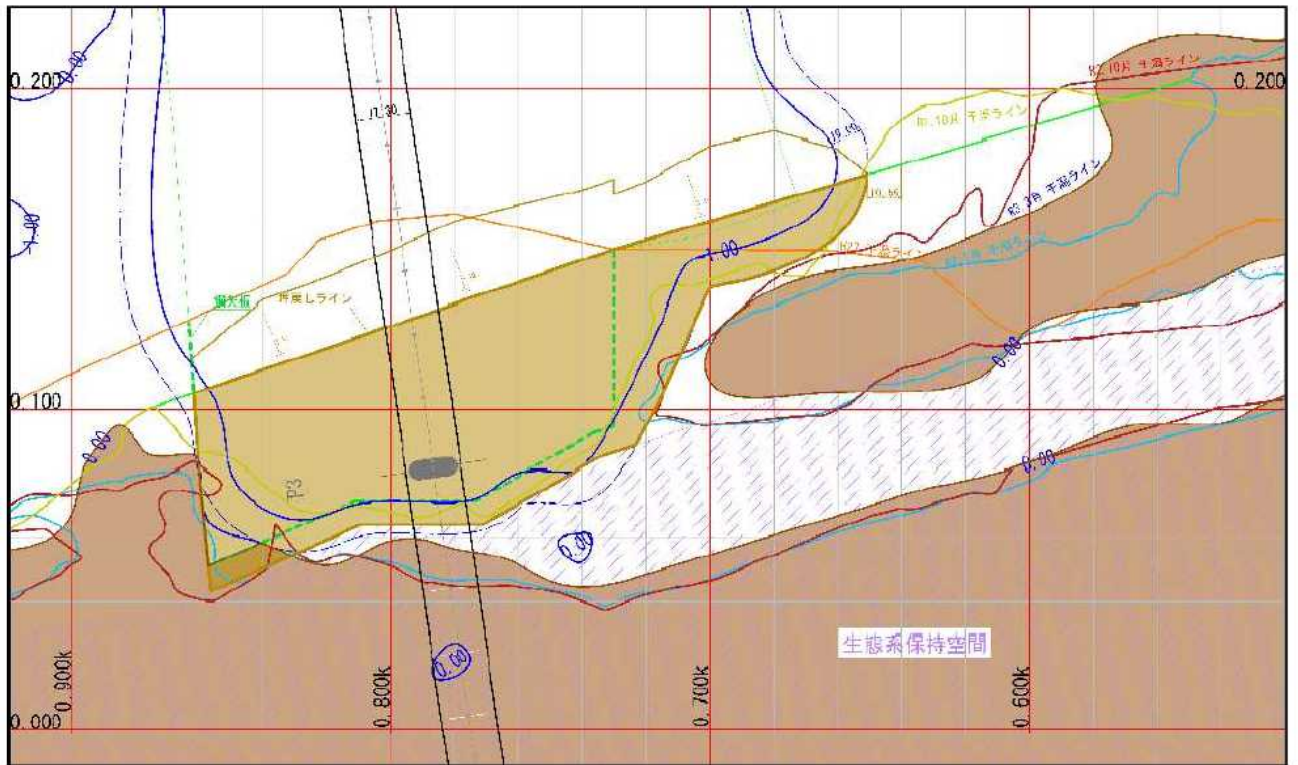


図 2.19 埋戻し範囲図



図 2.20 埋戻し完了全景

表土の埋戻し状況をコアサンプリングで確認した結果、厚さ約 15cm で埋戻しができていることが確認できた。



図 2.21 表土埋め戻しの確認状況


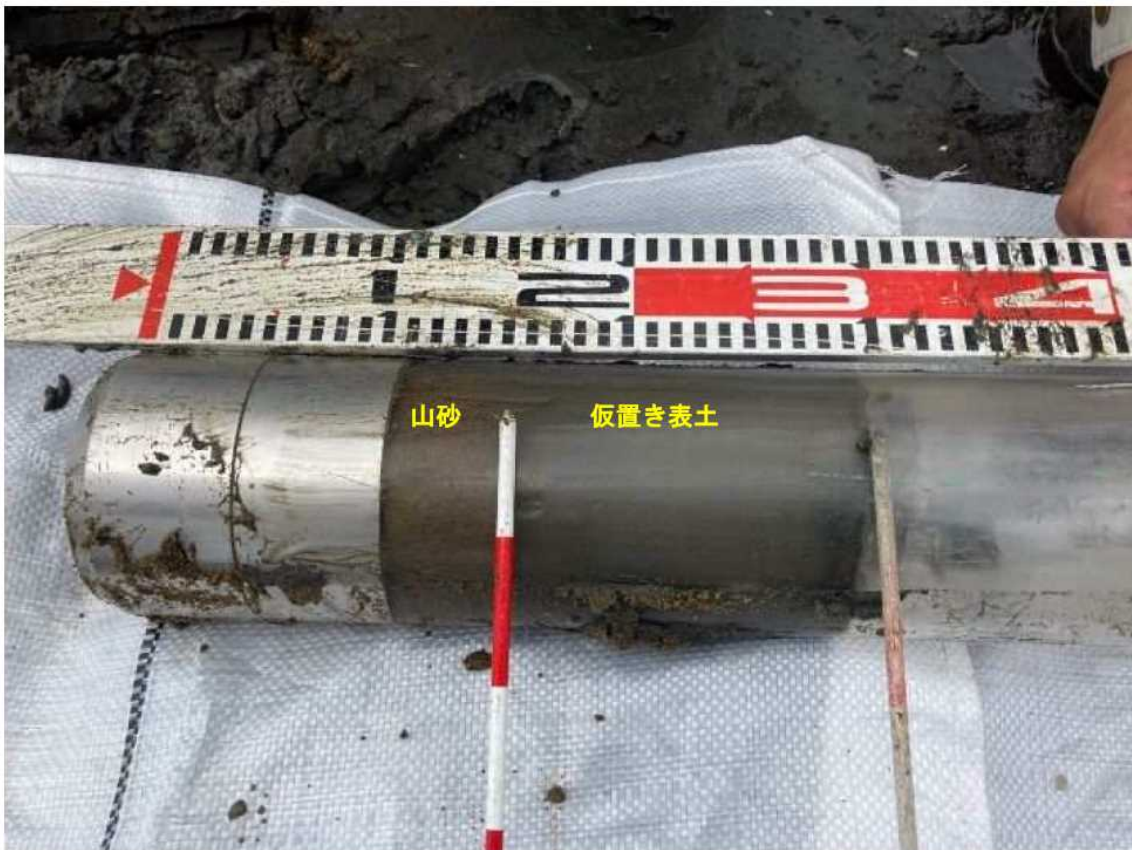


図 2.22 表土コアサンプリング

②埋戻し後の状況

令和3年秋季の環境調査において、埋戻し部を含めた干潟地形調査を行った。

その結果、埋戻し当初はほぼA.P.+0.0以上あった干潟部分が少なくなり、A.P.-0.2m程度となった。原因として、図2.24及び図2.25に示す様に当初は1:10で埋戻した法面が、水深の深い航路側へ崩れ、さらに緩勾配になるに伴い、埋戻し土も法面側に流出したものと考えられる。

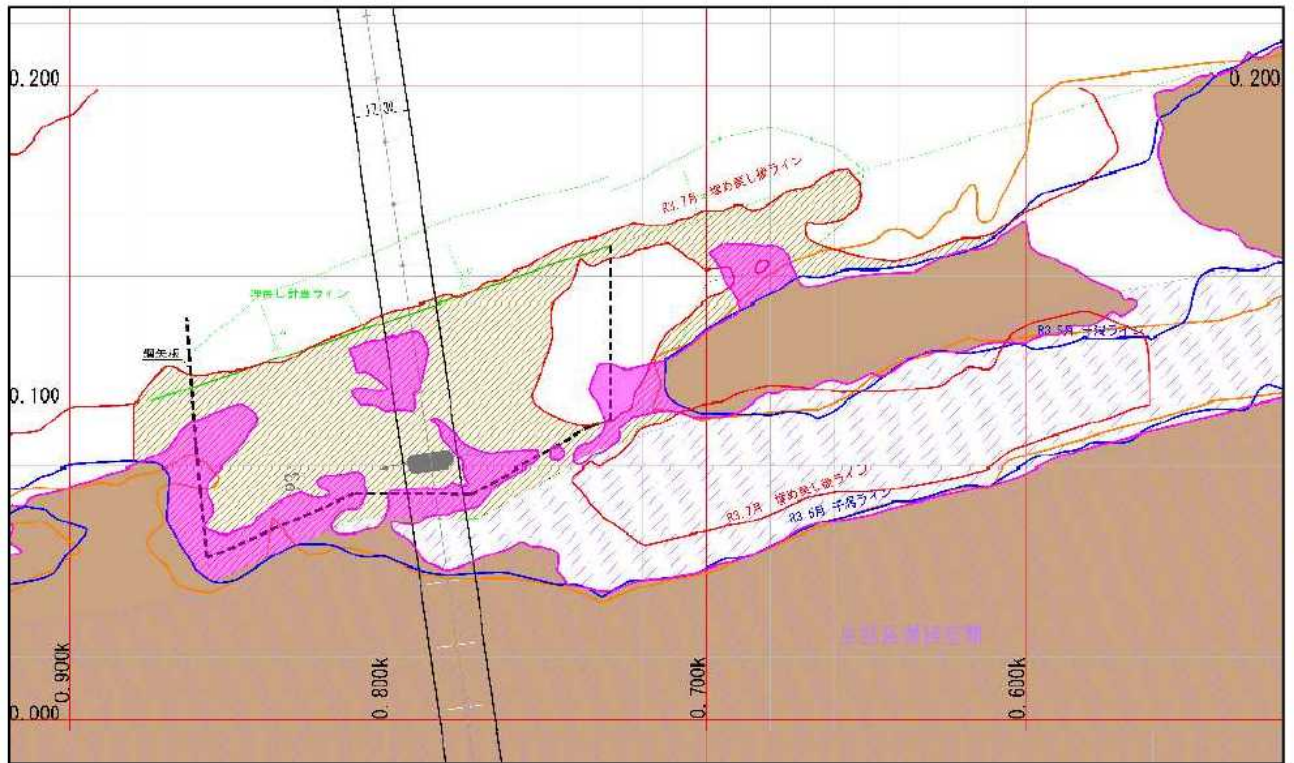

凡 例	
	生態系保持空間
	埋戻し計画範囲
	H27 干潟ライン
	R2.10月干潟ライン(東日本台風後)
	R3.7月干潟ライン
	R3.7月干潟(A.P.-0.0m以上)
	R3.10月干潟(A.P.-0.0m以上)

図 2.23 干潟地形測量結果平面図 (令和3年10月)

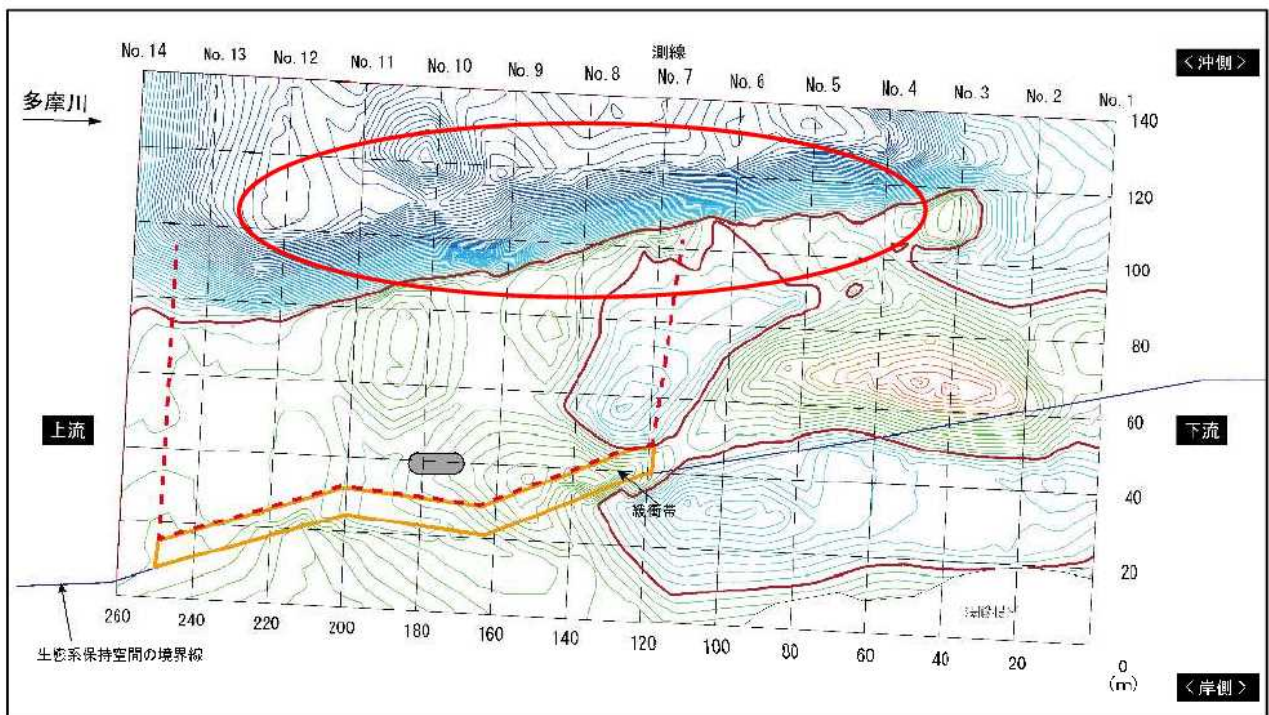


図 2.24 干潟地形等深線図 (令和3年7月)

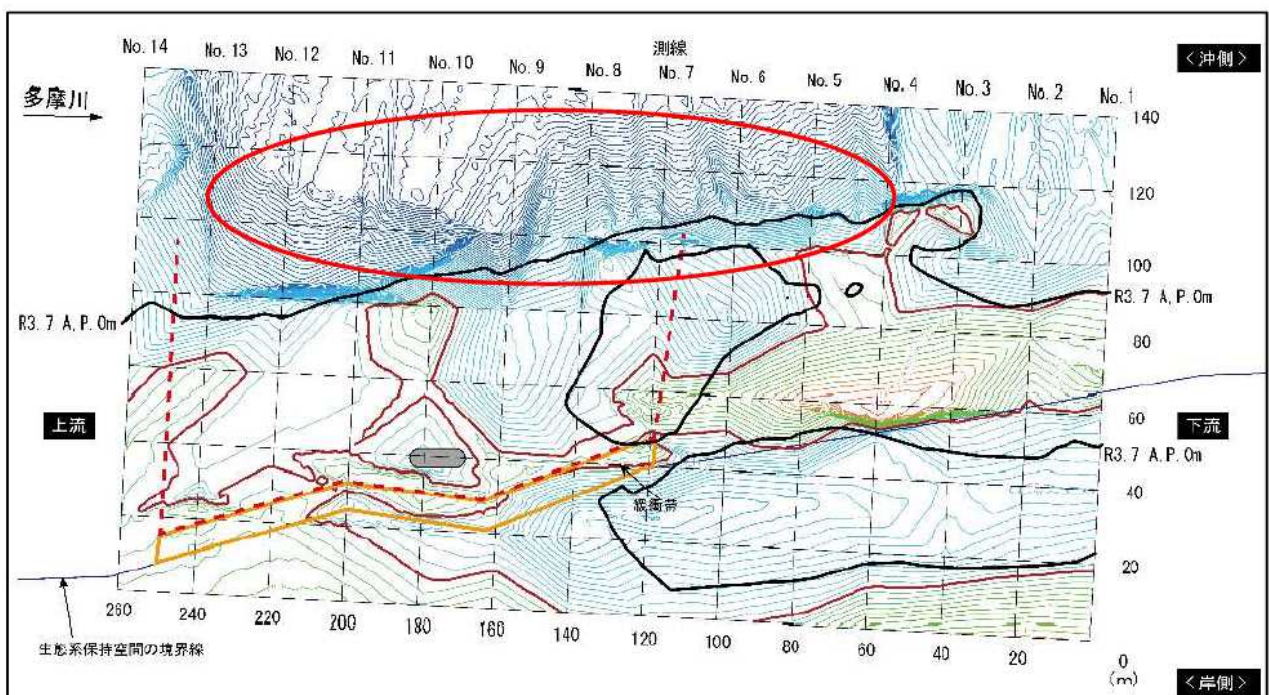


図 2.25 干潟地形等深線図 (令和3年10月)

e. その他の環境保全措置

① 工事用船舶の使用燃料の選択

使用する工事用船舶の使用燃料は、3種類の重油のうちA重油を使用し、硫黄酸化物の排出削減に努めた。

② 汚濁防止枠の設置

浚渫作業時と同様に埋戻作業時には作業範囲に汚濁防止枠を設置し汚濁拡散防止に努めた。



図 2.26 汚濁防止枠の設置状況（左：浚渫時、右：埋め戻し時）

③ 埋戻作業中の水質調査について

埋戻作業時は、多摩川の施工箇所と浮島指定処分地で水質調査を行い、水質に浚渫の影響がないことを確認しながら施工を進めた。水質調査項目を以下に示す。

- ・生活環境の保全に関する環境基準(B 類型)：2 回/週
- ・人の健康の保護に関する環境基準：1 回/月



図 2.27 水質調査状況（埋め戻し時）

④河川内建設機械の稼働状況への配慮

上部作業の際には、建設機械の急な稼働や高負荷運転を避け、土砂の攪拌などによる汚濁拡散防止に努めた。

⑤河川内における躯体構築時の配慮事項

躯体構築時の油流出防止のため、鋼管井筒周辺にはオイルフェンスを展開するとともに、油吸着マットを作業場所に常備し、油流出時の河川への拡散防止対策を実施した。



図 2.28 オイルフェンスの展張状況（左）、オイルフェンス常備状況（右）



図 2.29 油吸着マット（万国旗状）（左）、油吸着材（もりの木太郎）（右）

⑥陸上建設機械の選択

陸上工事で使用する建設機械は低騒音型のものを使用し、騒音の抑制に努めた。



図 2.30 特殊バイブロハンマ使用（左）、低騒音型建設機械（右）

⑦騒音・振動への配慮

工事事務所出入り口と多摩川サイクリングロードの一般の方から見えるところに騒音・振動計の電子掲示板を設置し、作業時の騒音・振動が規制値を超過していないかを確認しながら作業を行った。さらに、適宜に詳細な騒音振動測定を行い、振動・騒音に配慮した施工に努めた。



騒音振動計設置状況

騒音振動計測状況

図 2.31 騒音振動計設置及び計測状況（多摩川サイクリングロード沿い）

⑧騒音・振動対策の実施

陸上施工ヤードでの騒音対策として仮囲いの高さより高所に設置するコンプレッサーと発電機は、吸遮音シート「ノイズソーバー」で囲い騒音抑制に努めた。

また、振動対策として上部工で使用する大型クローラクレーンのキャタピラー直下には、防振ゴムマット（ $t=20\text{mm}$ ）を設置し、振動抑制に努めた。



図 2.32 遮音シート（左）及び防振ゴムマット（右）の設置状況

⑨粉塵対策の実施

陸上施工ヤードでの粉塵対策として、工事区域境界に仮囲いと防塵ネットを設置した。また、境界付近に計測機器(騒音、振動、粉塵量)を設置するとともにリアルタイムで現地をモニタ管理するシステムを構築し、管理に努めた。

盛土作業などの施工中は、散水車による粉塵対策を実施し、盛土の仮置き場にはシートを設置し、粉塵を抑えた。



図 2.2.48 モニタリング画面

図 2.33 騒音・振動・粉塵計測（左：計測状況、右：モニタリング画面）



図 2.34 散水車による散水状況（左）、仮置きブルーシートの養生（右）

⑩周囲への作業内容などの周知

ベント基礎杭の打設など騒音が大きいと想定される作業については周辺住民の方に工事案内を配布するとともに、工事範囲付近のサイクリングコースに看板等を設置するなどして作業内容などの周知を行った。



図 2.35 電光掲示板による説明状況（多摩川サイクリングロード沿い）

⑪良好状態での建設機械の使用

使用する建設機械は作業前に始業前点検を行い、良好な状態で作業を行うことにより騒音振動の発生抑制に努めた。

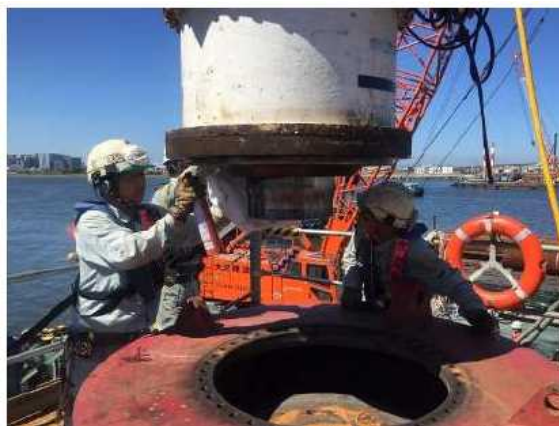


図 2.36 遮音シート設置状況

第3章 環境モニタリング調査結果

(1) 環境モニタリング調査項目

環境モニタリング調査では、まず「自主的環境影響評価準備書に基づくモニタリング計画」(以下、旧計画)に基づき平成29年春季、夏季調査を実施した。

その後、「アドバイザー会議」を行ったうえで、調査地点や詳細項目を追加した「多摩川における干潟の保全・回復計画及び環境モニタリング計画」(以下、新計画)を策定、当該新計画に基づき、平成29年秋季、冬季の調査を実施、その内容を踏襲して平成30～令和4年度調査(春季、夏季、秋季、冬季)を実施した。

令和4年度における調査項目を整理したものを表3.1に示す。

なお、本調査報告書では、旧計画を継承(詳細項目や地点の微修正あり)したものを「広域調査」、新計画において、主として計画区間周辺に関して追加した調査を「干潟調査」として整理した。

表 3.1 環境モニタリング調査項目(令和4年度: 供用後1年目)

調査種別	項目	詳細項目	調査方法・基準・	時期・頻度		調査箇所
				回数等		
広域調査	水質・水象	塩分、DO、水温、BOD(河川)、COD(海域)、SS、pH、濁度、気温、流向・流速	採水した試料の分析計測器による測定	4回	春季	3地点(上流部1・中間部1・下流部1)
			夏季			
			秋季			
			冬季			
	干潟の地形変動	地形測量(干潟分布、河床変動調査)	深浅測量、レベル測量	2回	春季	多摩川0kP~2kP(100mピッチ)
					秋季	
	植物	重要種(希少種)の生育状況、ヨシ群落推移状況	任意観察法(目視観察)群落範囲踏査(GPS軌跡確認)	1回	秋季	重要種(希少種)の生育状況ヨシ群落推移状況
	藻類(アサクサノリ)	1㎡あたりの生育数、生育基盤、最大葉長	コドラートによる定量カウント	1回	冬季	計画区周辺(左右岸)の水際に50m間隔で設置した8側線
	鳥類	典型種(シギ・チドリ類、カモメ類、カモ類)の出現種数、確認例数、確認位置、確認行動(休息、採餌、飛翔高度、とまり等)	定点観察、任意観察法	5回	春季	5定点 春季、秋季は2回
					秋季	
			冬季			
魚類	出現種数、個体数、サイズ、塩分、水温、DO、pH	捕獲調査法	4回	春季	3箇所(計画区周辺の左岸・中央・右岸)、タイドプール4箇所	
				夏季		
				秋季		
				冬季		
底生生物	種数、個体数、湿重量	定量調査、任意踏査	2回	春季	8側線(32地点)	
				秋季		
底質	粒度組成、強熱減量、COD、酸化還元電位、底質中の塩分、底質の性状、臭気、泥温、泥色	定量調査	2回	春季	8側線(32地点)	
				秋季		
干潟調査	干潟の地形変動	地形測量	レベル測量	2回	春季	干潟浚渫箇所及びその周辺
					秋季	
	底生生物・底質	種数、個体数、湿重量、土質(粒度組成、強熱減量、COD、底質中の塩分、酸化還元電位、含水比)	定量調査	2回	春季	15地点
			秋季			
	橋梁下の植物	ヨシ生育状況	写真撮影、スタッフを使用した高さ計測	2回	春季	6地点
					秋季	

(2) 令和4年度の環境モニタリング実施状況

令和4年度の環境モニタリング調査の調査実施日は表 3.2 に示すとおりである。

表 3.2 令和4年度の環境モニタリング調査実施日

調査種別	項目	詳細項目	調査方法・基準・	回数等	時期・頻度												調査箇所等		
					2022年(令和4年)														
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年(令和5年)	1月	2月		3月	
広域調査	水質・水象	塩分、D0、水温、BOD（河川）、COD（海域）、SS、pH、濁度、気温、流向・流速	採水した試料の分析計測器による測定	4回	春季：令和4年6月3日			●											3地点 (上流部1・中間部1・下流部1)
				夏季：令和4年7月29日				●											
				秋季：令和4年10月26日													●		
				冬季：令和5年2月13日													●		
	干潟の地形変動	地形測量 (干潟分布、河床変動調査)	深浅測量、レベル測量	2回	春季：令和4年月5日17日～19日			●											多摩川0kP～2kP (100mピッチ)
				秋季：令和4年月10月6～9日、27日													●		
	植物	重要種（希少種）の生育状況、ヨシ群落推移状況	任意観察法 群落範囲踏査(GPS軌跡確認)	2回	春季：令和4年5月18日			●											重要種（希少種）の生育状況 ヨシ群落推移状況
				秋季：令和4年10月8日													●		
	藻類 (アサクサノリ)	1㎡あたりの生育数、生育基盤、最大葉長	コドラートによる定量カウント	1回	冬季：令和5年2月13日													●	計画区周辺（左右岸）の水際に50m間隔で設置した8側線
	鳥類	典型種(シギ・チドリ類、カモメ類、カモ類)の出現種数、確認例数、確認位置、確認坑道(休息、採餌、飛翔高度、とまり等)	定点観察、任意観察法	5回	春季：令和3年4月19日、5月15日	●	●												5定点 春季、秋季は2回
秋季：令和4年8月26日、9月9日								●	●										
冬季：令和5年2月7日																●			
魚類	出現種数、個体数、サイズ、塩分、水温、D0、pH	捕獲調査法	4回	春季：令和4年6月1～2日			●											3箇所(計画区周辺の左岸・中央・右岸)、タイドプール4箇所	
			夏季：令和4年8月25～26日					●											
			秋季：令和4年10月6～7日													●			
			冬季：令和5年2月23～24日													●			
底生生物	種数、個体数、湿重量	定量調査、任意踏査	2回	春季：令和4年5月30～6月2日			●											8側線(32地点)	
			秋季：令和4年10月6～8日、25日													●			
底質	粒度組成、強熱減量、COD、酸化還元電位、底質中の塩分、底質の性状、臭気、泥温、泥色	定量調査	2回	春季：令和4年5月30～6月2日			●											8側線(32地点)	
			秋季：令和4年10月6～8日、25日													●			
干潟調査	干潟の地形変動	地形測量	レベル測量	2回	春季：令和4年月5日17日～19日			●										干潟浚渫箇所及びその周辺	
				秋季：令和4年月10月6～9日、27日													●		
	底生生物・底質	種数、個体数、湿重量、土質(粒度組成、強熱減量、COD、底質中の塩分、酸化還元電位、含水比)	定量調査	2回	春季：令和4年5月30～6月2日			●										15地点	
秋季：令和4年10月6～8日、25日													●						
橋梁下の植物	ヨシ生育状況	写真撮影、スタッフによる高さ計測	2回	春季：令和4年5月18日			●											6地点	
			春季：令和4年10月8日													●			

(3) 環境モニタリング調査結果

1) 広域調査

a. 水質・水象調査

本調査は、供用後における水質変化、および底層 DO 等の変化や、貧酸素化 (DO 2mg/l 以下※) 等を把握するために実施した。

水質・水象の調査地点は図 3.1 に、調査結果は表 3.3 および図 3.2 に示す。

※ 環境基準 (環境保全)


《水質変化》

- ・水温は、全調査期・地点で春季は 19.1～25.0℃、夏季は 27.8～30.7℃、秋季は 17.6～20.8℃、冬季は 10.3～13.0℃であった。
- ・塩分は躍層が形成されていることが多かったが、調査期・地点によっては、躍層が明瞭でないケースも確認された。
- ・溶存酸素量(DO)は、全調査期・地点にて、底層で 2mg/未満の貧酸素状態は記録されなかった。
- ・濁度は全調査期・地点によって底層で 15FTU 未満であった。
- ・水素イオン濃度 (pH) は全調査期・地点で春季は 7.5～8.1、夏季は 8.1～8.6、秋季は 7.6～7.9、冬季は 7.6～8.2 であった。
- ・その他項目のうち、COD、SS は環境基準を超過することはなかった。BOD は干潮時及び満潮時において一部の層で環境基準を超過することがあったが、一時的なものと推定された。


《まとめ》

- ・溶存酸素量(DO)は、全調査期・地点にて、環境基準を満足していた。
- ・水素イオン濃度は、夏季に一時的に環境基準を超過したが、それ以外はすべて環境基準以内であった。
- ・令和 3 年度までの工事中においては、BOD が環境基準を超過したこと、溶存酸素量の低下による貧酸素状態になったこと、濁度が底層で 12FTU を超過することがあったものの、いずれも一時的であり、工事による影響はほとんどなかったと考えられていた。
- ・水質・水象については、供用後においても過年度より大きな変化はなく、工事による影響はなかったと評価し、今年度で事後調査を終了する。


[アセス時及び H29 年度春季]

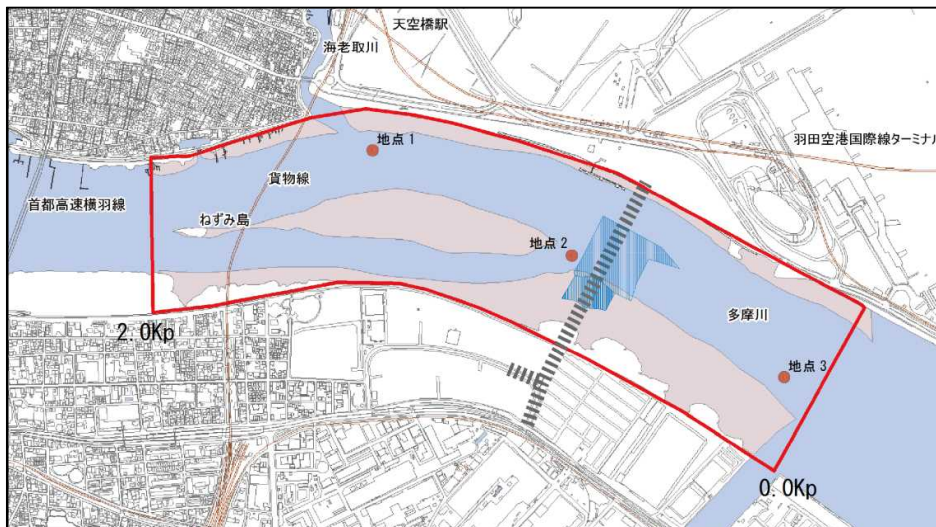

[H29 年度秋季]

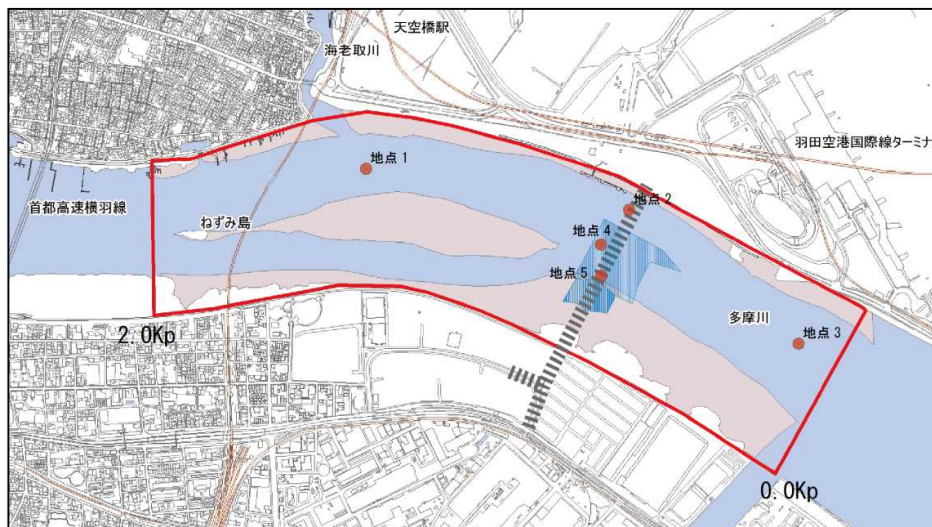

[H29 年度冬季]

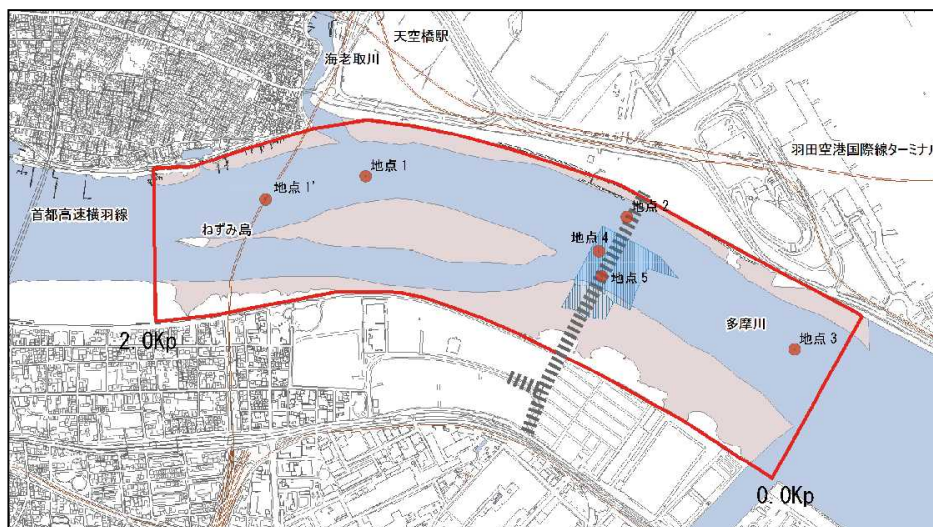

- ||||| 計画路線
- 調査範囲
- 干潟出現範囲 (AP=0m)
- 浅深範囲
- 水質調査地点

図 3.1(1) 調査地点 (H29 年度)

[H30 年度・R1 年度]

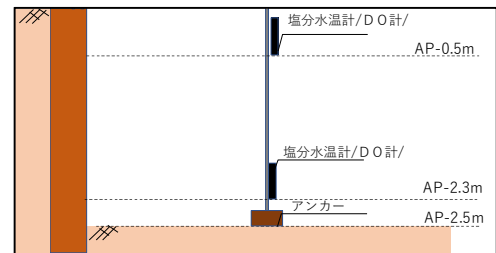
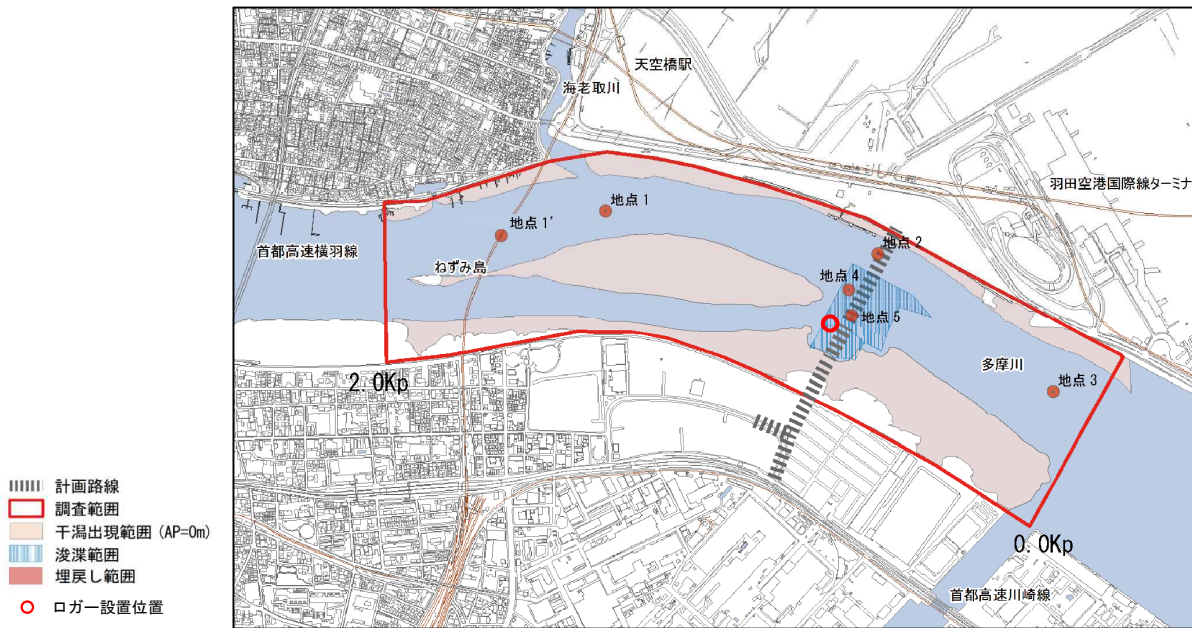


図 3.1(2) 調査地点 (H30 年度・R1 年度) 及びロガー設置位置

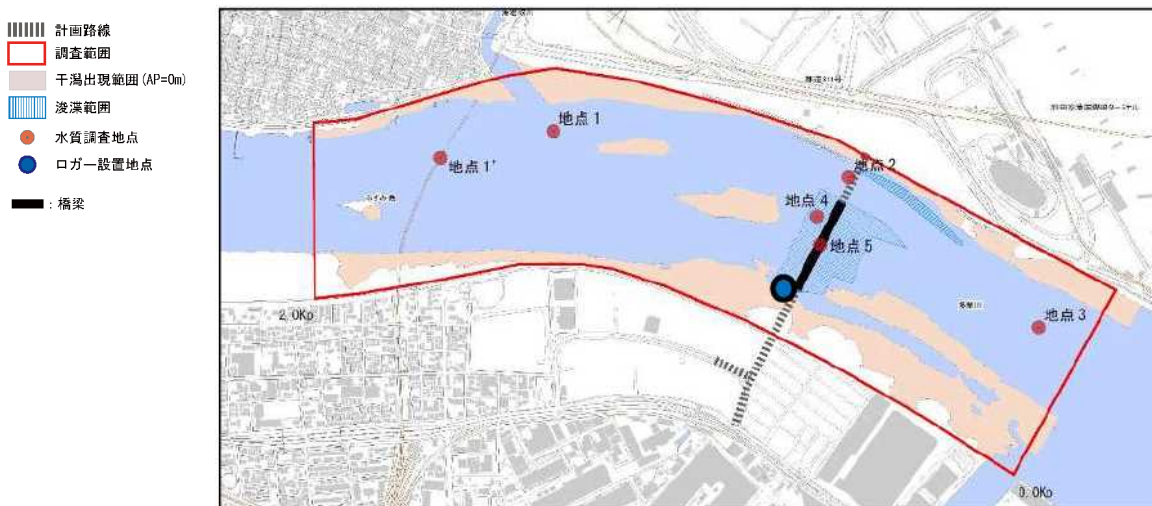


図 3.1(3) 調査地点 (R2～3 年度) 及びロガー設置位置

※ロガーによる連続観測は R3. 4. 6 まで実施し、その後埋め戻しのため撤去した。

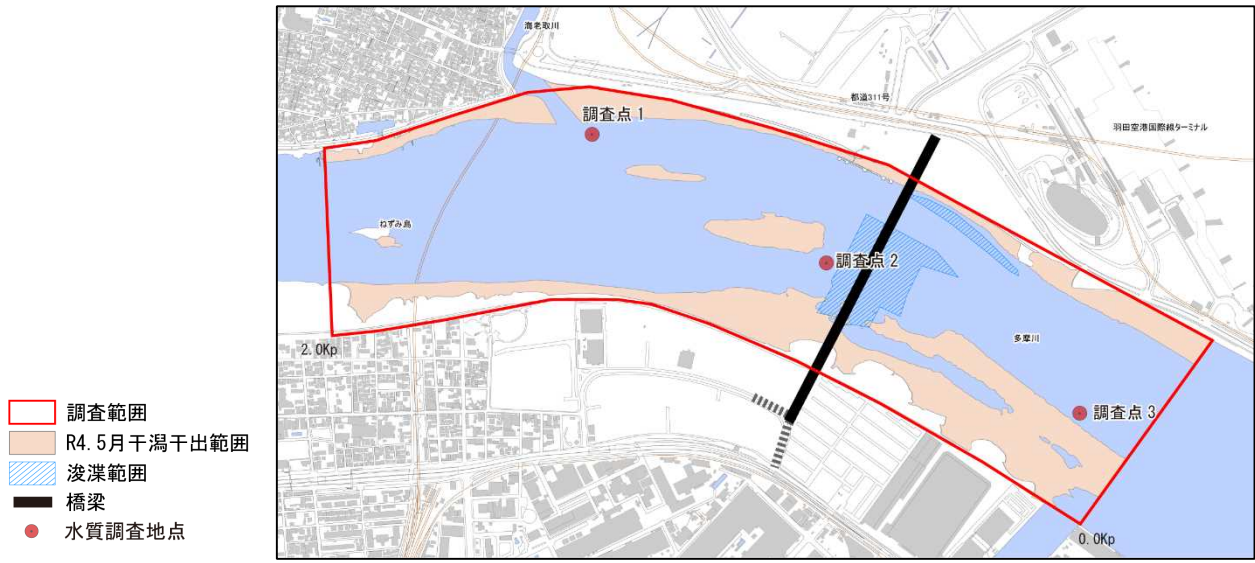


図 3.1(4) 調査地点 (R4 年度)

表 3.3(1) 水質・水象調査結果一覧 (H29 年度)

調査地点	項目	単位	調査時期						河川的环境基準 (B類型)	海域的环境基準 (C類型)	底層溶存酸素量に 係る水質環境基準 (生物3類)
			春季(H29.5.24)		秋季(H29.10.12)		冬季(H30.2.14)				
			満潮時	干潮時	満潮時	干潮時	満潮時	干潮時			
地点1 (上流側)	水温	°C	20.0~21.5	22.5~23.3	23.1~24.1	23.7~24.4	10.2~11.1	10.2~10.3	—	—	—
	塩分	—	25.3~30.3	12.4~18.0	11.0~28.1	4.6~28.0	16.3~28.2	11.6~26.3	—	—	—
	pH	—	8.0~8.3	7.6~7.7	7.5~7.6	7.4~7.7	7.8~8.0	7.6~7.8	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	5.9~7.2	5.3~6.0	1.8~5.6	4.2~7.4	8.1~9.0	8.0~8.8	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	7.1	5.6	3.1	3	8	8	—	—	2.0mg/L以上
	COD	mg/l	3.4~4.2	5.0~5.2	3.0~3.5	3.5~4.1	3.6~3.8	3.1~4.1	—	8mg/l以下	—
	BOD	mg/l	1.9~2.4	0.8~2.4	1.6~1.9	1.4~2.0	1.2~1.6	1.6~1.8	3mg/l以下	—	—
	SS	mg/l	6~15	1未満~4	1~3	1~2	3~8	8~10	25mg/l以下	—	—
	濁度	FTU	3.4~5.0	3.4~5.7	1.6~6.6	1.5~2.4	3.0~7.7	4.0~5.8	—	—	—
	流速	m/s	3.9~21.5	2.0~18.1	3.5~15.2	5.0~7.3	18.0~42.2	4.4~8.4	—	—	—
地点2 (中央部)	水温	°C	20.2~20.8	23.3	22.9~24.4	23.5~24.6	10.1~11.3	10.0~10.2	—	—	—
	塩分	—	29.8~30.3	16.5~16.6	11.3~28.9	6.5~29.2	22.7~30.1	16.9~30.2	—	—	—
	pH	—	8.3	7.8	7.5~7.8	7.5~7.8	8.0~8.1	7.8~8.1	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	7.4~8.3	6.5~6.8	3.2~6.0	3.6~7.2	8.1~8.6	7.8~8.4	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	7.4	6.8	3.2	3.2	8	7.8	—	—	2.0mg/L以上
	COD	mg/l	4.0~4.1	4.9~5.0	2.4~3.7	2.7~3.8	2.2~3.0	3.2~3.9	—	8mg/l以下	—
	BOD	mg/l	2.5~3.0	1.9~2.2	1.2~1.6	0.8~1.5	1.6~2.0	1.1~1.6	3mg/l以下	—	—
	SS	mg/l	3~9	10~14	1~2	2~2	5~13	4~9	25mg/l以下	—	—
	濁度	FTU	3.3~4.1	6.2	1.5~2.1	1.5~2.9	4.3~12.8	3.0~6.9	—	—	—
	流速	m/s	6.1~7.5	5	3.8~9.8	2.1~13.8	11.3~21.9	4.4~21.0	—	—	—
地点3 (下流側)	水温	°C	19.5~20.4	22.8	22.5~25.1	23.5~24.6	—	—	—	—	—
	塩分	—	30.2~31.1	19.4	12.1~29.6	9.8~29.2	—	—	—	—	—
	pH	—	8.3	7.9	7.5~8.0	7.7~7.9	—	—	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	6.7~8.3	6.7	3.9~7.7	3.8~7.1	—	—	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	6.9	6.7	3.3	3.9	—	—	—	—	2.0mg/L以上
	COD	mg/l	3.6~4.4	4.5~4.9	2.6~3.1	3.3~4.2	—	—	—	8mg/l以下	—
	BOD	mg/l	2.5~3.4	2.1~2.6	1.1~2.3	2.0~2.7	—	—	3mg/l以下	—	—
	SS	mg/l	6	2~12	2~3	2	—	—	25mg/l以下	—	—
	濁度	FTU	3.2~3.6	5.0~5.6	1.4~3.3	1.0~2.3	—	—	—	—	—
	流速	m/s	4.6~10.1	4.1	4.7~19.4	4.8~14.1	—	—	—	—	—
地点1' (計画区)	水温	°C	—	—	22.9~23.9	23.9~24.3	10.9~11.1	10.2~10.3	—	—	—
	塩分	—	—	—	16.2~26.4	6.3~25.1	25.3~29.6	19.9~30.8	—	—	—
	pH	—	—	—	7.8~7.9	7.5	8.1	7.9~8.1	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	—	—	3.4~7.0	3.7~7.4	8.2~8.5	7.9~8.3	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	—	—	3.1	3.7	8.1	7.9	—	—	2.0mg/L以上
地点5 (計画区)	濁度	FTU	—	—	1.2~2.4	1.9~2.6	5.7~6.0	2.3~7.0	—	—	—
	水温	°C	—	—	22.9~24.7	23.7~24.3	—	—	—	—	—
	塩分	—	—	—	8.7~27.2	6.6~12.6	—	—	—	—	—
	pH	—	—	—	7.5~7.6	7.5	—	—	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	—	—	3.1~5.9	6.5~7.3	—	—	5mg/l以上	—	—
地点4 (計画区)	底層DO	mg/l	—	—	3.1	3.6	—	—	—	—	2.0mg/L以上
	濁度	FTU	—	—	1.0~2.3	2.0~4.2	—	—	—	—	—

注1) 当該調査地は多摩川河口域 (0.0kp~2.0kp) であり、河川的环境基準のうち“サケ科魚類・アユ等貧腐水性水域の水産生物が漁獲できる程度”の水域としてB類型に指定されており、それぞれの基準値を記載している。
 注2) 当該調査地は多摩川河口域 (0.0kp~2.0kp) であり、河川と海域の遷移域に位置するため、底層の溶存酸素量及びCODについては下流側海域の環境基準を援用し、それぞれ指定されている生物3類型及びC類型の基準値を記載している。
 注3) 冬季の地点3については、土砂運搬船の航行に伴う濁水の巻き上げによる影響がみられたため、欠測とした。
 注4) 地点1' は平成29年度冬季調査から実施した。冬季の地点5については、土砂運搬船の航行に伴う濁水の巻き上げによる影響がみられたため、欠測とした。

表 3.3(2) 水質・水象調査結果一覧 (H30 年度)

調査地点	項目	単位	調査時期								河川の環境基準 (B類型)	海域の環境基準 (C類型)	底層溶存酸素量に 係る水質環境基準 (生物3類)
			春季(H30.5.10)		夏季(H30.8.6)		秋季(H30.10.17)		冬季(H31.2.15)				
			満潮時	干潮時	満潮時	干潮時	満潮時	干潮時	満潮時	干潮時			
地点1 (上流側)	水温	°C	16.0~18.7	15.6~18.3	27.7~31.0	27.2~30.6	21.2~23.0	20.6~23.4	9.3~9.5	8.1~9.6	—	—	—
	塩分	—	1.2~25.6	1.6~26.7	6.5~25.8	3.3~28.4	10.0~28.9	3.4~29.2	22.8~30.7	15.7~30.8	—	—	—
	pH	—	7.4~7.9	7.3~8.0	7.7~8.4	7.9~8.6	7.4~7.7	7.5~7.8	8.0~8.2	7.9~8.2	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	3.5~7.9	5.2~8.0	0.9~10.4	1.9~10.9	2.5~6.2	3.7~7.5	8.0~8.3	7.9~8.5	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	5.3	5.1	2	1.4	3.9	4	8.3	4	—	—	2.0mg/L以上
	COD	mg/l	3.2~4.0	3.9~4.4	4.6~5.5	4.6~5.2	2.3~3.1	2.0~2.9	3.7~4.6	3.2~3.7	—	8mg/l以下	—
	BOD	mg/l	1.4~2.1	1.7~1.8	1.3~2.2	1.3~1.9	0.7~0.8	0.6~0.7	0.7~1.1	0.8~1.1	3mg/l以下	—	—
	SS	mg/l	1.0~2.0	1.0~2.0	4	2~4	1	1	4~5	4~10	25mg/l以下	—	—
	濁度	FTU	3.3~8.7	3.1~7.8	4.2~5.8	3.5~5.4	2.0~3.0	1.8~3.3	3.2~4.7	2.2~6.4	—	—	—
	流速	m/s	7.4~15.7	10.5~21.6	8.8~14.7	9.6~19.8	10.8~16.7	6.6~15.2	5.0~10.9	6.1~15.9	—	—	—
地点2 (中央部)	水温	°C	16.1~19.3	15.7~18.3	26.1~30.5	26.2~30.7	21.0~22.9	21.2~22.9	8.4~9.3	9.1~9.5	—	—	—
	塩分	—	1.8~27.5	2.5~27.1	7.1~30.1	6.1~20.2	7.5~29.3	6.0~29.4	19.3~30.9	28.5~30.9	—	—	—
	pH	—	7.5~8.0	7.3~8.0	7.9~8.5	7.0~8.5	7.5~7.8	7.5~7.8	8.0~8.2	8.1~8.2	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	4.7~8.0	5.6~7.9	1.2~11.2	1.2~11.8	3.6~7.0	3.6~7.1	8.1~8.5	8.1~8.6	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	4.7	5.6	1.3	0.7	3.3	4.1	8.1	8.5	—	—	2.0mg/L以上
	COD	mg/l	3.3~4.3	3.6~4.1	4.9~6.2	4.8~5.3	1.9~3.0	2.4~2.9	2.5~3.7	2.7~3.7	—	8mg/l以下	—
	BOD	mg/l	1.5	1.0~2.2	1.3~2.6	1.2~1.3	0.7~0.8	0.6~0.8	0.5~1.1	0.6~1.6	3mg/l以下	—	—
	SS	mg/l	1.0~3.0	1.0~2.0	3~7	4~5	1未満~3	1	4~7	5~9	25mg/l以下	—	—
	濁度	FTU	3.7~6.0	2.7~6.8	2.4~5.5	2.2~5.8	2.3~8.2	2.2~5.0	2.2~5.3	3.1~5.1	—	—	—
	流速	m/s	3.2~30.2	6.4~13.4	4.3~14.7	7.4~19.6	4.8~14.1	6.6~14.3	4.5~7.6	5.7~14.9	—	—	—
地点3 (下流側)	水温	°C	16.6~20.3	16.0~20.2	26.1~30.7	26.9~30.8	21.3~23.9	21.1~23.3	7.3~10.6	7.6~11.1	—	—	—
	塩分	—	3.0~28.0	4.6~28.4	8.4~30.0	6.6~28.9	9.8~29.7	7.5~29.3	18.8~31.0	19.3~31.2	—	—	—
	pH	—	7.4~8.0	7.4~8.0	7.8~8.6	7.9~8.5	7.7~7.8	7.6~7.9	8.0~8.2	8.0~8.2	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	5.4~7.8	5.4~7.6	1.2~11.2	2.0~10.9	4.0~6.4	3.8~7.1	7.2~8.9	7.5~8.7	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	5.4	5.4	1.2	1.9	4.4	3.9	7.2	7.4	—	—	2.0mg/L以上
	COD	mg/l	3.2~3.4	3.3~3.9	5.2~6.8	2.8~5.6	2.1~2.7	2.2~2.6	2.4~2.8	3.1~3.8	—	8mg/l以下	—
	BOD	mg/l	1.2~1.5	1.5~1.7	2.0~3.3	1.3~1.7	0.6~0.8	0.7~0.9	0.6~1.0	0.9未満~ 1.1	3mg/l以下	—	—
	SS	mg/l	2.0~5.0	1	5~6	5~7	2~3	1	2~6	5~6	25mg/l以下	—	—
	濁度	FTU	3.3~5.8	3.3~6.2	3.0~10.4	3.9~5.3	2.1~7.9	1.9~6.0	2.1~7.4	2.4~4.2	—	—	—
	流速	m/s	3.9~15.9	4.6~15.0	6.4~17.4	4.4~16.5	7.3~9.5	5.5~17.1	4.1~7.1	5.8~12.0	—	—	—
地点1' (下流側)	水温	°C	15.9~18.3	15.7~17.7	27.8~30.6	27.7~30.9	20.5~23.1	20.0~23.0	7.5~9.6	7.7~10.0	—	—	—
	塩分	—	0.9~25.2	1.2~19.3	5.5~26.6	4.0~27.2	5.7~28.6	3.2~28.8	12.9~30.7	11.4~30.5	—	—	—
	pH	—	7.3~7.9	7.4~7.8	7.8~8.4	7.9~8.6	7.4~7.7	7.5~7.8	7.8~8.2	7.7~8.2	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	5.3~8.0	5.2~8.0	1.6~11.4	2.4~11.7	3.7~6.9	2.9~7.4	8.0~9.0	7.8~8.8	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	5.3	5.0	1.7	2.2	3.8	4.0	8.4	7.8	—	—	2.0mg/L以上
	濁度	FTU	3.5~5.5	3.6~6.5	4.0~4.8	3.7~5.2	2.2~4.5	1.9~5.4	1.7~4.0	1.9~8.1	—	—	—
地点4 (計画区)	水温	°C	16.5~19.6	15.8~18.6	26.2~30.9	26.1~31.0	21.1~23.2	21.0~22.9	7.2~9.8	8.6~9.5	—	—	—
	塩分	—	2.5~27.8	1.9~27.6	9.1~30.2	7.3~30.2	8.2~29.5	6.3~29.4	15.3~31.2	20.9~30.9	—	—	—
	pH	—	7.4~8.0	7.3~8.0	7.6~8.6	7.8~8.5	7.5~7.8	7.6~7.8	8.0~8.2	8.1~8.2	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	4.7~7.7	4.9~8.0	0.9~11.9	0.8~11.4	3.3~6.8	3.7~7.2	8.0~8.8	8.1~8.4	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	4.6	5.2	1	0.8	4.2	4.2	7.9	8.4	—	—	2.0mg/L以上
	濁度	FTU	3.0~5.9	2.6~7.1	2.0~5.9	2.0~8.8	2.3~3.3	2.3~3.3	1.9~5.1	2.8~4.8	—	—	—
地点5 (計画区)	水温	°C	16.8~18.8	16.0~18.5	26.2~31.1	26.2~31.1	21.2~23.1	20.9~23.2	7.0~10.1	9.6~10.0	—	—	—
	塩分	—	6.8~27.4	3.3~27.3	11.2~17.8	7.1~30.2	8.6~29.2	4.4~29.5	13.0~30.8	27.5~31.2	—	—	—
	pH	—	7.5~7.9	7.4~7.9	7.4~7.5	7.8~8.6	7.6~7.8	7.7	8.0~8.2	8.1~8.2	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	4.3~7.1	3.5~7.8	0.7~10.4	0.6~11.1	3.3~6.9	3.2~7.5	7.8~9.0	7.6~8.3	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	4.5	3.8	0.6	0.6	3.3	3.8	7.9	8	—	—	2.0mg/L以上
	濁度	FTU	3.2~5.8	2.8~6.0	2.8~6.9	2.1~7.3	2.7~8.5	2.3~8.7	1.9~5.4	3.2~5.9	—	—	—

注 1) 当該調査地は多摩川河口域 (0.0kp~2.0kp) であり、河川の環境基準のうち“サケ科魚類・アユ等貧腐水性水域の水産生物が漁獲できる程度”の水域としてB類型に指定されており、それぞれの基準値を記載している。

注 2) 当該調査地は多摩川河口域 (0.0kp~2.0kp) であり、河川と海域の遷移域に位置するため、底層の溶存酸素量及びCODについては下流側海域の環境基準を援用し、それぞれ指定されている生物3類型及びC類型の基準値を記載している。

表 3.3(3) 水質・水象調査結果一覧 (R1 年度)

調査地点	項目	単位	調査時期								河川の環境基準 (B類型)	海域の環境基準 (C類型)	底層溶存酸素量に 係る水質環境基準 (生物3類)
			春季(R1.5.27)		夏季(R1.8.24)		秋季(R1.10.5)		冬季(R2.2.8)				
			満潮時	干潮時	満潮時	干潮時	満潮時	干潮時	満潮時	干潮時			
地点1 (上流側)	水温	℃	20.4~26.2	21.3~27.4	25.4~26.5	25.1~26.8	24.8~25.3	24.8~25.9	8.5~11.8	9.6~10.8	—	—	—
	塩分	—	8.3~28.8	4.1~27.4	3.9~25.4	2.3~24.3	7.7~30.0	7.1~29.8	10.4~28.9	8.6~23.8	—	—	—
	pH	—	8.1~8.4	8.1~8.4	7.3~7.6	7.3~7.6	7.7~7.9	7.7~7.9	8.0	7.8~8.0	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	5.0~10.7	7.9~12.6	1.7~6.1	1.8~7.1	2.5~5.1	2.9~5.7	6.7~9.2	8.1~9.4	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	5.0	7.2	0.9	1.3	2.8	2.7	7.9	8.1	—	—	2.0mg/L以上
	COD	mg/l	4.1~4.6	4.6~5.0	2.8~3.1	2.9~3.2	2.6~3.7	3.2~4.2	2.0~3.4	2.3~2.7	—	8mg/l以下	—
	BOD	mg/l	2.8~3.5	2.5~3.5	0.9~1.2	0.6~1.2	0.8~1.2	1.0~1.2	0.9~1.3	1.9~2.0	3mg/l以下	—	—
	SS	mg/l	5~11	4~10	4~8	2~6	3~5	4~5	3~9	4~16	25mg/l以下	—	—
	濁度	FTU	3.0~6.2	3.4~6.0	2.1~4.3	2.5~5.7	1.9~3.8	2.6~3.2	2.6~7.6	2.6~7.5	—	—	—
	流速	m/s	4.5~11.9	10.1~13.6	10.4~17.8	4.7~31.0	6.7~10.7	3.9~7.6	3.8~36.7	6.5~32.1	—	—	—
地点2 (中央部)	水温	℃	20.4~25.7	20.2~27.7	26.0~26.4	25.5~26.5	24.2~25.3	23.9~26.2	9.0~11.3	10.1~11.4	—	—	—
	塩分	—	9.8~29.0	4.3~29.1	5.1~27.0	2.1~26.1	11.7~30.3	6.8~30.6	13.1~30.8	12.9~30.6	—	—	—
	pH	—	7.8~8.3	8.1~8.4	7.5~7.7	7.5~7.7	7.7~8.0	7.8~8.0	7.8~8.2	7.8~8.2	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	4.7~8.6	4.1~12.6	1.0~5.2	1.4~7.2	2.4~5.9	2.7~6.1	7.6~9.0	7.9~8.8	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	4.2	3.8	0.8	0.6	2.4	3.1	8.2	8.1	—	—	2.0mg/L以上
	COD	mg/l	3.9~4.4	5.2~5.7	2.7~2.9	3.1~3.3	2.4~3.2	2.2~4.2	2.3~2.8	2.0~2.5	—	8mg/l以下	—
	BOD	mg/l	2.6~2.7	3.0~3.9	0.9~1.2	0.9~1.2	0.4~0.7	0.7~1.0	0.9~1.3	1.4~2.5	3mg/l以下	—	—
	SS	mg/l	5~21	6~10	4~11	4~14	3~8	3~7	4~11	4~6	25mg/l以下	—	—
	濁度	FTU	2.9~4.7	3.8~5.3	3.3~6.5	2.9~7.6	2.1~5.4	2.1~8.3	3.0~5.0	3.2~5.1	—	—	—
	流速	m/s	5.0~13.0	6.0~16.0	3.9~20.0	5.6~19.5	7.4~18.6	5.3~9.8	5.7~29.4	4.7~20.8	—	—	—
地点3 (下流側)	水温	℃	19.7~25.6	20.9~26.7	25.9~26.5	25.7~26.7	24.0~25.2	24.4~26.1	8.9~12.1	10.1~11.5	—	—	—
	塩分	—	14.7~29.9	8.5~28.9	5.7~28.6	2.1~26.2	10.6~30.7	10.2~30.5	13.2~31.1	12.7~31.1	—	—	—
	pH	—	8.1~8.3	8.1~8.4	7.3~7.7	7.4~7.7	7.8~8.0	7.8~8.0	7.9~8.2	7.8~8.2	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	4.0~9.2	5.1~10.7	0.2~6.0	1.0~7.0	2.7~6.1	3.2~5.8	8.0~9.0	8.1~8.9	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	3.9	3.4	0.2	0.9	3.2	3.2	8.4	8.3	—	—	2.0mg/L以上
	COD	mg/l	4.3~4.7	3.7~5.0	2.8~3.3	3.1~3.7	2.3~3.0	2.4~3.5	1.6~2.6	2.0~2.6	—	8mg/l以下	—
	BOD	mg/l	2.6~3.1	3.1~3.3	0.9~1.0	1.0~1.3	0.7	0.7~1.1	1.2~1.8	0.8~1.3	3mg/l以下	—	—
	SS	mg/l	7~11	7~23	5~16	4~18	3~4	2~7	5~10	5~6	25mg/l以下	—	—
	濁度	FTU	3.7~5.7	3.9~11.5	2.5~6.9	2.1~9.5	2.0~4.3	2.2~5.1	1.8~4.3	2.5~4.6	—	—	—
	流速	m/s	4.6~16.0	5.7~19.1	5.6~20.3	7.5~19.4	5.3~14.2	5.6~15.4	5.3~29.3	2.6~28.2	—	—	—
地点1' (計画区)	水温	℃	20.7~26.3	21.8~27.5	25.2~26.3	25.2~26.6	24.8~25.3	25.5~25.8	8.9~11.9	9.7~11.6	—	—	—
	塩分	—	5.7~28.5	3.3~26.2	3.0~26.5	1.8~24.5	5.9~29.6	6.2~28.7	10.2~30.1	10.0~30.2	—	—	—
	pH	—	7.9~8.3	7.9~8.4	7.4~7.6	7.4~7.5	7.7~8.0	7.8~7.9	7.9~8.2	7.7~8.2	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	6.2~10.0	8.6~10.6	1.0~6.3	1.9~6.9	3.3~6.1	3.4~5.0	8.0~9.2	7.9~9.3	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	6.4	7.8	1.1	1.4	3.1	3.4	8.0	7.9	—	—	2.0mg/L以上
	濁度	FTU	3.0~5.3	2.9~4.6	2.1~6.4	2.0~5.9	2.0~3.0	2.9~4.0	3.0~4.8	2.5~4.8	—	—	—
	水温	℃	19.8~26.5	20.2~27.2	25.9~26.5	25.2~26.8	24.2~25.4	25.0~26.4	9.1~11.5	10.3~11.5	—	—	—
	塩分	—	9.2~29.6	7.7~29.1	4.4~27.3	2.0~14.4	13.2~30.3	10.1~30.0	13.3~30.7	14.6~28.8	—	—	—
	pH	—	7.9~8.3	8.0~8.4	7.3~7.6	7.4~7.6	7.7~8.0	7.7~8.0	7.9~8.2	7.8~8.1	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	3.7~10.0	3.9~12.4	0.7~6.1	1.2~6.6	2.5~5.3	3.3~5.4	7.6~9.1	7.9~8.7	5mg/l以上	—	—
地点5 (計画区)	底層DO	mg/l	3.0	3.9	0.7	0.7	2.6	2.5	8.2	7.8	—	—	2.0mg/L以上
	濁度	FTU	3.3~7.4	5.4~11.1	2.8~7.8	2.8~6.6	2.1~3.6	2.9~5.0	3.7~6.9	4.2~7.4	—	—	—
	水温	℃	19.8~26.4	20.2~27.2	26.0~26.5	25.9~26.7	24.4~25.5	24.4~26.3	—	—	—	—	—
	塩分	—	11.2~29.6	6.5~29.2	7.7~27.9	4.2~25.7	14.2~30.2	7.6~30.3	—	—	—	—	—
	pH	—	8.1~8.3	8.1~8.4	7.3~7.6	7.4~7.6	7.8~8.0	7.8~8.0	—	—	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	3.6~9.7	4.4~12.4	0.4~5.1	1.1~6.8	2.5~4.9	2.4~5.9	—	—	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	3.4	2.5	0.3	0.3	2.5	2.3	—	—	—	—	2.0mg/L以上
	濁度	FTU	4.3~5.8	4.3~7.0	3.3~4.9	3.0~6.5	1.9~6.2	3.0~3.7	—	—	—	—	—

注 1) 当該調査地は多摩川河口域 (0.0kp~2.0kp) であり、河川の環境基準のうち“サケ科魚類・アユ等貧腐水性水域の水産生物が漁獲できる程度”の水域としてB類型に指定されており、それぞれの基準値を記載している。

注 2) 当該調査地は多摩川河口域 (0.0kp~2.0kp) であり、河川と海域の遷移域に位置するため、底層の溶存酸素量及びCODについては下流側海域の環境基準を援用し、それぞれ指定されている生物3類型及びC類型の基準値を記載している。

注 3) 冬季の地点5は、東日本台風の大規模出水による土砂堆積のため地点に船舶が入れなかったため計測せず。

表 3.3(4) 水質・水象調査結果一覧 (R2 年度)

調査地点	項目	単位	調査時期								河川の環境基準 (B類型)	海域の環境基準 (C類型)	底層溶存酸素量に 係る水質環境基準 (生物3類)
			春季(R2.5.15)		夏季(R2.8.26)		秋季(R2.10.22)		冬季(R3.2.9)				
			満潮時	干潮時	満潮時	干潮時	満潮時	干潮時	満潮時	干潮時			
地点1 (上流側)	水温	℃	19.7~21.7	19.0~20.9	28.6~29.0	28.7~30.4	18.5~19.5	18.8~19.2	10.3~11.2	9.5~10.3	—	—	—
	塩分	—	8.3~23.9	6.3~23.8	8.4~17.8	5.8~17.9	10.6~24.1	4.5~15.9	20.9~28.7	23.8~28.9	—	—	—
	pH	—	8.0~8.4	7.9~8.1	8.0~8.2	8.0~8.7	7.5~8.0	7.6~7.8	8.2~8.3	8.1~8.2	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	9.0~9.8	6.5~9.1	5.7~8.3	4.9~13.7	3.9~7.1	6.4~8.3	10.3~11.5	9.8~10.2	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	9.8	6.7	5.6	4.9	5.9	5.8	10.6	10.1	—	—	2.0mg/L以上
	COD	mg/l	4.9~6.7	4.6~5.4	4.7~5.3	5.1~6.5	2.2~2.5	2.5~2.8	3.9~4.0	3.4~4.9	—	8mg/l以下	—
	BOD	mg/l	3.9~6.0	3.3~5.1	2.4~2.6	3.3~4.6	0.7~1.0	0.8~1.2	1.5~1.8	2.2~2.9	3mg/l以下	—	—
	SS	mg/l	6~8	3~5	4~14	9~15	5~14	7~11	3~8	4~14	25mg/l以下	—	—
	濁度	FTU	2.9~4.0	1.1~3.6	4.0~12.7	4.6~8.4	5.5~9.2	4.8~8.8	2.9~4.3	3.3~4	—	—	—
	流速	m/s	8.2~16.7	4.3~11.2	5.4~11.6	4.9~17.0	5.7~16.1	2.7~36.2	7.4~17.2	3.0~23.0	—	—	—
地点2 (中央部)	水温	℃	18.9~21.7	19~20.9	28.3~29.7	28~31.2	18.5~19.3	19.0~19.5	9.6~10.6	9.8~10	—	—	—
	塩分	—	8.8~29.5	9.1~29.3	9.7~23.8	7.4~23.8	10.7~29.2	6.0~28.2	20.7~29.9	27~30.9	—	—	—
	pH	—	8.1~8.5	8.0~8.4	8.1~8.3	8.2~8.5	7.7~8.1	7.7~8.1	8.2~8.3	8.2~8.3	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	8.1~11.6	8.4~9.7	4.0~8.6	3.5~12.2	5.8~7.3	6.0~8.1	10.3~10.8	9.8~10.1	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	7.9	8.6	4.0	3.1	5.9	6.2	10.3	10	—	—	2.0mg/L以上
	COD	mg/l	3.7~4.9	3.6~4.2	4.9~5.3	4.4~6.3	2.0~2.5	2.5~2.8	3.7~4.2	3.0~3.8	—	8mg/l以下	—
	BOD	mg/l	2.0~3.6	2.3~3.3	1.8~3.1	2.2~5.0	0.9~1.1	0.8~1.0	1.2~1.6	1.6~2.2	3mg/l以下	—	—
	SS	mg/l	3~5	2~10	8~13	8~15	6~16	9~11	4~14	8~12	25mg/l以下	—	—
	濁度	FTU	2.2~5.5	2.7~8.1	3.9~10.2	4.3~11.7	4.1~11.6	5.4~12.2	2.6~7.4	2.9~5.3	—	—	—
	流速	m/s	10.1~13.0	5.0~7.8	5.3~8.9	5.2~7.9	3.0~11.2	3.7~11.8	8.5~18.1	1.3~12.1	—	—	—
地点3 (下流側)	水温	℃	18.8~20.8	18.7~19.8	27.9~29.8	28.1~30.5	18.4~20.8	19.1~20.3	9.9~12	9.4~10.1	—	—	—
	塩分	—	16.9~29.6	27.5~29.7	11.7~22.6	8.7~22.2	9.4~29.4	11.5~28.5	22.1~30.4	20.8~30.3	—	—	—
	pH	—	8.3~8.4	8.3~8.4	8.2~8.4	8.2~8.6	8.0~8.1	7.9~8.1	8.2~8.3	8.1~8.3	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	6.7~9.6	7.5~10.1	4.7~9.6	4.8~12.6	4.5~7.8	4.9~7.5	9.5~11.1	9.5~10.2	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	6.2	7.5	4.7	4.7	5.3	4.9	9.5	9.2	—	—	2.0mg/L以上
	COD	mg/l	4.2~4.7	3.9~4.6	4.7~5.8	5.4~6.1	2.0~2.2	2.3~2.8	3.6~3.8	3.2~3.9	—	8mg/l以下	—
	BOD	mg/l	2.6~3.0	2.3~3.6	2.3~3.0	3.0~5.4	1.0~1.5	1.0~1.2	1.1~2.4	1.6~2.4	3mg/l以下	—	—
	SS	mg/l	3~9	3~5	7~14	6~11	5~9	9~10	5~7	5~10	25mg/l以下	—	—
	濁度	FTU	3.1~6.1	2.7~7.1	4.3~12.5	4.8~10.1	3.8~10.0	5.1~8.7	2.5~4.8	2.6~6.9	—	—	—
	流速	m/s	5.3~9.1	9.4~14.3	4.6~21.6	6.0~12.4	2.9~11.6	6.3~20.5	2.0~17.3	4.1~26.6	—	—	—
地点1' (計画区)	水温	℃	19.4~22.2	19.9~21.9	28.5~29.2	28.6~30.4	17.8~19.3	18.7~19.6	10.1~10.9	9.1~10.3	—	—	—
	塩分	—	7.2~27.0	7.9~26.1	5.8~19.7	4.3~19.9	5.4~25.8	3.6~26.1	18.2~29.6	18.8~30.2	—	—	—
	pH	—	8.3~8.4	7.9~8.2	7.8~8.1	8.0~8.6	7.7~8.0	7.7~8.0	8.3~8.3	8~8.2	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	8.4~12.1	5.3~8.5	4.0~8.0	2.9~13.4	5.2~8.5	5.1~8.3	10.8~11.7	9.2~9.9	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	8.8	7.3	4.0	2.8	5.3	5.1	10.8	9.2	—	—	2.0mg/L以上
	濁度	FTU	3.1~7.5	2.6~3.5	3.0~17.5	4.4~14.2	3.6~11.3	4.4~10.9	2.7~5.4	2.6~8.3	—	—	—
	水温	℃	18.7~21.7	18.9~21.1	28.4~29.7	28.2~30.6	18.3~20.3	18.8~20.1	10.3~10.9	9.8~10.3	—	—	—
	塩分	—	9.2~29.7	6.1~29.4	9.7~23.8	7.6~23.0	5.3~29.5	3.9~28.7	19.7~30	22.4~30.7	—	—	—
	pH	—	8.1~8.5	7.8~8.5	8.2~8.3	8.2~8.7	7.8~8.1	7.7~8.1	8.2~8.3	8.1~8.3	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	7.2~11.3	8.5~9.7	3.4~9.1	4.4~13.0	5.0~8.4	4.9~8.4	10~10.9	9.8~10.4	5mg/l以上	—	—
地点5 (計画区)	底層DO	mg/l	7.3	8.5	3.4	3.3	5.5	5.1	9.8	9.9	—	—	2.0mg/L以上
	濁度	FTU	2.4~7.5	2.4~4.7	4.1~11.5	4.8~7.7	4.1~11.7	3.6~10.6	2.2~6.2	2.8~5.3	—	—	—
	水温	℃	18.8~21.8	19.0~21.0	28.4~29.8	28.4~29.9	18.4~20.4	18.8~19.8	10.5~11.3	9~11.6	—	—	—
	塩分	—	10.2~29.5	6.6~29.2	8.6~24.1	7.3~23.7	6.6~29.1	5.9~29.2	21.9~30.4	16~31.1	—	—	—
	pH	—	8.3~8.6	7.9~8.4	8.2~8.3	8.1~8.5	7.8~8.1	7.7~8.1	8.2~8.3	8~8.3	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	7.5~12.0	8.5~10.3	2.6~9.4	2.3~11.9	5.0~8.1	5.0~8.1	9.8~10.8	8.7~10.3	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	7.5	8.3	2.6	2.3	5.4	5	9.4	7.8	—	—	2.0mg/L以上
	濁度	FTU	2.6~7.2	2.3~4.7	3.7~11.2	4.8~8.3	4.1~10.4	4.2~11.9	2.9~7.7	2.1~4.5	—	—	—

注 1) 当該調査地は多摩川河口域 (0.0kp~2.0kp) であり、河川の環境基準のうち“サケ科魚類・アユ等貧腐水性水域の水産生物が漁獲できる程度”の水域としてB類型に指定されており、それぞれの基準値を記載している。

注 2) 当該調査地は多摩川河口域 (0.0kp~2.0kp) であり、河川と海域の遷移域に位置するため、底層の溶存酸素量及びCODについては下流側海域の環境基準を援用し、それぞれ指定されている生物3類型及びC類型の基準値を記載している。

表 3.3(5) 水質・水象調査結果一覧 (R3 年度)

調査地点	項目	単位	調査時期								河川的环境基準 (B類型)	海域的环境基準 (C類型)	底層溶存酸素量に 係る水質環境基準 (生物3類)
			春季(R3.5.20)		夏季(R3.8.3)		秋季(R3.10.12)		冬季(R4.2.14)				
			満潮時	干潮時	満潮時	干潮時	満潮時	干潮時	満潮時	干潮時			
地点1 (上流側)	水温	°C	20.3~20.5	20.0~20.4	27.9~30.3	29.2~30.3	23.3~23.7	23.0~23.4	9.1~10.3	9.0~9.6	—	—	—
	塩分	—	11.0~23.1	9.1~23.1	5.1~20.8	3.1~12.1	15.0~18.6	11.9~15.2	15.4~28.7	10.1~26.3	—	—	—
	pH	—	7.4~8	7.3~7.7	8.1~8.8	8.5~8.7	7.6~7.7	7.6~7.7	7.8~8.1	7.3~7.8	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	4.7~6.3	4.1~5.6	6.2~14.1	12.8~13.0	4.4~6.4	6.1~6.9	9.3~14.2	8.8~9.7	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	5.8	3.8	6.2	7.3	4.4	4.1	9.3	9.6	—	—	2.0mg/L以上
	COD	mg/l	4.0~4.2	3.9~4.8	5.6~5.7	5.0~5.3	3.6~3.8	3.9	3.5~5.6	4.7~5.5	—	8mg/l以下	—
	BOD	mg/l	2.0~3.2	1.5~1.9	2.7~3.3	1.8~3.5	1.2~1.5	1.3~2.5	1.8~5.0	1.4~3.8	3mg/l以下	—	—
	SS	mg/l	2~3	1~3	8~10	6~11	2~3	2~3	2~6	2~6	25mg/l以下	—	—
	濁度	FTU	3.1~3.6	2.9~4.1	3.1~4.1	3.0~4.4	2.1~2.5	1.6~2.6	2.2~3.3	2.2~3.5	—	—	—
	流速	m/s	5.0~14.5	5.3~6.0	6.3~14.1	7.3~22.1	5.6~21.0	4.4~23.8	4.2~21.2	5.9~32.1	—	—	—
地点2 (中央部)	水温	°C	19.6~20.7	19.6~20.4	26.7~30.8	26.7~30.6	23.0~23.7	23.1~23.6	8.7~9.7	9.3~10.2	—	—	—
	塩分	—	11.9~28.5	9.2~28.2	4.1~26.4	5.5~26.7	16.4~20.4	14.6~27.7	25.5~29.6	16.6~30.6	—	—	—
	pH	—	7.3~8.1	7.2~8.1	8.0~9.0	8.0~9.0	7.6~7.9	7.6~7.9	7.7~7.9	7.3~7.9	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	4.3~7.2	4.4~6.7	2.1~16.8	2.2~15.9	3.0~5.3	2.7~6.7	9.1~9.7	8.0~8.9	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	4.6	4.4	2.1	2.2	3.1	2.2	9.1	8.8	—	—	2.0mg/L以上
	COD	mg/l	3.3~4.7	3.3~4.9	4.5~5.5	3.9~5.6	2.9~3.2	2.7~3.7	2.7~4.0	3.1~5.9	—	8mg/l以下	—
	BOD	mg/l	1.3~2.5	1.4~2.0	2.4~4.2	2.3~2.8	0.9~1.0	1.1~1.6	1.0~1.5	1.7~4.1	3mg/l以下	—	—
	SS	mg/l	3~6	2~3	9~10	7~9	3~4	3	3~4	3~4	25mg/l以下	—	—
	濁度	FTU	3.4~8.4	2.8~6.8	3.8~6.0	3.0~6.5	2.2~4.0	2.1~7.7	2.3~3.6	2.4~3.7	—	—	—
	流速	m/s	3.9~6.4	6.6~14.0	6.5~11.5	4.7~18.7	4.1~23.3	10.1~21.4	8.2~16.7	3.3~18.0	—	—	—
地点3 (下流側)	水温	°C	19.9~20.6	19.8~20.6	27.0~31.1	26.9~30.5	23.0~23.6	23.0~23.3	8.7~11.4	9.3~9.9	—	—	—
	塩分	—	14.3~28.6	14.4~27.8	6.7~26.9	5.4~26.8	18.4~27.1	14.8~19.6	24.5~30.1	15.2~30.3	—	—	—
	pH	—	7.6~8.1	7.6~8.2	8.3~9.0	8.2~9.0	7.6~7.9	7.6~7.9	7.8~7.9	7.4~7.9	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	4.4~7.6	4.0~8.9	4.7~17.2	3.9~15.4	3.7~5.8	5.2~6.2	9.0~9.6	8.1~9.5	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	4.4	4.3	4.7	3.9	3.7	5.0	9.4	8.4	—	—	2.0mg/L以上
	COD	mg/l	3.7~4.5	3.2~4.4	5.2~6.0	5.6~6.0	2.7~4.2	3.2~3.6	2.5~3.6	4.1~4.8	—	8mg/l以下	—
	BOD	mg/l	1.8~3.0	1.3~2.6	3.8~4.4	3.7~4.2	1.2~2.3	0.6~1.2	1.4~1.7	1.6~2.1	3mg/l以下	—	—
	SS	mg/l	4	3~6	10~11	9~11	3~5	3~5	2~4	2~4	25mg/l以下	—	—
	濁度	FTU	2.9~6.7	2.8~8.5	4.0~7.0	4.0~8.4	2.1~8.3	2.4~3.7	1.5~2.9	2.1~2.7	—	—	—
	流速	m/s	6.3~10.5	7.5~13.7	5.0~14.2	6.5~14.5	5.4~25.4	6.2~19.0	7.0~16.8	5.4~30.7	—	—	—
地点1' (計画区)	水温	°C	19.7~20.5	19.9~20.5	27.0~30.2	26.9~29.1	23.2~23.9	23.1~23.9	9.4~10.1	9.4~9.7	—	—	—
	塩分	—	6.8~27.4	6.5~26.6	4.4~24.0	9.5~24.6	12.1~24.3	8.4~24.8	7.5~30.2	5.5~28.8	—	—	—
	pH	—	7.3~7.7	7.4~7.8	7.9~8.7	7.9~8.6	7.6~7.7	7.5~7.7	7.8~8.1	7.7~7.8	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	2.1~5.7	2.6~5.5	2.1~13.6	1.4~15.2	2.8~6.8	2.6~7.1	9.0~14.2	8.1~9.6	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	2.1	2.7	0.6	1.4	2.8	2.5	8.9	7.5	—	—	2.0mg/L以上
	濁度	FTU	3.3~9.6	2.9~6.6	3.3~5.1	4.4~8.8	2.1~4.2	2.1~6.2	1.9~4.3	2.6~3.1	—	—	—
	流速	m/s	6.3~10.5	7.5~13.7	5.0~14.2	6.5~14.5	5.4~25.4	6.2~19.0	7.0~16.8	5.4~30.7	—	—	—
	水温	°C	19.7~20.7	19.9~20.4	26.7~30.4	26.8~30.5	23.1~23.4	23.1~23.5	8.7~10.8	9.5~9.8	—	—	—
	塩分	—	8.3~28.4	12.9~26.9	5.2~26.3	4.9~26.5	16.1~27.2	11.7~26.4	22.8~29.6	11.9~30.6	—	—	—
	pH	—	7.4~8.1	7.5~8.2	8.1~9.0	8.1~8.9	7.6~7.8	7.6~7.8	7.7~7.9	7.2~7.9	6.5以上8.5以下	—	—
地点5 (計画区)	DO	mg/l	4.2~6.9	4.0~8.2	2.9~16.1	3.1~15.0	2.8~6.2	3.9~6.8	9.3~10.0	8.4~9.0	5mg/l以上	—	—
	底層DO	mg/l	4.4	3.7	2.0	3.1	2.8	3.5	9.3	8.4	—	—	2.0mg/L以上
	濁度	FTU	2.2~9.8	2.3~9.6	3.8~8.1	3.4~6.0	2.1~7.0	2.0~3.8	2.2~2.7	1.8~3.4	—	—	—
	水温	°C	19.7~20.6	19.8~20.3							—	—	—
	塩分	—	7.0~28.2	7.7~27.7							—	—	—
	pH	—	7.4~7.9	7.3~8.0							6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	3.5~5.9	3.3~6.2							5mg/l以上	—	—
底層DO	mg/l	3.7	3.4							—	—	2.0mg/L以上	
濁度	FTU	3.2~9.5	3.2~7.7							—	—	—	

注1) 当該調査地は多摩川河口域 (0.0kp~2.0kp) であり、河川的环境基準のうち“サケ科魚類・アユ等貧腐水性水域の水産生物が漁獲できる程度”の水域としてB類型に指定されており、それぞれの基準値を記載している。
 注2) 当該調査地は多摩川河口域 (0.0kp~2.0kp) であり、河川と海域の遷移域に位置するため、底層の溶存酸素量及びCODについては下流側海域の環境基準を援用し、それぞれ指定されている生物3類型及びC類型の基準値を記載している。
 注3) 夏季~秋季の地点5tは、工事のため欠測。


表 3.3(6) 水質・水象調査結果一覧 (R4 年度)

調査地点	項目	単位	調査時期								河川環境基準 (B類型)	海域環境基準 (C類型)	底層溶存酸素量に 係る水質環境基準 (生物3類)	
			春季(R3.5.20)		夏季(R3.8.3)		秋季(R3.10.12)		冬季(R4.2.14)					
			満潮時	干潮時	満潮時	干潮時	満潮時	干潮時	満潮時	干潮時				
地点1	水温	°C	19.1~22.6	21.8~24.6	28.0~29.6	27.9~29.5	18.9~19.4	17.6~18.9	10.3~11.4	10.6~11.4	—	—	—	
	塩分	—	11.4~30.9	8.1~26.4	21.4~25.7	10.0~24.2	18.0~28.5	13.0~28.8	12.1~31.2	16.1~30.8	—	—	—	
	pH	—	7.5~8.0	7.4~7.9	8.5~8.6	8.0~8.1	7.6~7.9	7.6~7.8	7.7~8.2	7.8~8.1	6.5以上8.5以下	—	—	
	DO	mg/l	7.4~8.1	7.5~7.9	9.0~11.7	5.0~7.1	6.0~6.6	6.0~6.7	8.4~9.2	8.2~9.5	5mg/l以上	—	—	
	底層DO	mg/l	7.7	7.5	9.4	5.7	6.0	5.9	8.6	8.2	—	—	2.0mg/L以上	
	COD	mg/l	3.6~4.1	3.9~4.9	6.3~6.7	5.0~5.4	3.3~4.5	3.0~3.5	3.2~5.2	4.6~5.3	—	8mg/l以下	—	
	BOD	mg/l	0.9~1.2	0.6~2.2	2.8~3.5	0.8~1.0	1.5~1.6	1.4~1.7	0.7~2.7	3.0~3.5	3mg/l以下	—	—	
	SS	mg/l	4.0~10.0	5.0~21.0	15.0~17.0	7.0~9.0	3.0~15.0	4.0~5.0	4.0~8.0	4.0~6.0	25mg/l以下	—	—	
	濁度	FTU	2.6~5.5	3.1~9.5	5.3~13.0	2.8~10.8	2.2~7.7	2.3~3.6	1.5~2.9	1.7~2.9	—	—	—	
	流速	m/s	9.1~24.0	5.4~29.3	2.8~14.0	21.4~31.7	7.7~26.1	3.0~23.3	4.0~13.3	2.5~9.0	—	—	—	
	地点2	水温	°C	19.6~23.2	23.4~24.8	28.2~29.2	29.4~30.0	18.3~20	17.6~17.6	10.7~12.8	11.2~11.4	—	—	—
		塩分	—	11.1~30.6	10.6~21.2	24.3~25.9	11.7~15.6	20.5~28.2	12.6~13.2	11.9~31.3	14~28.9	—	—	—
		pH	—	7.5~8.0	7.5~8.0	8.5~8.6	8.1~8.3	7.8~7.9	7.7~7.7	7.7~8.1	7.7~8.0	6.5以上8.5以下	—	—
DO		mg/l	7.4~8.1	7.5~7.8	10.1~11.5	8.0~8.2	5.5~7.2	7.1~7.2	8.3~9.3	8.5~9.2	5mg/l以上	—	—	
底層DO		mg/l	7.6	7.5	9.9	8.2	5.5	7.1	8.3	8.6	—	—	2.0mg/L以上	
COD		mg/l	3.6~3.8	4.2~4.9	6.1~6.6	5.4~5.5	2.9~3.1	3.5~3.9	2.9~4.7	4.8~6.0	—	8mg/l以下	—	
BOD		mg/l	0.8~0.9	0.8~3.0	3.7~4.1	1.5	1.3~1.5	1.0~1.4	1.0~1.3	1.7~2.6	3mg/l以下	—	—	
SS		mg/l	3.0~5.0	6.0~14.0	14.0~16.0	11.0~12.0	3.0~5.0	4.0~5.0	2.0~3.0	3.0~4.0	25mg/l以下	—	—	
濁度		FTU	1.8~6.5	3.1~10.2	5.1~6.6	4.5~14.2	2.1~4.0	2.2~3.4	1.3~2.7	2.4~3.0	—	—	—	
流速		m/s	4.5~11.8	9.4~36.6	1.4~10.0	7.8~7.8	3.6~17.3	7.1~7.1	0.7~7.4	5.7~5.7	—	—	—	
地点3		水温	°C	22.5~23.3	23.8~25.0	27.8~28.7	29.8~30.7	18.5~20.8	17.4~17.8	10.5~13.0	11.3~11.5	—	—	—
		塩分	—	11.8~27.6	11.9~18.8	25.1~26.4	13.1~15.6	23.7~30.0	12.1~14.4	8.0~31.5	13.1~27.6	—	—	—
		pH	—	7.6~8.1	7.7~7.9	8.5~8.6	8.1~8.2	7.9~7.9	7.7~7.8	7.6~8.1	7.6~7.7	6.5以上8.5以下	—	—
	DO	mg/l	7.3~8.1	7.6~7.7	9.3~11.1	8.4~8.9	5.0~7.1	7.1~7.3	8.2~9.1	8.5~9.0	5mg/l以上	—	—	
	底層DO	mg/l	7.3	7.6	9.4	8.7	5.0	7.3	8.4	8.5	—	—	2.0mg/L以上	
	COD	mg/l	4.1~4.7	3.7~4.0	6.1~6.7	5.3~5.5	2.9~3.9	3.2~3.7	2.6~4.6	5.0~5.8	—	8mg/l以下	—	
	BOD	mg/l	0.7~1.2	0.6~0.9	3.4~4.0	0.7~1.5	1.8	0.7~1.2	0.9~1.9	1.0~4.4	3mg/l以下	—	—	
	SS	mg/l	3.0~4.0	5.0~6.0	12.0~15.0	9.0	3.0~4.0	3.0~4.0	3.0	2.0~5.0	25mg/l以下	—	—	
	濁度	FTU	2.3~2.9	3.2~11.7	4.3~14.8	3.8~11.3	1.6~2.6	2.1~2.5	1.1~2.6	2.1~3.6	—	—	—	
	流速	m/s	6.0~14.8	2.3~26.9	1.0~5.6	10.6~10.6	8.4~15.9	15.7~16.5	0.7~5.7	5.7~6.8	—	—	—	


注 1) 当該調査地は多摩川河口域 (0.0kp~2.0kp) であり、河川の環境基準のうち“サケ科魚類・アユ等貧腐水性水域の水産生物が漁獲できる程度”の水域としてB類型に指定されており、それぞれの基準値を記載している。

注 2) 当該調査地は多摩川河口域 (0.0kp~2.0kp) であり、河川と海域の遷移域に位置するため、底層の溶存酸素量及びCODについては下流側海域の環境基準を援用し、それぞれ指定されている生物3類型及びC類型の基準値を記載している。


[地点1]H29-R4年度春季比較

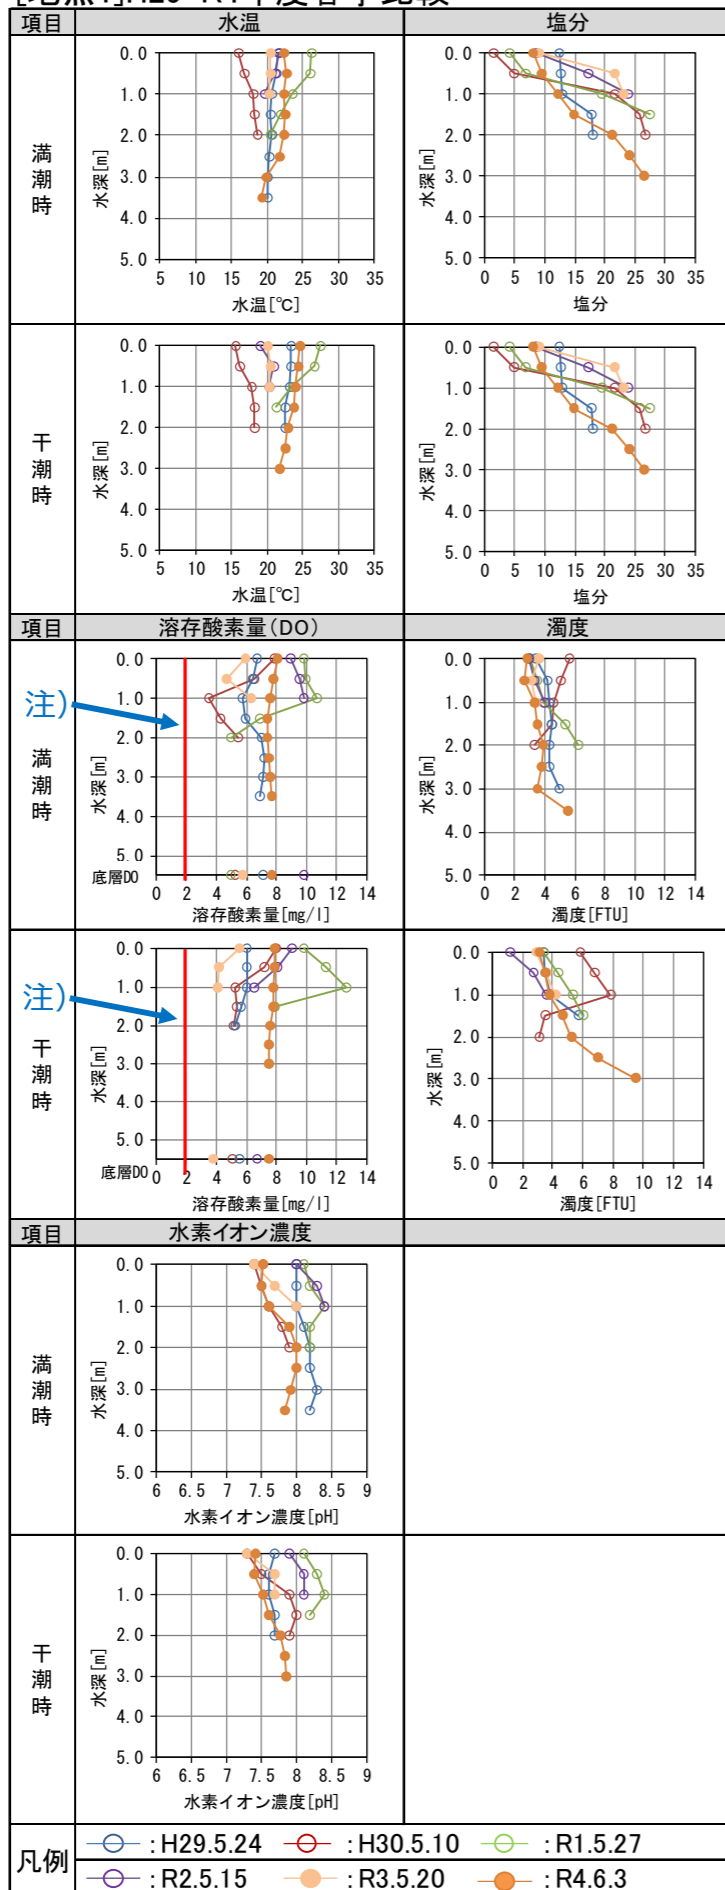

[地点2]H30-R4年度春季比較

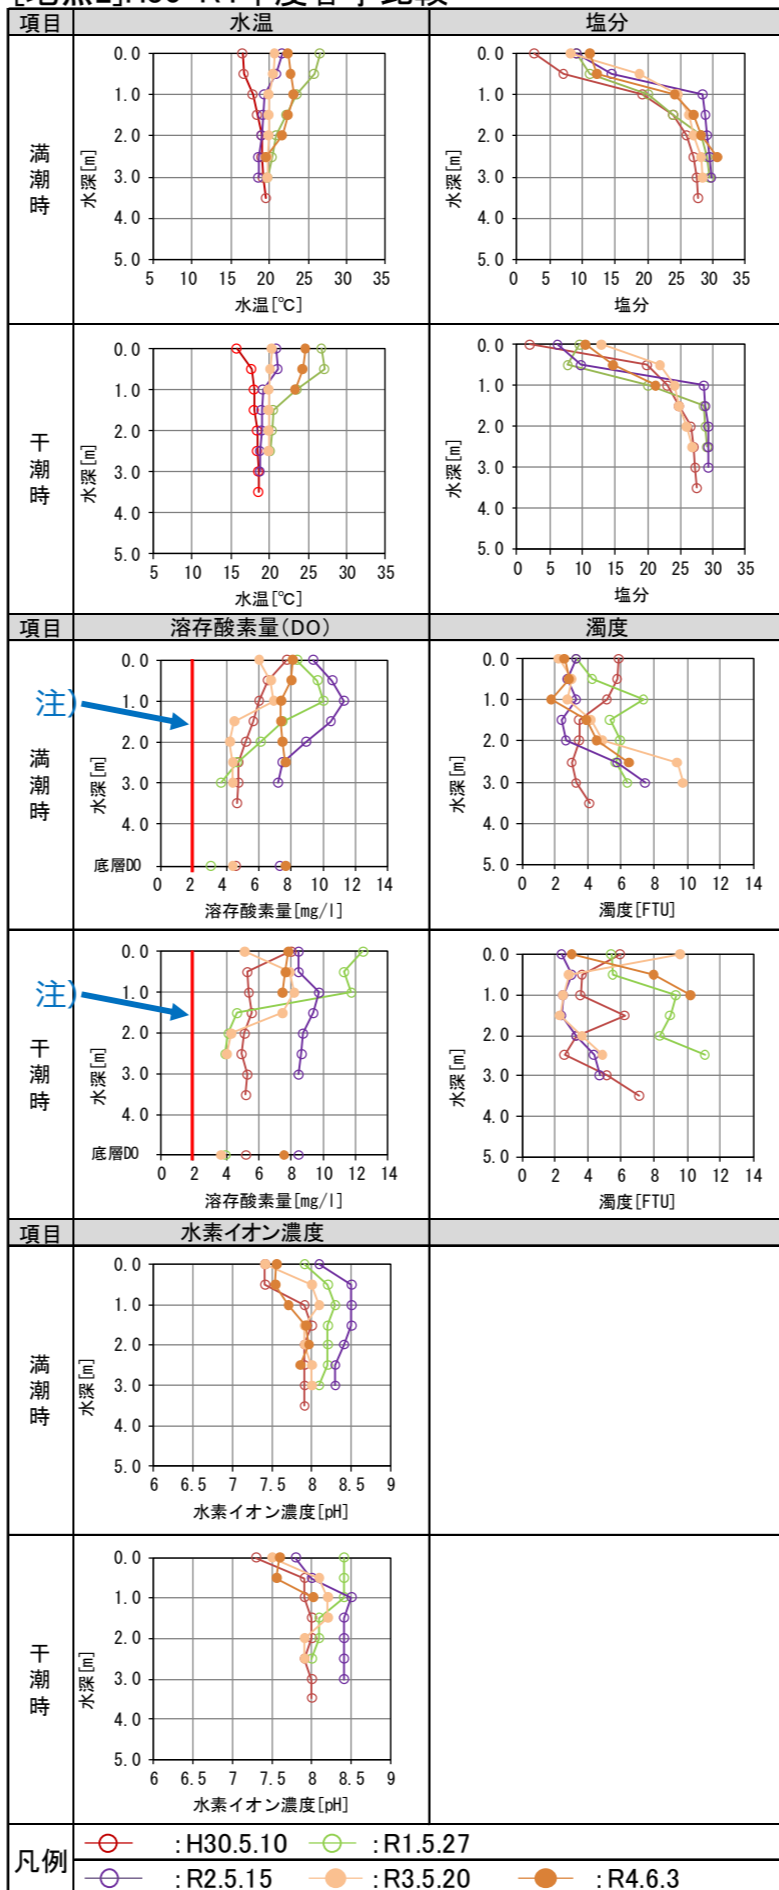


[地点3]H29-R4年度春季比較

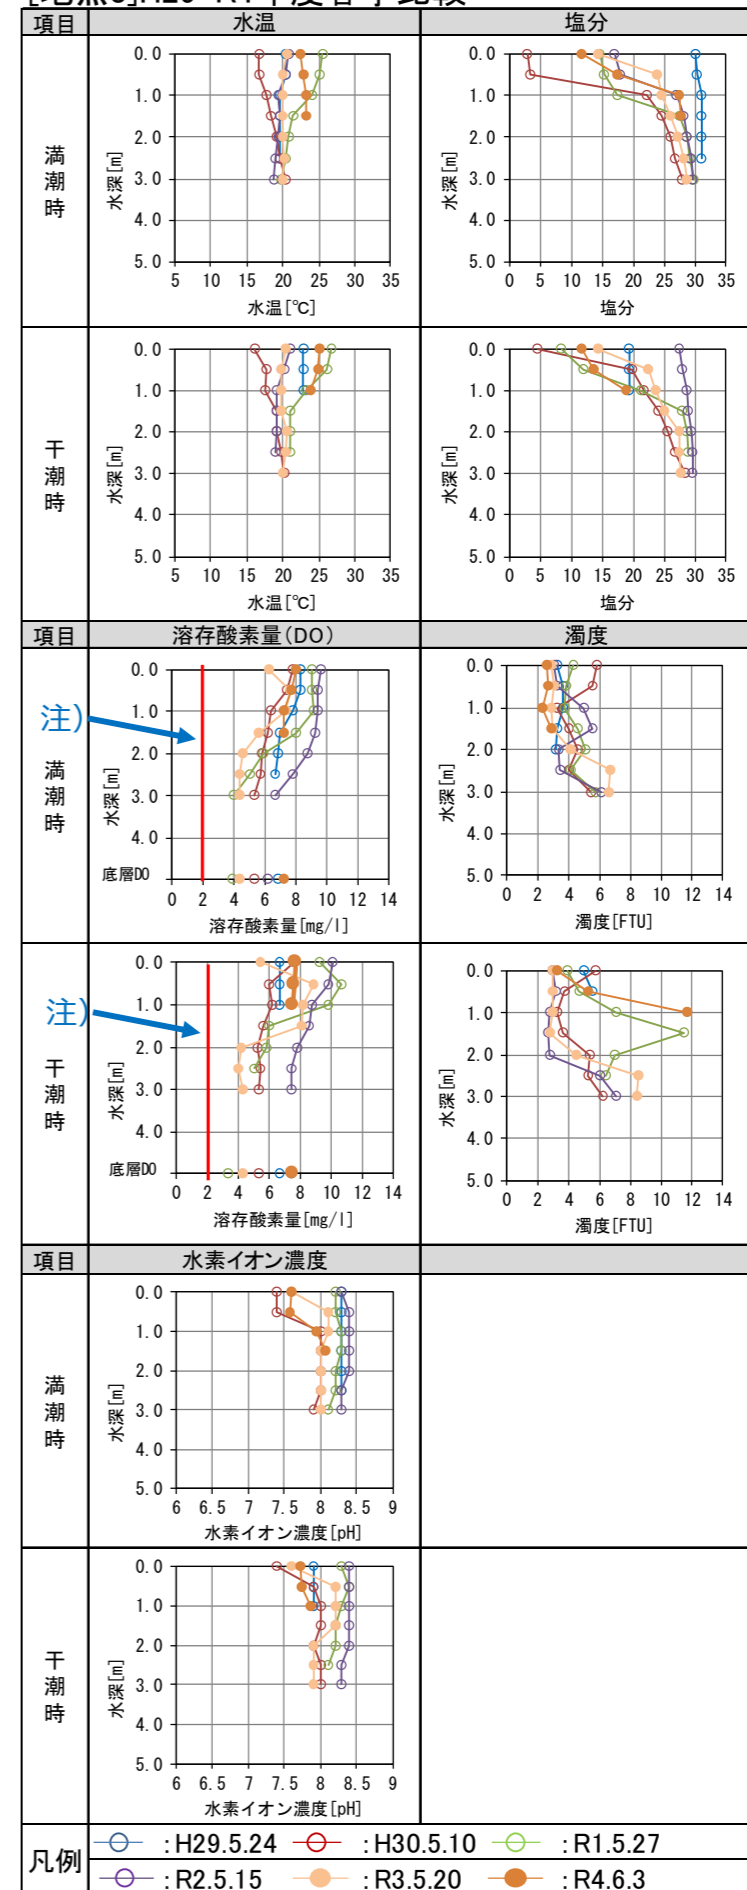


注) 当該調査地は多摩川河口域であり、河川と海域の遷移域に位置するため、底層の溶存酸素量(DO)については下流側海域の環境基準値 2mg/l を援用する。基準値以下であれば貧酸素状態にあると考えられる。

図 3.2(1) H29年度-R4年度春季結果(地点1・2・3/H29.5.24、H30.5.10、R2.5.27、R2.5.15、R3.5.20、R4.6.3)


[地点1]H30-R4年度夏季比較

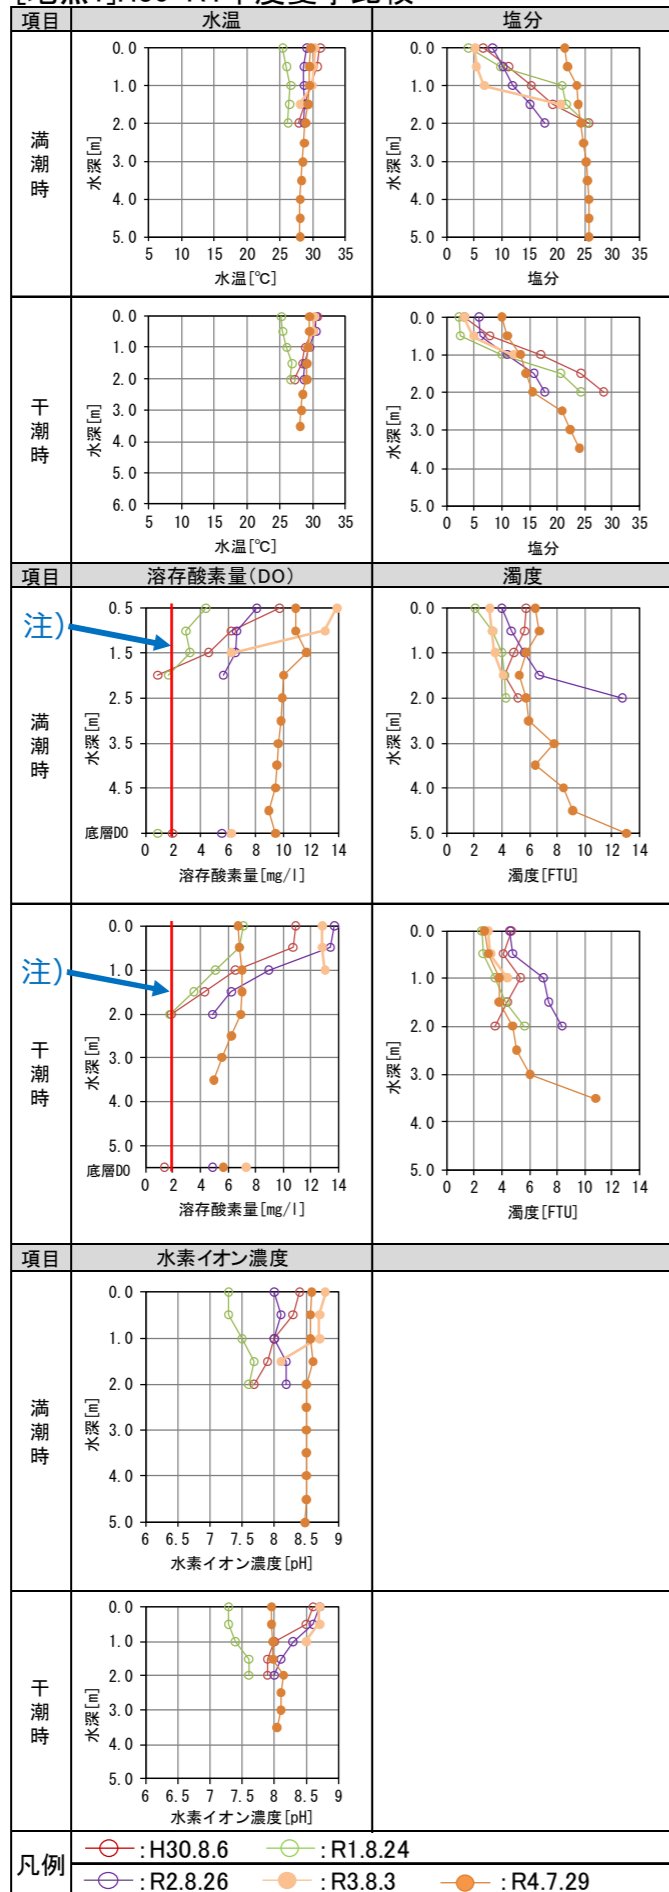

[地点2]H30-R4年度夏季比較

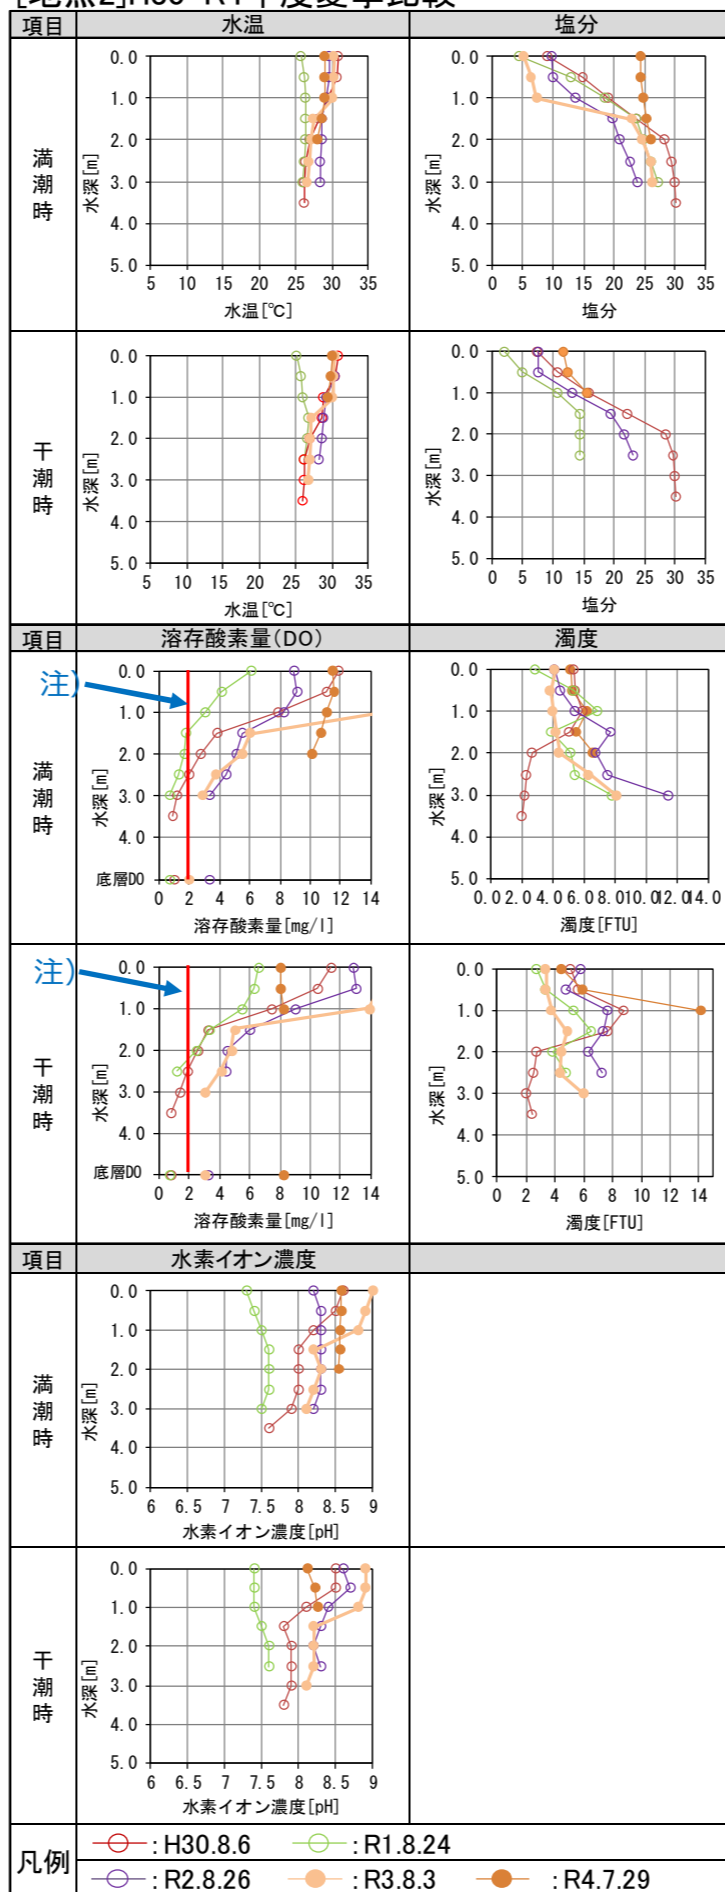


[地点3]H30-R4年度夏季比較

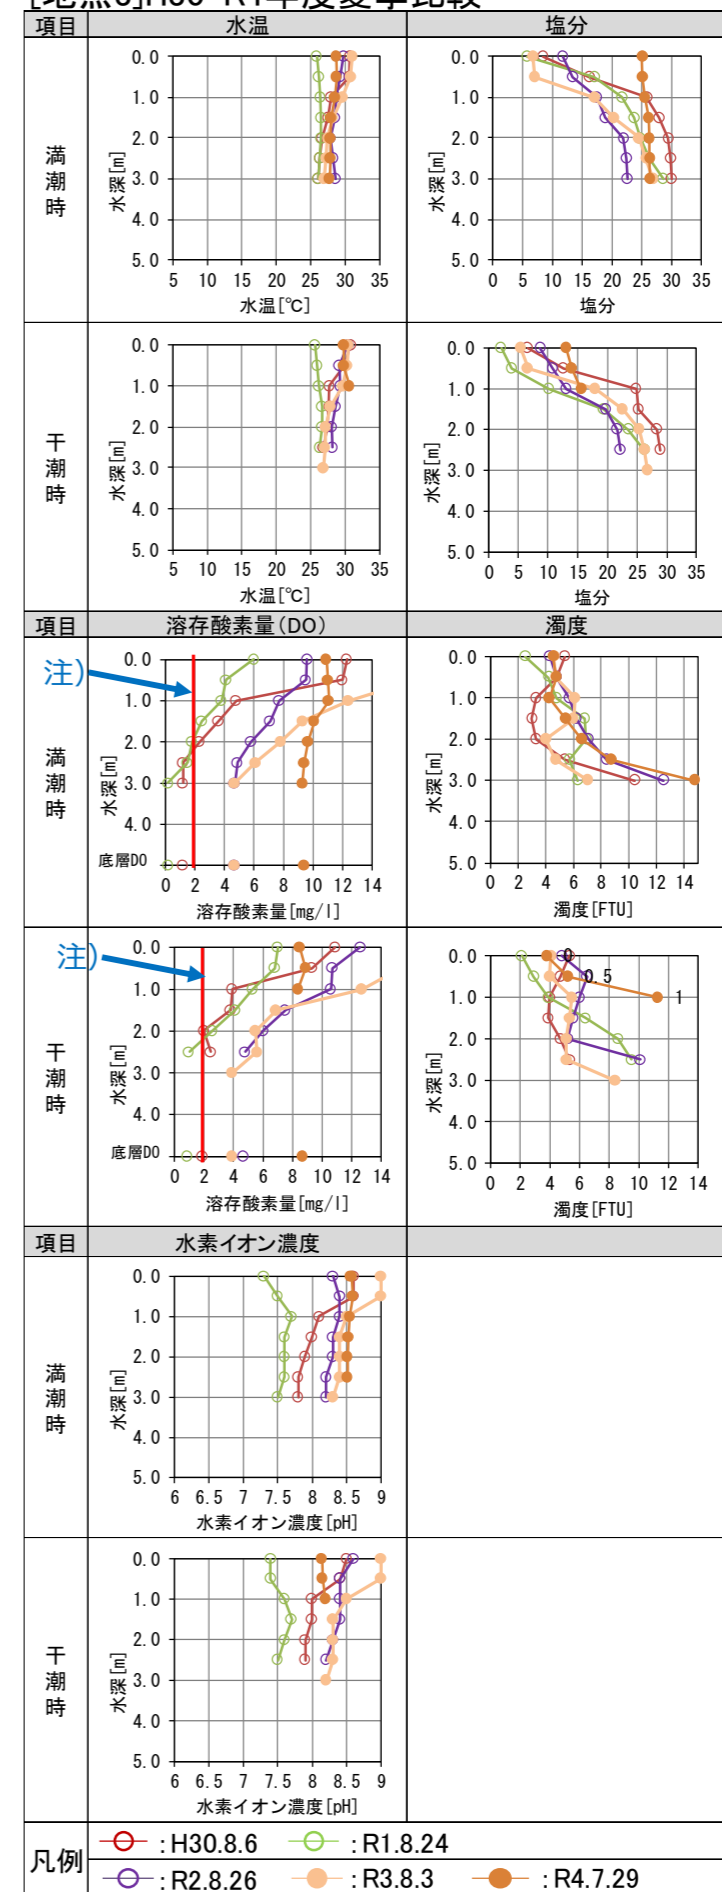


注) 当該調査地は多摩川河口域であり、河川と海域の遷移域に位置するため、底層の溶存酸素量(DO)については下流側海域の環境基準値2ng/lを援用する。基準値以下であれば貧酸素状態にあると考えられる。

図 3.2 (2) H30年度-R4年度夏季結果(地点1・2・3/H30.8.6、R1.8.24、R2.8.26、R3.8.3、R4.7.29) ※夏季はH30年度から実施


[地点1]H29-R4年度秋季比較

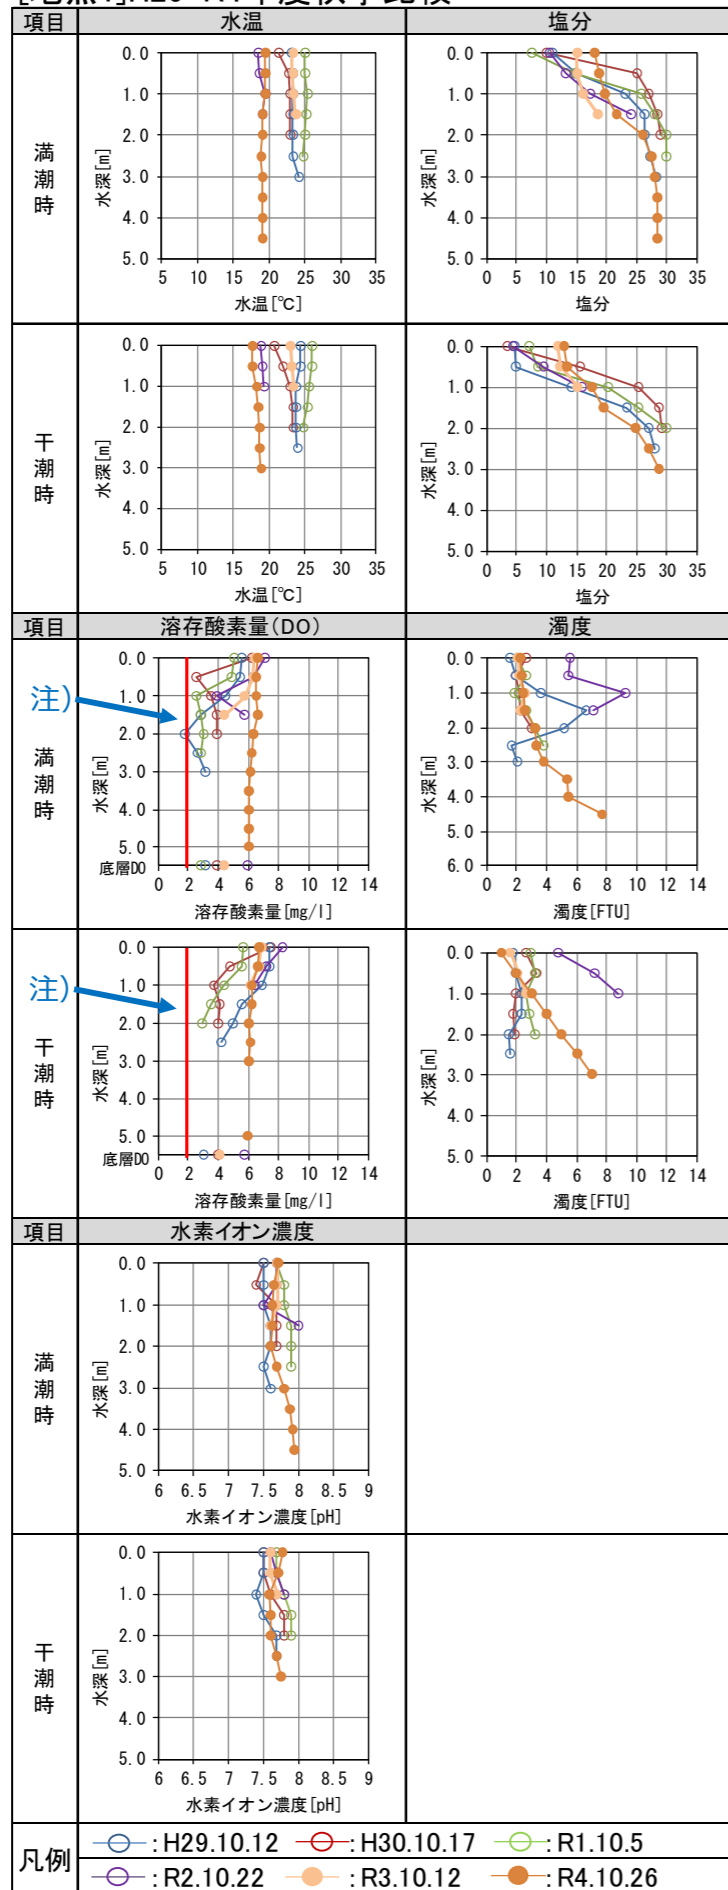

[地点2]H29-R4年度秋季比較

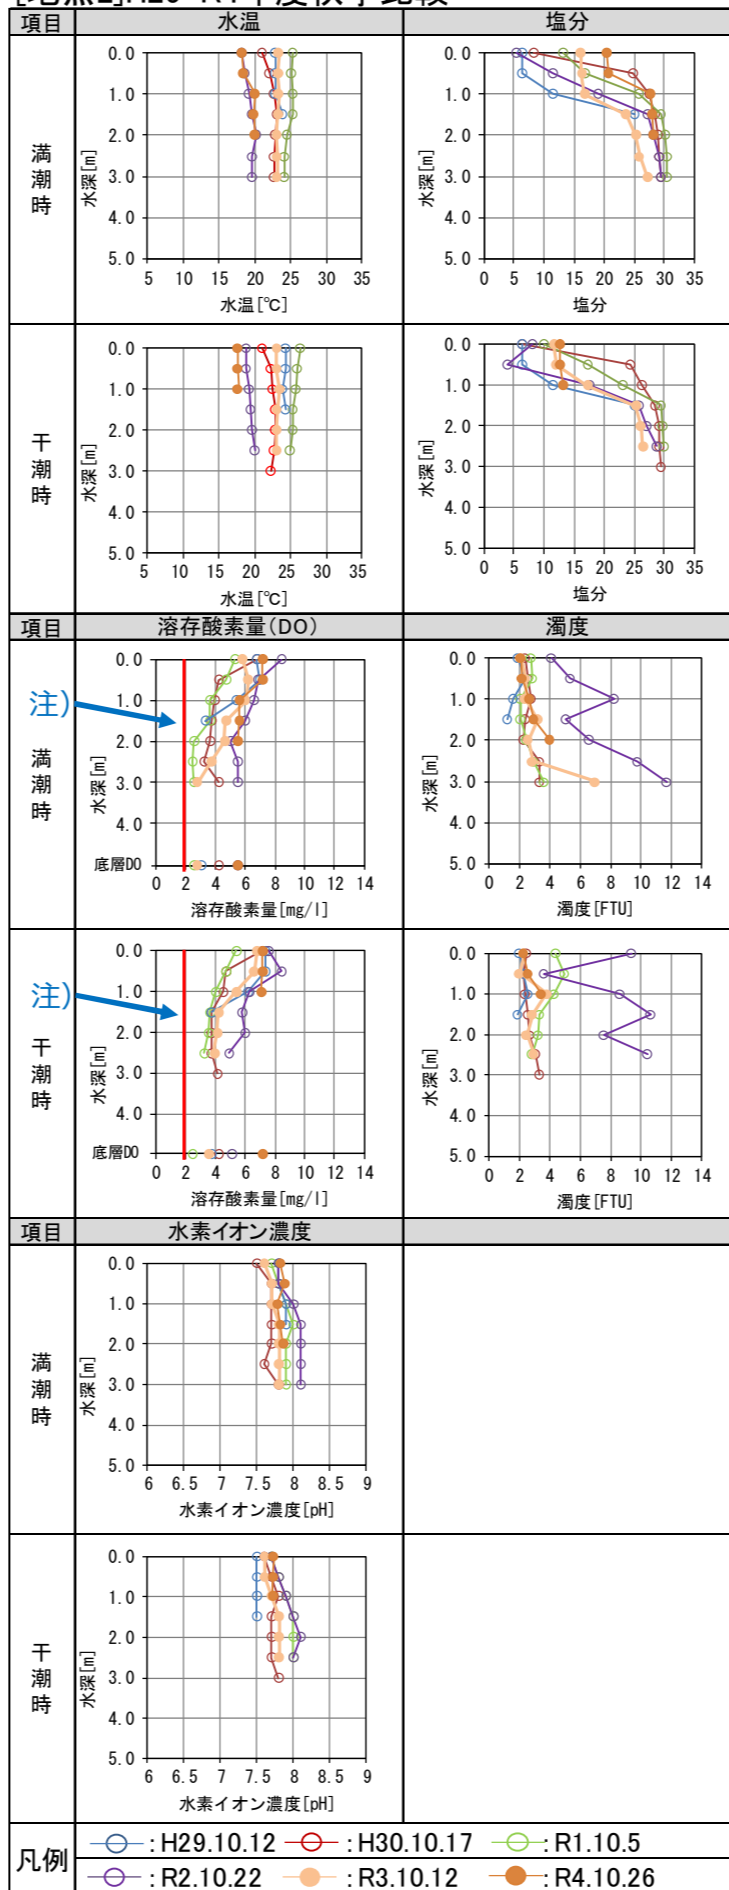


[地点3]H29-R4年度秋季比較

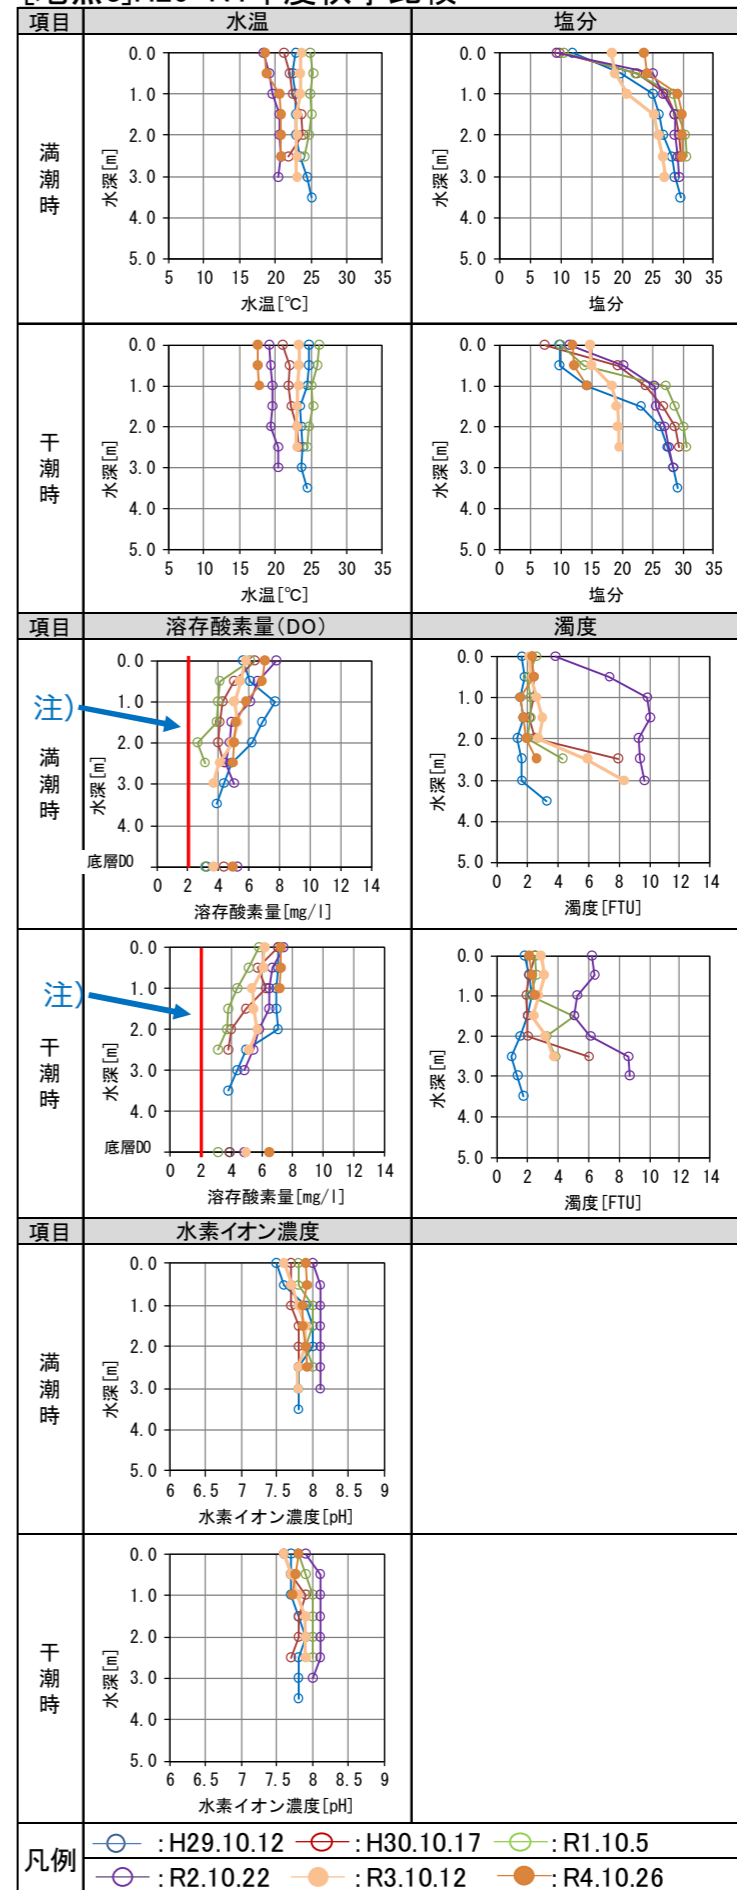


注) 当該調査地は多摩川河口域であり、河川と海域の遷移域に位置するため、底層の溶存酸素量(DO)については下流側海域の環境基準値2ng/lを援用する。基準値以下であれば貧酸素状態にあると考えられる。

図 3.2 (3) H29 年度-R4 年度秋季結果 (地点 1・2・3/H29.10.12、H30.10.17、R1.10.5、R2.10.22、R3.10.12、R4.10.26)


[地点1]H29-R4年度冬季比較

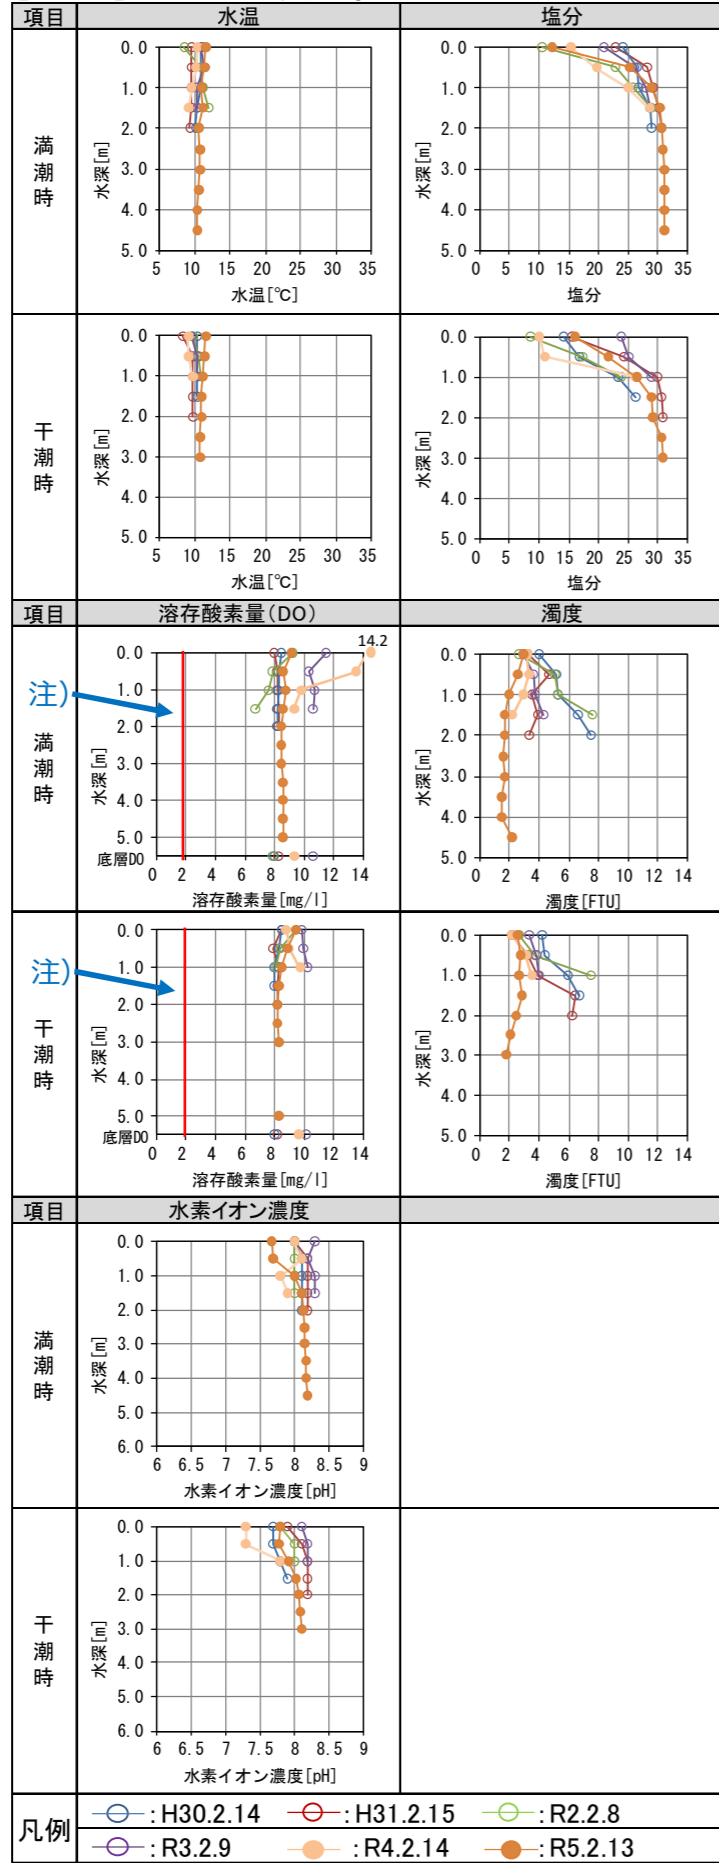

[地点2]H29-R4年度冬季比較

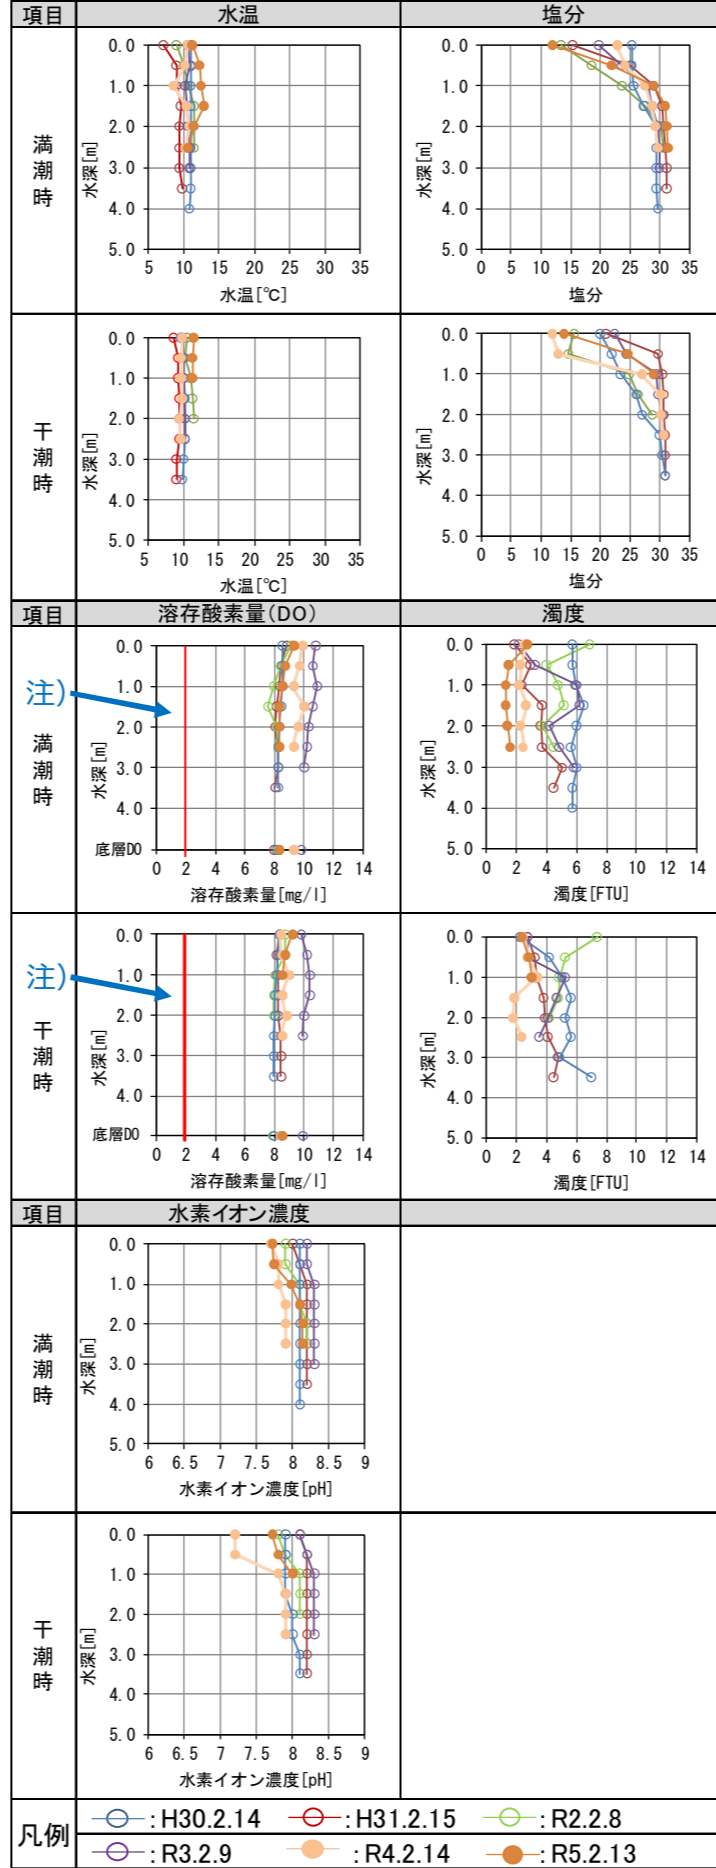

[地点3]H29-R4年度冬季比較

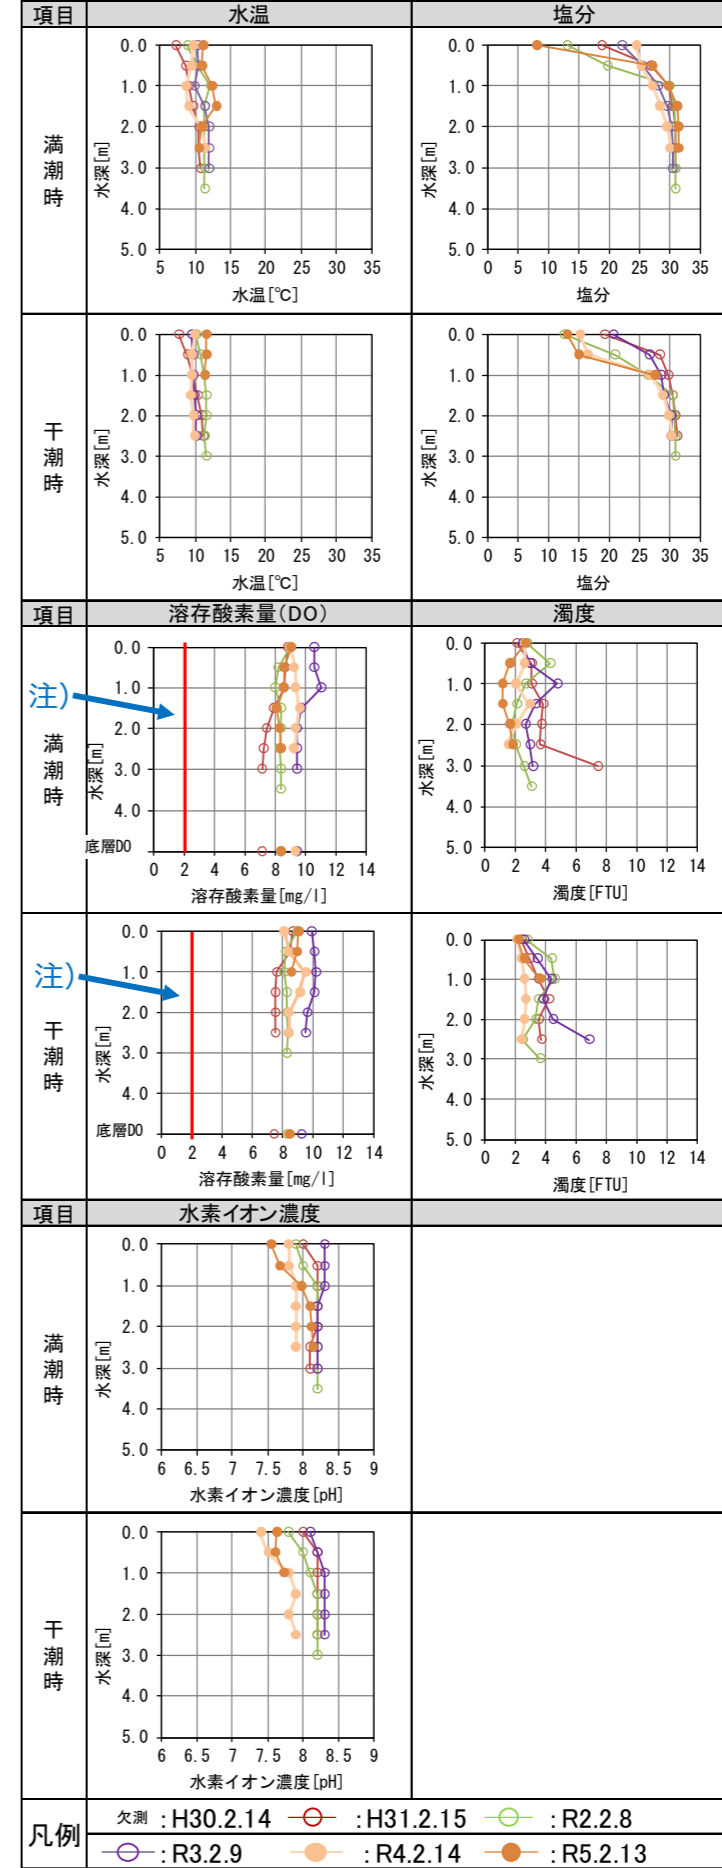

注) 当該調査地は多摩川河口域であり、河川と海域の遷移域に位置するため、底層の溶存酸素量(DO)については下流側海域の環境基準値2ng/lを援用する。基準値以下であれば貧酸素状態にあると考えられる。

※H30.2の地点3については、土砂運搬船の航行にともなう濁水の巻き上げによる影響がみられたため、欠測とした。

図 3.2 (4) H29年度-R4年度冬季結果(地点1・2・3/H30.2.14、H31.2.15、R2.2.8、R3.2.9、R4.2.14、R5.2.13)

b. 干潟の地形変動

本調査は、供用後における広域的な干潟の地形変動を把握するために実施した。

なお、調査時期は年間の出水期前後の状況を把握するため、春季の5月、秋季の10月の大潮時に設定しているが、H29年度は台風第21号(H29.10.23)にともなう大規模出水による干潟の地形変動を確認するため、冬季のH29.1.15～18の大潮時も追加した。またR1年度は、東日本台風(R1.10.12)にともなう大規模出水直後の状況を確認するための調査もR1.10.29～30に実施した。台風第21号、東日本台風にともなう大規模出水時の水位の状況をそれぞれ図3.3に示す。

干潟の地形変動状況の調査範囲は図3.4に、調査結果図3.5に示す。

《広域的な干潟の地形変動》

[東日本台風前]

- ・東日本台風以前では、中州の下流端はR1年度春季まで、右岸側の下流端はH29年度秋季からH30年度冬季にかけて下流方向に伸長し、その後は安定していることが確認された。
- ・右岸側0.7kpの浚渫範囲の法面部は、大きく後退することなく安定していることが確認された。

[東日本台風後]


- ・中州は大きく変化し、縮小して全体的に左岸・下流寄りに移動した形状となっていることが確認された。その後の調査では、部分的な伸長後退等の変化は確認されたが、大きな変化は確認されなかった。

[埋め戻し(令和3年7月)後]

- ・令和4年度調査では、各横断(kpライン)における地盤に大きな変化はみられていない。
- ・R3.10月、0.7kpのラインでは凹凸が大きくなっており、R4.5月も凹凸の位置は若干ずれているが傾向は変わっていない。
- ・R3.10月及びR4.5月、0.8kpのラインでは表面的に細かな凹凸があるものの埋め戻した地盤は概ね維持されている。


《まとめ》

- ・東日本台風前の調査では、広域的な干潟の地形は大きく変化することなく安定しており、工事の影響は確認されなかった。
- ・東日本台風後の調査では、広域的な土砂の堆積や洗堀および干潟地形の変化が確認された。これらの変化の主たる要因は東日本台風に伴う大規模出水であり、工事の影響ではないと考えられた。
- ・令和4年度の調査では、各横断(kpライン)における地盤に大きな変化はみられていない。
- ・広域的な干潟の地形変動については、工事の影響はほとんどなかったと考えられるが、今後、埋戻し箇所などの部分的な地盤沈下等について留意し、事後調査において引き続き経過を確認し、工事による影響について評価する。

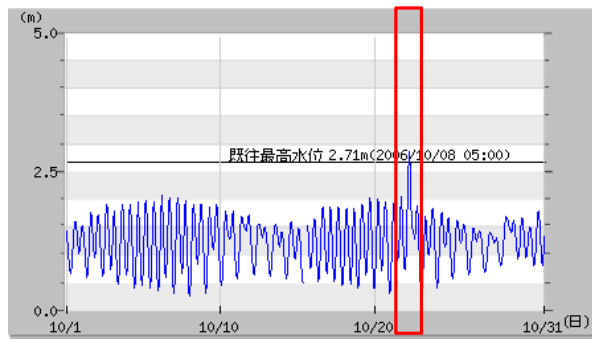

出典：国土交通省 水文水質データベース(地点：多摩川河口)

図 3.3 (1) 台風第 21 号 (H29. 10. 23) にともなう大規模出水時の水位の状況

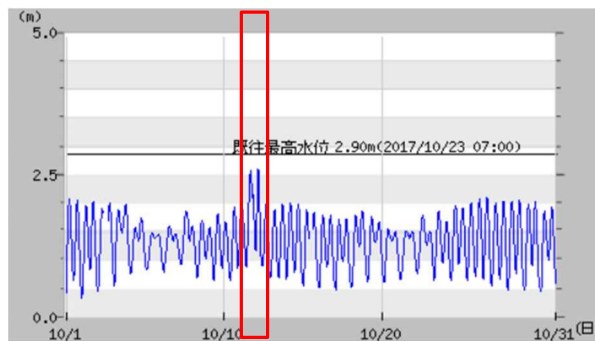

出典：国土交通省 水文水質データベース(地点：多摩川河口)

図 3.3 (2) 東日本台風 (R1. 10. 12) にともなう大規模出水時の水位の状況

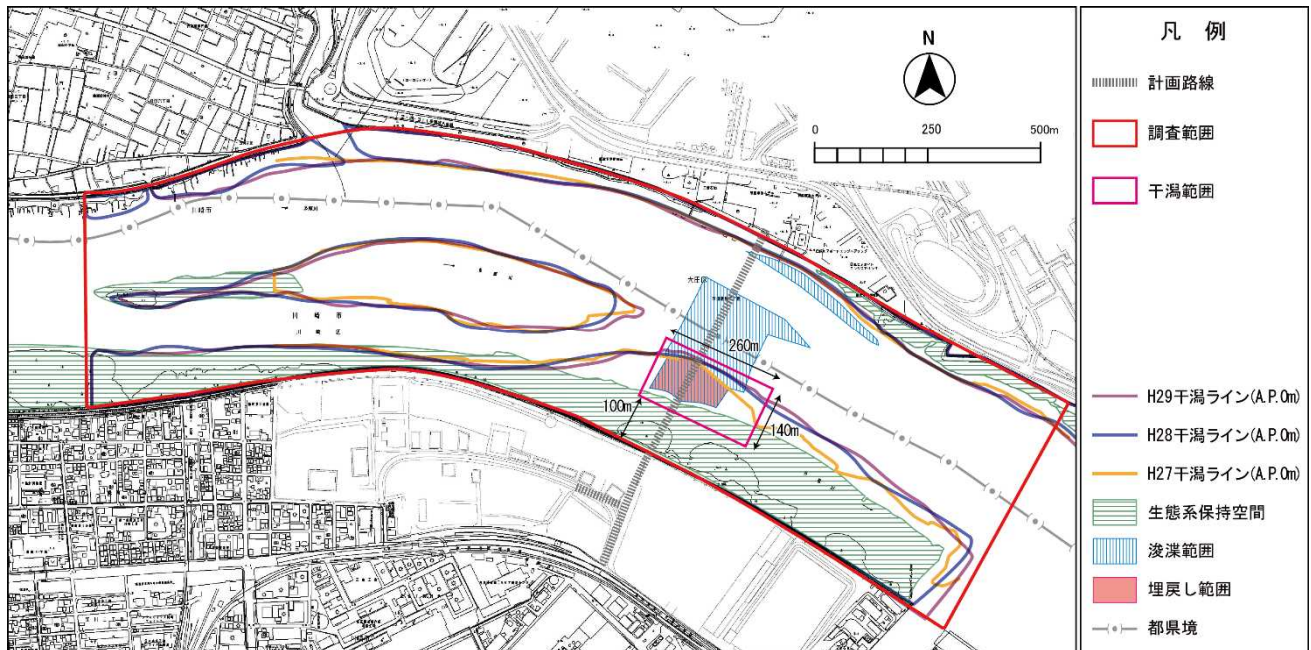


図 3.4 干潟の地形変動状況調査範囲

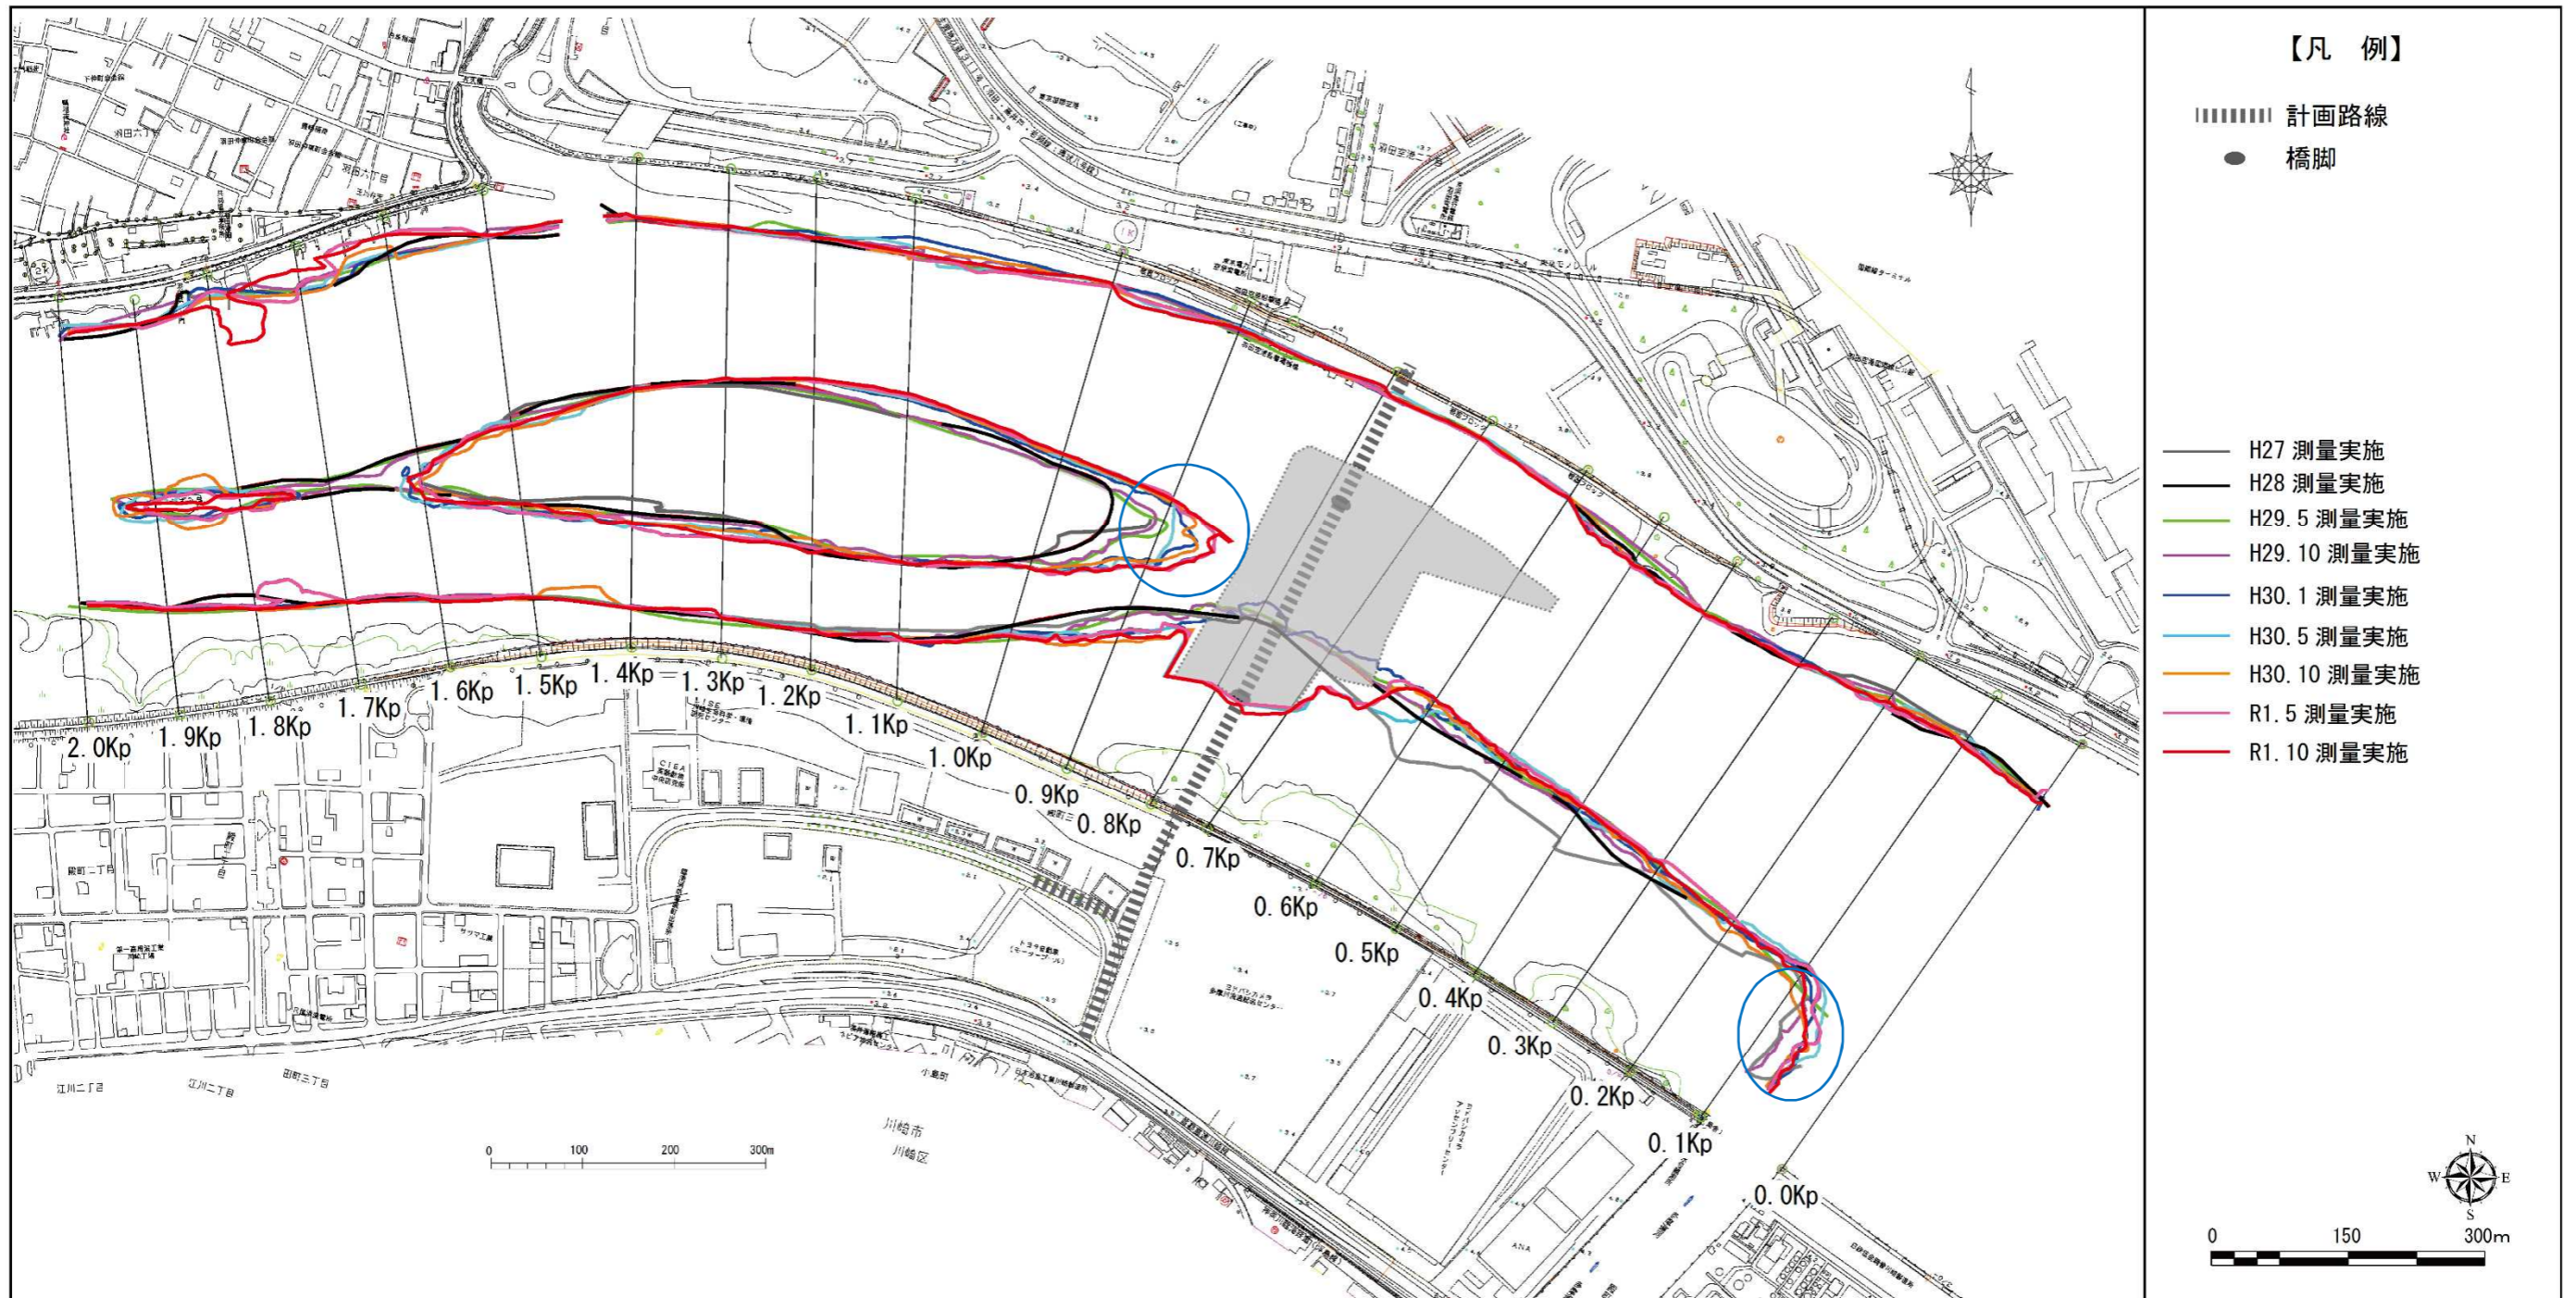


図 3.5(1) 干潟の地形変動状況(H29 春～R1.10 (東日本台風来襲前))


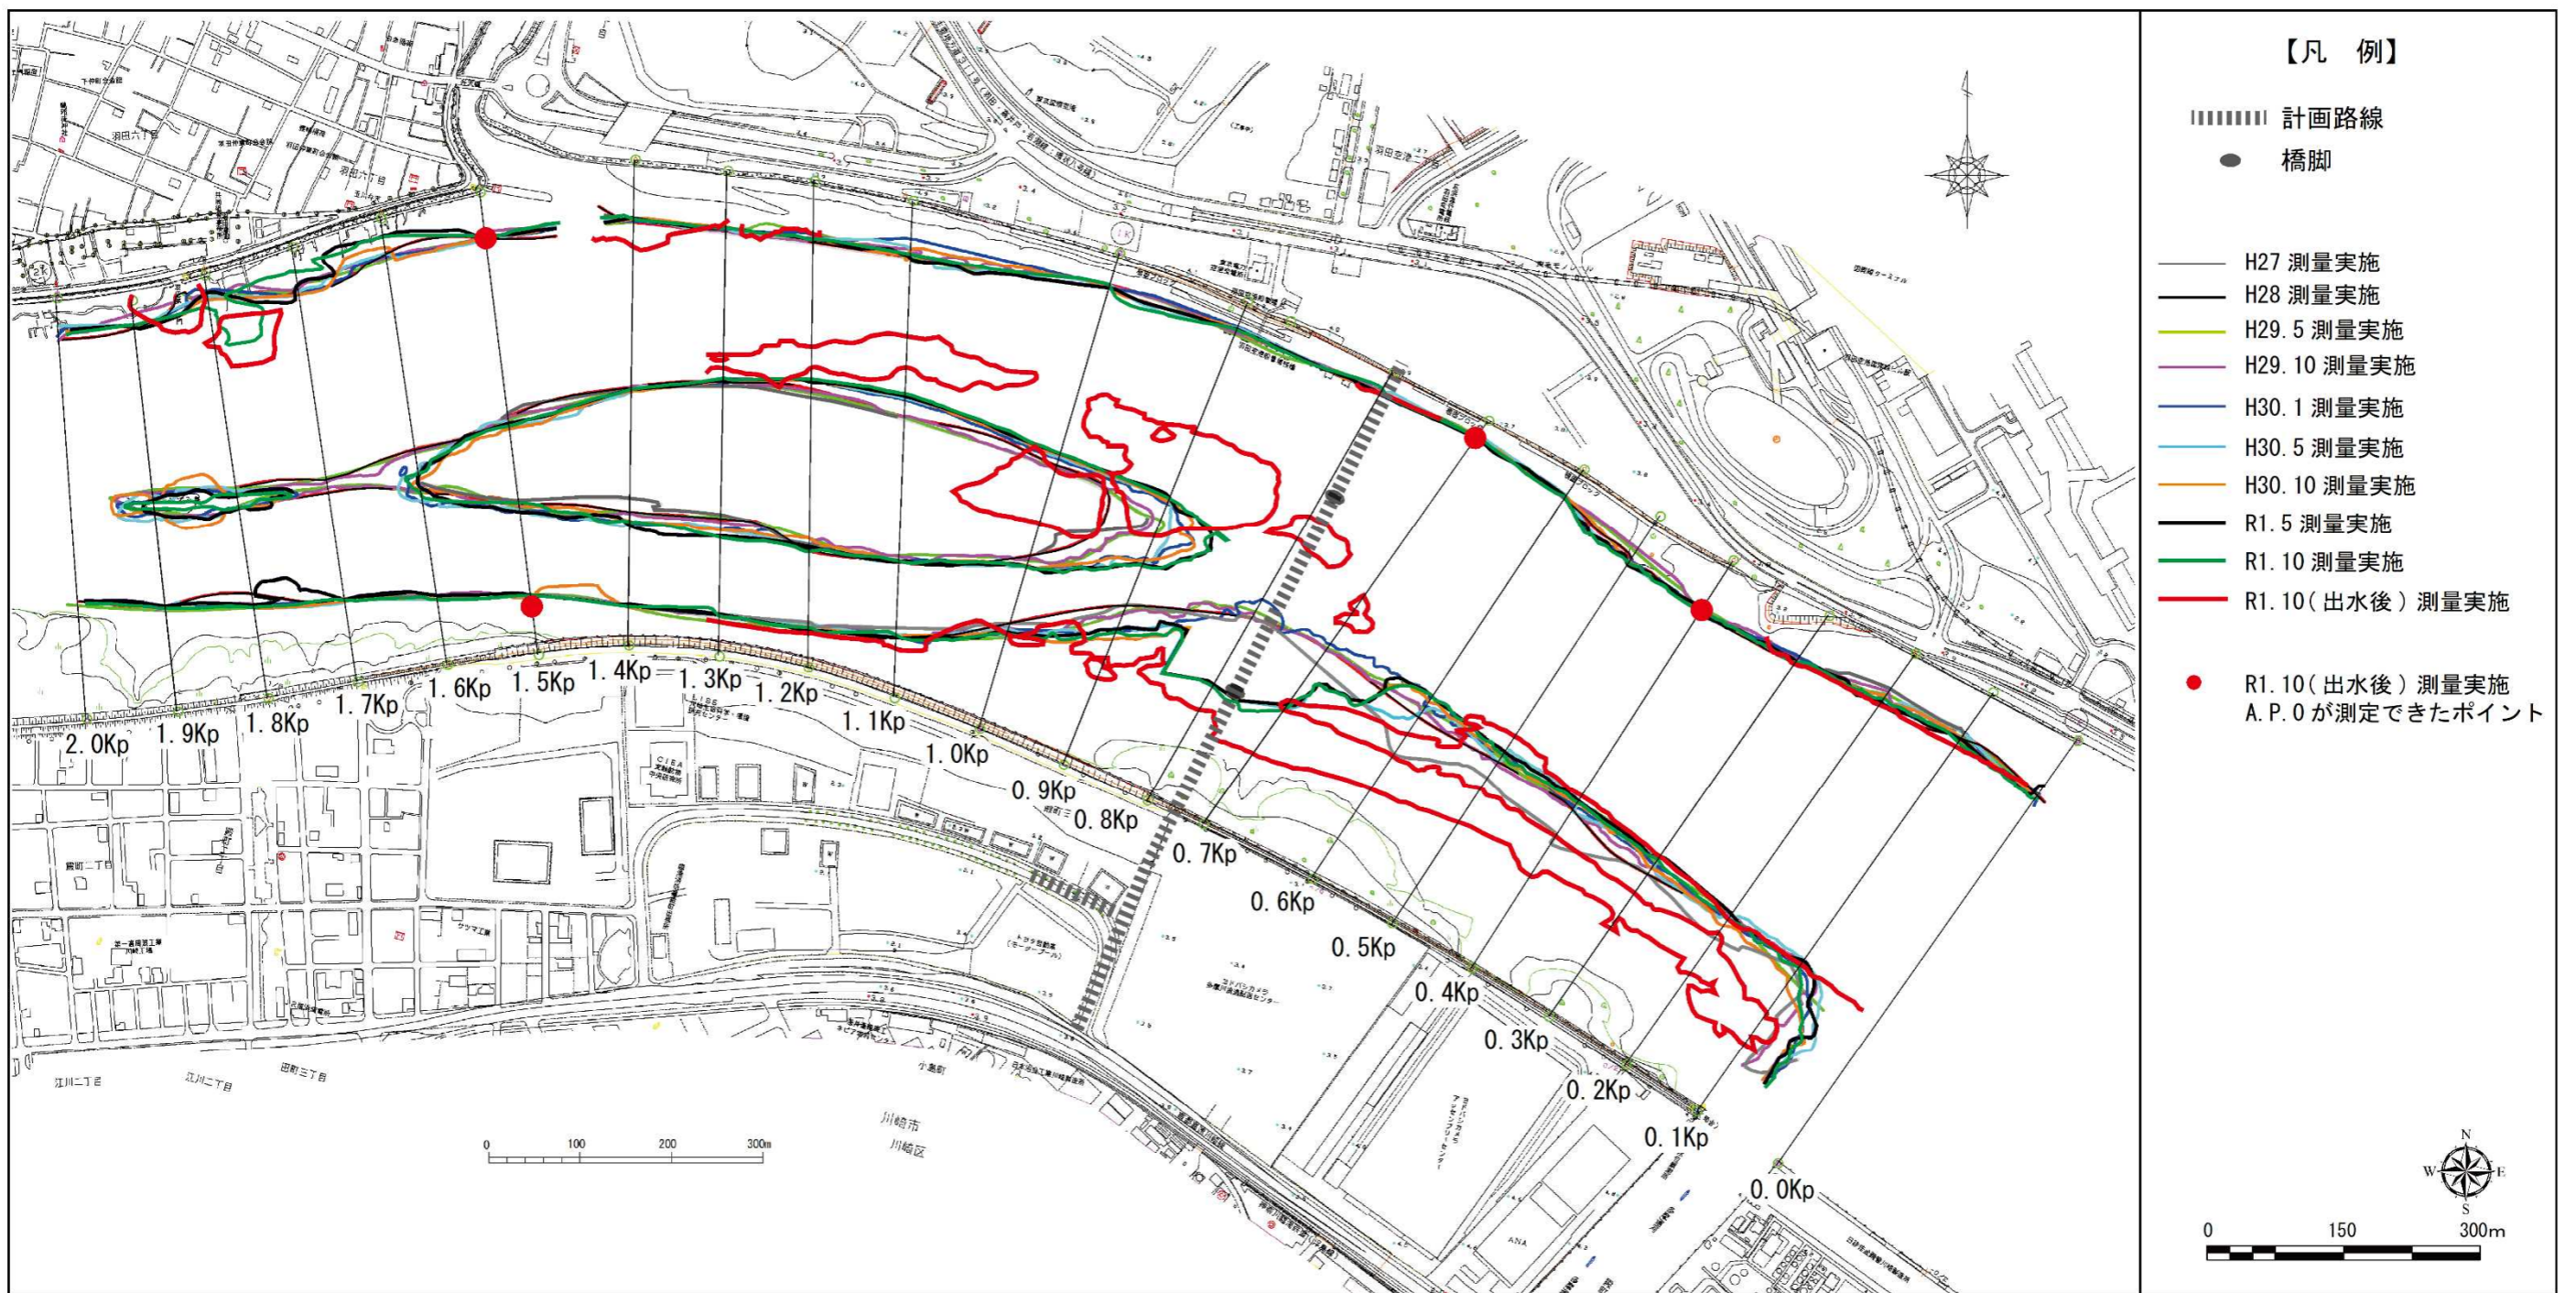


図 3.5(2) 干潟の地形変動状況(東日本台風直後の干潟地形重ね図)



図 3.5 (3) 干潟の地形変動状況 (R1.10~R4.10)

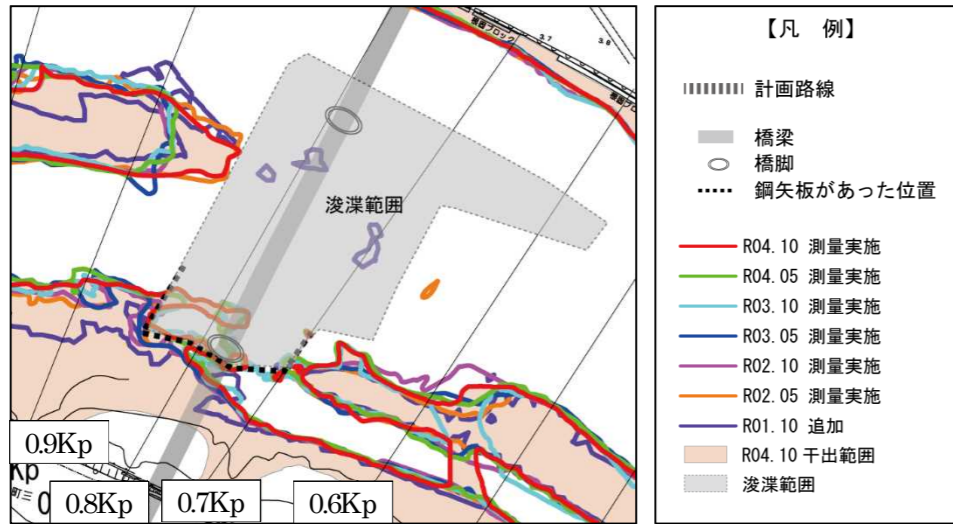

←埋戻し
R3. 7月

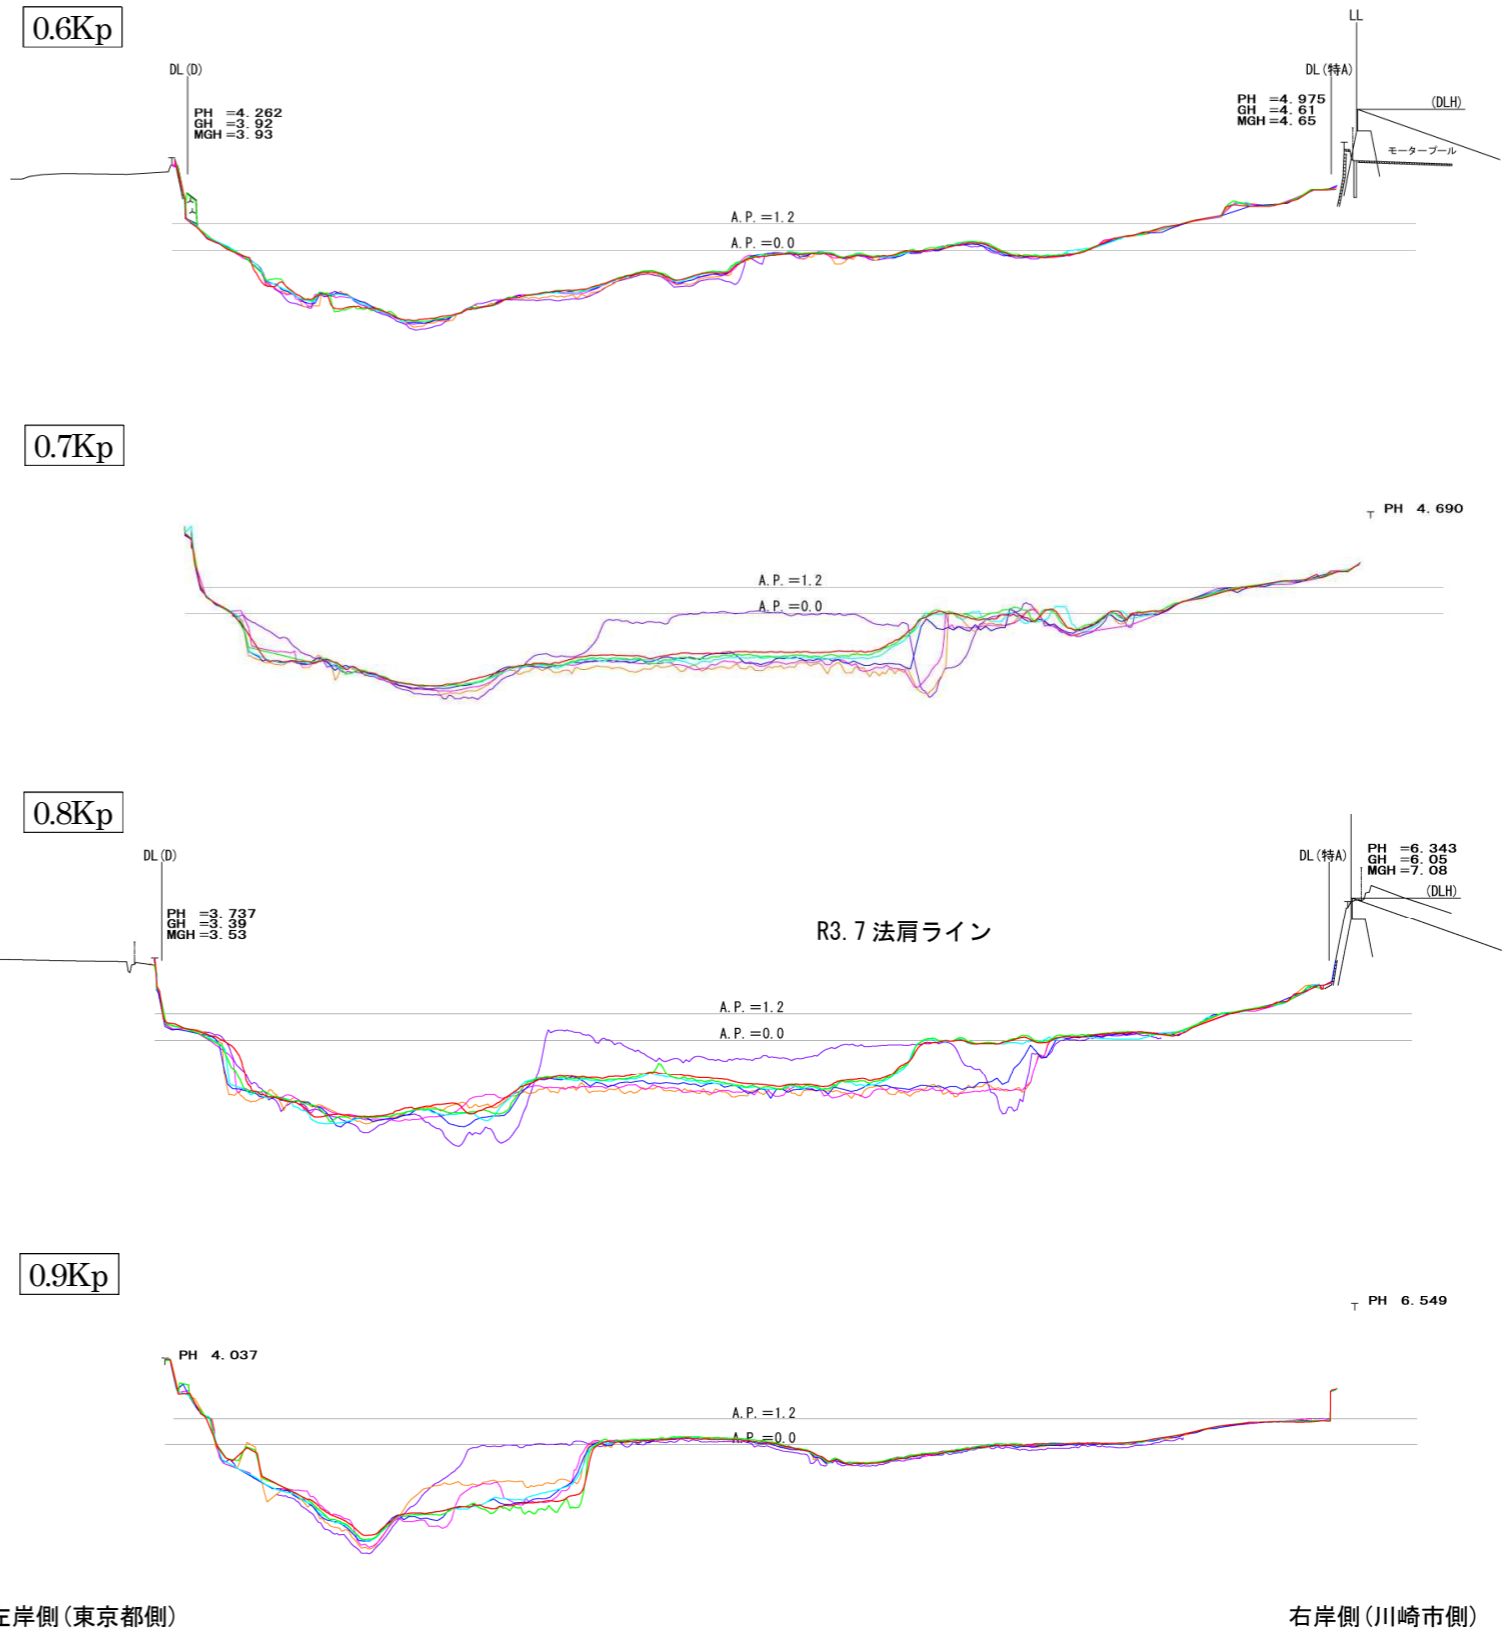


図 3.5(4) 干潟の地形変動状況(横断面 : 0.6Kp~0.9Kp)

c. 植物

本調査は、供用後における H27 年度調査時（アセス時）に確認された植物重要種（希少種）の生育状況およびヨシ群落の推移状況を把握するために実施した。

植物の調査範囲は図 3.6 に示す。また、ヨシ群落範囲は、調査範囲外に連続的に分布している範囲についても調査を行った。

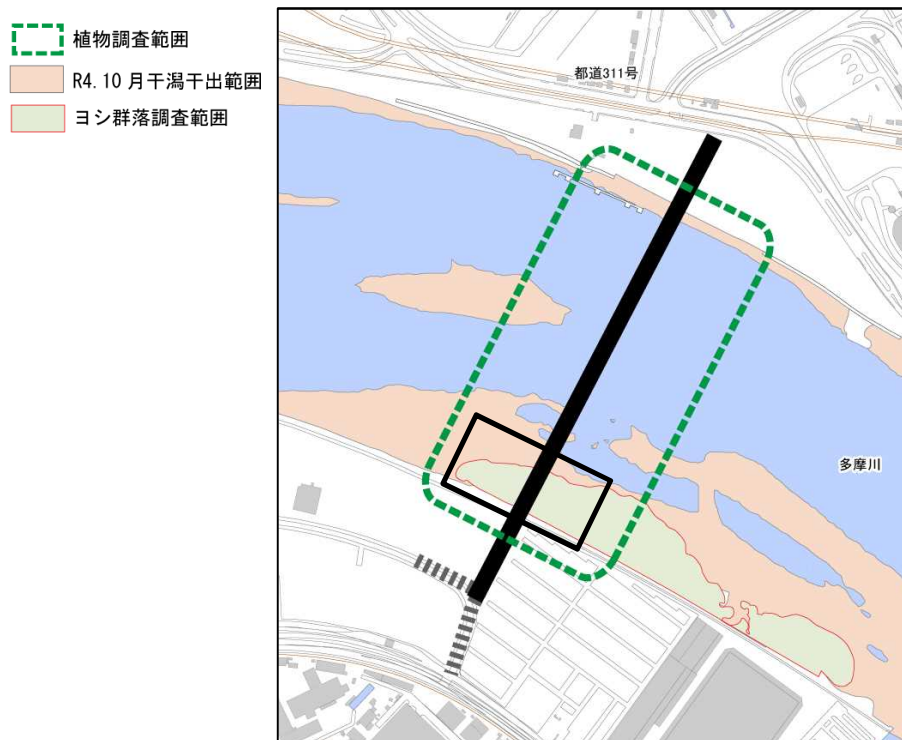


図 3.6 植物調査範囲

植物重要種（希少種）の生育状況およびヨシ群落の推移状況の調査結果は、表 3.4、図 3.7 及び図 3.8 に示す。

《重要種（希少種）の生育状況》

- ・ R4 年度調査では、アセス時に確認された重要種（ニガカシュウ、ジョウロウスゲ、アイアシ、ハマボウ、カワヂシャ）のうち、カワヂシャ以外は全て確認され、R2 年度春季以降確認されるようになったイセウキヤガラも引き続き確認された。
- ・ ニガカシュウは H29 年度～R3 年度にかけて増加し、R4 年度は R3 年度とほぼ同数が確認された。
- ・ ジョウロウスゲは H29 年度以降 2～3 個体が確認されており、R4 年度も 3 個体が確認された。
- ・ アイアシは H29 年度～R3 年度にかけて増加し、R3 年度秋季及び R4 年度秋季は過去最大数が確認された。
- ・ ハマボウは H29 年度秋季以降 3 個体が継続的に確認され、R4 年度も 3 個体が確認された。
- ・ カワヂシャは、例年春季のみの確認であり、H29 年度～R2 年度にかけて減少したが、R3 年度は増加した。R4 年度は春季調査を実施してないため、生育は確認されていない。
- ・ 東日本台風後にイセウキヤガラが確認されるようになり、R2 年度秋季をピークに減少していたが、R4 年秋季は増加した。

表 3.4 植物注目種確認状況


No.	分類		H27年度 アセス時	生育数（株数）											重要種の選定基準				
	科	種		H29年度		H30年度		R1年度		R2年度		R3年度		R4年度	①	②	③	④	⑤
				春季 (5月)	秋季 (10月)	春季 (5月)	秋季 (10月)	春季 (5月)	秋季 (10月)	春季 (5月)	秋季 (10月)	春季 (5月)	秋季 (10月)	秋季					
1	ヤマノイモ	ニガカシュウ	○		46	20	170		311		381		381	371				NT	
2	カヤツリグサ	イセウキヤガラ								1000	4100	3300	360	500				EN	EN
3		ジョウロウスゲ	○	2		2		2		3		3	3	3			VU	EN	EN
4	イネ	アイアシ	○	830	2700	2210	2350	2600	3030	3030	3130	2930	3230	3230				VU	VU
5	アオイ	ハマボウ	○	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					EN
6	ゴマノハグサ	カワヂシャ	○	300		100		89		60		70						VU	
合計	5科	6種	5種	4種	3種	5種	3種	4種	3種	5種	4種	5種	5種	5種	0種	0種	1種	4種	4種
				1133株	2749株	2335株	2523株	2694株	3344株	4096株	7614株	6306株	3977株	4107株					

*1：種名及び配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト～令和3年度版～（水情報国土管理センター、2021）」に準拠した。

*2：重要種の選定基準：①文化財保護法、②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、③環境省レッドリスト、④東京都レッドデータブック、⑤神奈川県レッドデータブック。区分については資料編参照。

注1) R4年度より植物重要種の調査は、アセス時と同様、秋季のみの実施である。

注2) カワヂシャは、秋季は季節的消長により地上部が枯死するため、例年秋季は確認されていない。

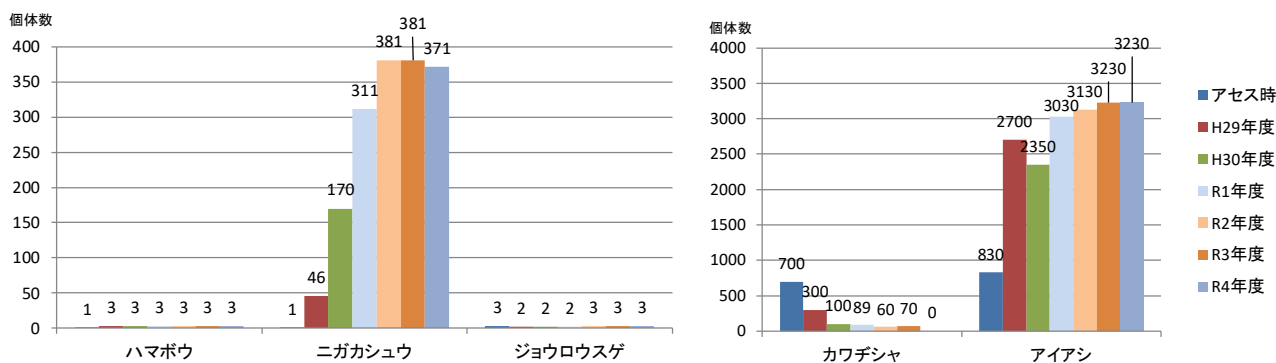

※個体数は、各年度において最も多く確認された季節の値を示す。

図 3.7 植物注目種(希少種)の個体数状況（アセス時～R4 年度）



《ヨシ群落の推移状況の把握》

- ・ヨシ群落は、R1 年度秋季以降概ね増加傾向にあり、R4 年度秋季は過去最大の面積となった。
- ・東日本台風等による大規模出水により、R4 年度秋季調査時でもヨシ群落内に土砂や流出物の堆積が残っていたが、ヨシ群落は勢力を拡大している。R3 年度から R4 年度に規模の大きな出水がほとんど無かったことが、群落面積増加の一因と考えられる。

《まとめ》

- ・R4 年度調査では、アセス時に確認された植物重要種のうち、秋季に確認されるべき種は全て確認された。
- ・R3 年度調査と比較すると、ニガカシュウ、ジョウロウスゲ、アイアシ、ハマボウは同数が確認されているか、増加している。
- ・ヨシ群落の面積は東日本台風による土砂堆積等にもかかわらず、増加傾向にある。一方、橋梁下では群落の密度が上・下流と比較しやや疎になっていた。
- ・植物重要種については過年度より安定した生育が確認されたため、工事の影響はなかったと評価し、今年度で事後調査を終了する。一方、ヨシ群落の推移状況については、群落面積は増加しているが、橋梁下の群落の密度が疎になっていることを踏まえ、ヨシの草高調査（後述）と合わせて、引き続き経過を確認し、工事による影響について評価する。

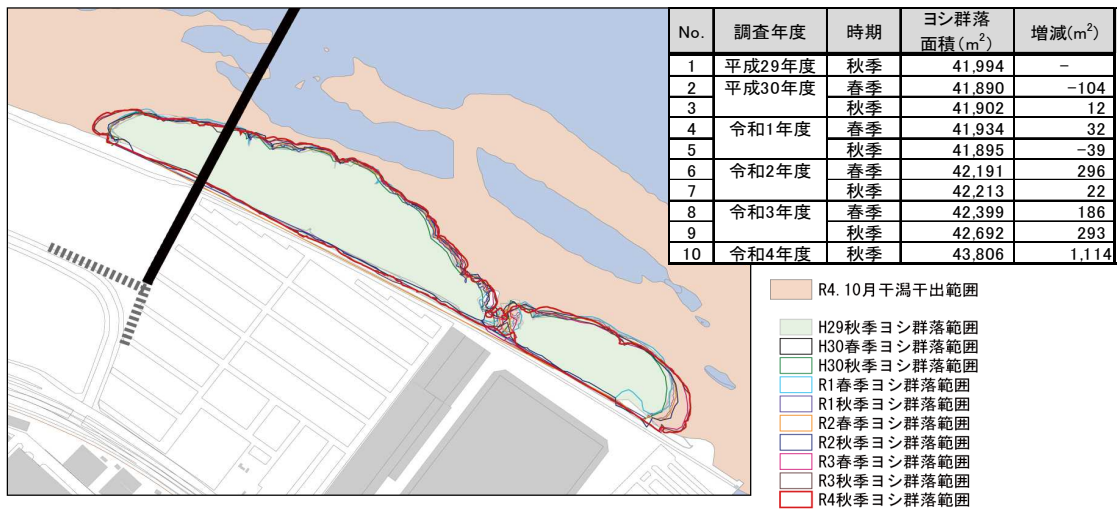


図 3.8 ヨシ群落推移状況

d. 藻類（アサクサノリ）

本調査は、工事中において、藻類(アサクサノリ)の生育状況を把握するために実施した。

藻類（アサクサノリ）の調査地点は、図 3.9 に示すとおり、計画路線の上流・下流の各測線(50m 間隔)の水際に設定した。



図 3.9 藻類(アサクサノリ)調査地点

藻類(アサクサノリ)の調査結果は、図 3.10 に示す。

《藻類(アサクサノリ)の生育状況》

- ・ R4 年度調査では、過去の調査と同様、藻類（アサクサノリ）が確認されたのは右岸側のみであった。
- ・ R4 年度調査では6 地点で確認され、東日本台風後の R1～R3 年度では2～3 地点のみであったことから、増加が確認された。

《まとめ》

- ・ R4 年度調査では、藻類(アサクサノリ)については東日本台風後の R1～R3 年度調査と比較して増加している状況であり、今後もその傾向が維持されるものと考えられるため、工事の影響はほとんどなかったと評価し、今年度で事後調査を終了する。

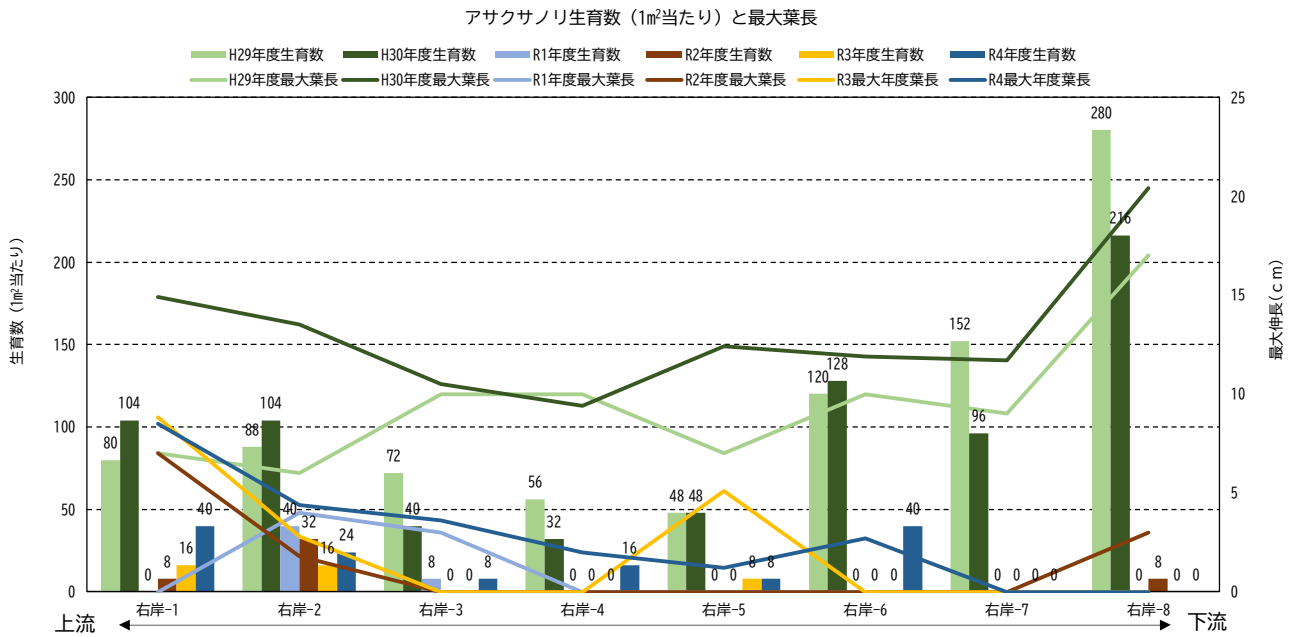


図 3.10 藻類（アサクサノリ）の生育数と最大葉長の経年比較

