

第5章 地盤沈下防止対策

I 概要

公害としての地盤沈下は、事業活動その他の活動に伴って生じる相当範囲にわたる地盤の沈下をいい、一般には、地下水を過剰採取したために起こる地盤の変形である。環境基本法第2条第3項において、いわゆる典型7公害のひとつに数えられている。地盤沈下は、一般的にその進行が緩慢であり、発見が遅れやすいこと、いったん沈下すればほとんど回復しないこと等の理由もあり、未然防止が重要である。

地盤沈下は、健康被害に直接の影響がないことから、環境基準が定められていない。しかし、生活環境悪化のほか、地盤沈下に洪水、高潮等の現象が重なった場合には、人の健康、生命、財産への被害は計り知れないものがある。

川崎市地域環境管理計画では、良好な環境の保全を図るために、地盤沈下の環境保全水準を「地盤沈下を生じさせないこと」と定めている。数値的なモノサシとしては「地盤沈下とその対策」（平成2年7月環境省監修）において“年間2cm以上の沈下地域を注意を要する地域”としているため、本市においても2cmを便宜的に監視の目安にしている。

なお、臨海地域は、埋立地であり、自然圧密沈下が終了していないと考えられるため、この地域における地盤沈下は、公害としての地盤沈下と区別して扱っている。

II 背景

本市では、大正末期から昭和にかけて、臨海地域に重化学工業が進出するにつれ、大量の工業用水をまかねたため、井戸の乱掘が行われ、地盤沈下の兆しが現れはじめた。多摩川下流の平坦地は、地盤沈下を生じやすい沖積層が厚く存在しているため、過剰な地下水揚水により地層が収縮し、昭和6年から昭和17年にかけて1mを越す沈下を示した地点がみられた。このような状況のなか本市は昭和6年に、最初の水準測量を実施し、また、昭和11年にわが国最初の地盤沈下対策を目的とした工業用水道の建設に着手し、昭和13年から給水を開始した。

しかし、第二次大戦前後の一時的な沈静期をはさみ、戦後の工業力の復興に伴って再び地盤沈下が進行した。昭和32年にJR東海道線以東の地域に対し、前年に制定された工業用水法に基づく地域指定を受け、昭和37年には東急東横線以東へと地域指定の拡大を受けた。（表1）これらの状況を重く見た本市は、地下水から工業用水道への転換を急速に進め、その結果、川崎区における地下水揚水量は、昭和37年の18,000m³/日から昭和42年の1,000m³/日へと激減した。それに伴い、地盤沈下も昭和40年頃から沈静化し始めた。

さらに、昭和47年に川崎市公害防止条例を施行し、市全域において地下水揚水施設設置の届出、地下水揚水量等の報告を義務づけた。その後、公害防止条例は、平成12年に川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（以下「条例」という。）へと移行した。平成19年10月に条例の一部改正を行い、地下水採取規制は許可制と届出制の併用とした。

平成16年4月1日より、工業用水法が神奈川県から本市に事務移管され条例と合わせ、総合的な地下水揚水の指導を実施している。

最近の地盤沈下の状況は、監視の目安となる年間の沈下量2cm以内にほぼ収まっているものの、一部の地域で継続して地盤が沈下している傾向があるため、今後の変動について注視し

ながら、監視の強化に努める。

なお、地下水位については、観測井の設置当時の昭和30年代には、川崎区及び幸区で約-30～-20mの水位を示したが、昭和40年以降上昇し始め、昭和52年頃からは-5m前後の水位を維持し、現在に至っている。（図1）

III 条例による監視

地盤沈下は、一般に事業活動その他の活動に伴って地下水を採取することによって生じるため、地下水揚水量調査は、地盤沈下調査の基本である。平成19年10月の条例改正により、それまで50m³/日以上の地下水揚水者を対象としてきたが、平成19年10月以降は、揚水量50m³/日以上または揚水機の吐出口の断面積が6cm²を超える揚水施設の許可揚水者、揚水量50m³/日未満の届出揚水者を条例の対象としている。

平成22年の揚水施設数及び揚水量は、以下のとおりである。

1 揚水施設状況

| | |
|-----------------|------------|
| (1) 工業用揚水施設数 | 31 施設 |
| (2) 水道用揚水施設数 上水 | 12 施設 |
| | 工業用水 10 施設 |
| (3) その他 | 73 施設 |

2 地下水揚水量

(1) 総揚水量

126,422 m³/日（平成21年比 -1,926 m³/日）

(2) 臨海地域

0 m³/日（同 ±0 m³/日）

(3) 臨海地域～東海道線間

1 m³/日（同 ±0 m³/日）

(4) 東海道線～東横線間

106 m³/日（同 +34 m³/日）

(5) 東横線以西

128,382 m³/日（同 -1,960 m³/日）

（図3、表2～4）

(6) 考察

ア 平成22年の総揚水量は、前年と比べ約1,926m³/日減少した。減少分は、主に生田浄水場によるものである。

イ 本市の特徴は、市内の地下水総揚水量の9割以上を上水道及び工業用水道水源として、多摩区の生田浄水場で揚水していることである。（図3、表2、4）

ウ 上記水道水源地域以外の一般事業所の揚水量は昭和40年以降大幅に減少しており、地盤沈下の沈静化に寄与している。（図3、表2、4）

IV 調査結果

1 精密水準測量

(1) 目的

市域に設置された定点水準点の標高を水準測量により調査し、前年度と比較することにより、地盤の変動を把握する。

(2) 測量実施期間

平成22年10月～平成23年3月

(3) 観測基準日

平成23年1月1日

(4) 測量地域

136 km² (川崎市全域)

(5) 測量規模

延長 約 226 km

水準点 324 点

(6) 調査結果

有効水準点 276 点 (100%) のうち、

沈下 175 点 (63.4%)

隆起 95 点 (34.4%)

変動なし 6 点 (2.2%)

※有効水準点：前年度と標高差の比較ができた水準点

最大沈下量 18.6mm (多摩区生田1-1-1 No.148B)

沈下2cm以上 0 点

面積換算

臨海地域面積 約 21 km²

沈下面積 16.22 km² (77%)

沈下面積前年比 11.18 km² 増加

沖積層平坦地面積 約 54 km²

沈下面積 32.46 km² (60%)

沈下面積前年比 26.05 km² 増加

丘陵地面積 約 61 km²

沈下面積 56.63 km² (93%)

沈下面積前年比 44.88 km² 増加

(図4～7、表6～9)

(7) 考察

ア 平成22年度は、沈下量が20mm以上を示した水準点は無かった。

イ 主要水準点の累積地盤変動量の推移は、過去の地盤沈下と比較すると昭和40年代半ば以降は沈静化している。しかしながら、昭和60年以降、一部の地域で継続して地盤

沈下している傾向があるため、今後の変動について注視しながら監視を行う必要がある。(図8上)

ウ 臨海地域では、埋立による自然圧密沈下が現在も進行している地点もあるが、沈静化の傾向を示している。(図8下)

2 地下水位

(1) 目的

過去のデータにおいて地下水位の低下と地盤の沈下が連動していたことから、地盤沈下を未然防止するため、地下水位の変動を調査する。

(2) 調査箇所

千鳥町、観音川、田島、渡田、六郷、小向、新城、坂戸、稻田の地盤沈下観測所の9観測井(図10)

(3) 調査結果(前年比)

水位低下 1 井

水位上昇 8 井

水位変動幅 -2.38~0.54 m

(図12, 13, 表10~12)

(4) 考察

ア 年変移では、昭和30年代に設置した川崎区の5観測井において、地下水位は昭和40年以前に約-30~-20mであったが、昭和52年頃には約-5m前後まで上昇し、以降横ばい傾向にある。(図13、表12)

イ 昭和51年に設置した小向、新城、坂戸観測井では、設置以来現在にいたるまで-5m前後で、横ばい傾向にある。(図13)

ウ 平成22年の結果は、全体的に増加傾向である。(図13、表12)

3 地層変動の把握

(1) 目的

精密水準測量は、変動0と仮定した関東地方に広く分布して設置されている複数の固定水準点を基準にするため、固定水準点の実際の変動や、広域的な深層における変動の影響を受ける場合がある。地層変動調査は、この影響を受けることなく、観測所が設置されている土地の地盤沈下の要因となる地層変動の状況を把握するものである。

(2) 調査箇所

工業用水法指定地域の一部である川崎区に設置された千鳥町、観音川、田島、渡田及び六郷の5観測井(図15)

(3) 調査結果

前年と比較して、0.06~0.64mmの範囲で変動を示した。(表13)

(4) 考察

ア 経年変化では、昭和30年代の観測開始以来、千鳥町及び観音川で、200mm前後の収縮を示しているが、田島及び六郷では100mmに達しておらず、調査個所により収縮量の差

が生じている。(図15)

イ 地下水位の上昇に対応して年々収縮量は減少し近年は横ばいの傾向にある。(図15)

4 地下水塩水化調査

(1) 目的

地下水の揚水量が過剰になると、海水が内陸方向に逆流(塩水侵入)することにより地下水が塩水化する現象があるため、地下水の塩化物イオン濃度を調査する。

(2) 調査箇所

千鳥町、観音川、田島、渡田、六郷、小向、新城、坂戸及び稻田の9観測井

(3) 調査実施時期

平成23年1月

(4) 調査結果

地下水塩水化の基準となる水道水の塩化物イオン濃度の水質基準 200mg/Lと比較すると、川崎区の5観測井(千鳥町、観音川、田島、渡田及び六郷)で上層、下層共に基準値を超えていた。小向、新城、坂戸及び稻田の4観測井では上層、下層共に基準値未満であった。(図16, 17、表14)

(5) 考察

ア 千鳥町観測井は上下層共に平成17年度を底とし、上昇に転じ、近年は、上層は600mg/L、下層は700mg/L付近で推移している。

イ 観音川観測井は他の観測井に較べ顕著に高濃度を示している。千鳥町観測井と同様、平成17年度を底とし、上昇に転じ、近年は、上下層共に1500mg/L付近で推移している。

ウ 田島観測井、渡田観測井と六郷観測井の下層で平成20年度に上昇がみられたが、平成21年度、平成22年度は平成19年度以前のレベルに戻った。上層は、多少の変動はみられるが、安定した推移となっている。

エ 稲田観測井の下層で平成20年度に上昇がみられたが、平成21年度には平成19年度以前のレベルにもどった。上層は、安定した推移となっている。

オ 川崎区にある5観測井は水道の水質基準である200mg/Lを超えており、他の4観測井は基準を満足している。

5 地盤沈下関連資料

地盤沈下の推移

| | |
|-------------------|-----|
| 表1 川崎市における地盤沈下の経緯 | 123 |
| 図1 地盤沈下主要指標の推移 | 123 |
| 図2 観測所等位置図 | 123 |

地下水揚水量

| | |
|---------------------|-----|
| 表2 地下水揚水量の経年推移 | 124 |
| 表3 平成22年地下水用途別揚水量内訳 | 124 |
| 表4 平成22年地下水目的別揚水量内訳 | 124 |
| 表5 井戸設置実態 | 124 |
| 図3 地下水揚水量の経年推移 | 124 |

精密水準測量

| | |
|--------------------------|-----|
| 表6 平成22年度精密水準測量結果 | 125 |
| 表7 精密水準測量経年実施状況 | 125 |
| 表8 区別水準点設置数 | 125 |
| 表9 精密水準測量結果の経年推移 | 125 |
| 図4 水準点位置図 | 125 |
| 図5 地盤沈下区域の経年推移 | 126 |
| 図6 精密水準測量結果の経年推移 | 127 |
| 図7 地域区分図 | 127 |
| 図8 主要水準点における累積地盤変動量の経年推移 | 128 |
| 図9 主要水準点位置図 | 128 |

地下水位及び地層変動

| | |
|-----------------------|-----|
| 表10 観測所諸元 | 129 |
| 図10 観測所位置図及び写真 | 129 |
| 図11 地盤沈下観測所柱状図 | 130 |
| 図12 地下水位の年間変動の経年推移 | 131 |
| 表11 平成22年地下水位の年間変動の推移 | 132 |
| 表12 地下水位の経年推移 | 132 |
| 図13 地下水位の経年推移 | 132 |
| 図14 地下水位-地層年間変動の年間推移 | 133 |
| 表13 累積地層収縮量の経年推移 | 134 |
| 図15 地下水位-累積地層変動量の経年推移 | 134 |

地下水塩水化

| | |
|----------------------------|-----|
| 表14 地下水塩化物イオン濃度の経年推移 | 135 |
| 図16 地下水塩化物イオン濃度の経年推移 | 135 |
| 図17 地下水塩化物イオン濃度分布-下層-(H22) | 135 |

表1 川崎市における地盤沈下の経緯

| 西暦 | 事柄 | 備考 |
|---------|---------------------------------------|--|
| 1912～ | 川崎市臨海部の重化学工業の立地が進む。 | 地盤沈下の顕在化 |
| 1927 | 地盤沈下が激しくなる。 | |
| 1931～ | 軍需による生産拡大に伴う工業用水の需要拡大のため用水不足、地盤沈下の深刻化 | |
| 1931 | 川崎市、水準測量開始 | 21点 |
| 1935～ | 地盤沈下の機構について、地盤沈下は地下水の過剰な揚水が原因との研究が進む。 | |
| 1938 | 川崎市、工業用水道の給水開始(全国初) | この頃川崎区で年10cm以上の沈下、井戸枯渇の被害 |
| 1939 | 大島、渡田、京町、浅田、大師において年30cmの地盤沈下を記録 | |
| ～1945～ | 産業の停滞による地盤沈下の一時的沈静期 | この時期の沈静化により地下水揚水原因説が実証される。 |
| 1956 | 工業用水法施行 | |
| 1957 | JR東海道線以西、工業用水法地域指定 | |
| 1959～62 | 地下水位・地層収縮観測所設置 | ①千鳥町②観音川③田島④渡田⑤六郷 計5箇所 |
| 1960 | 京浜地帶地盤沈下調査委員会発足(委員長神奈川県知事) | |
| 1962 | 東急東横線以東に工業用水法地域指定拡大 | 吐出口面積46cm ² (φ 77mm)以下、ストレーナー90m以深(東海道以東) |
| 1972 | 川崎市公害防止条例施行 | 50m ³ /日以上の井戸は届出、揚水量の報告が必要 |
| 1973 | 地震予知連絡会が多摩川下流域地盤隆起現象について特別記者会見 | |
| 1976 | 地下水位観測所増設 | ⑥小向⑦新城⑧坂戸⑨稻田 計4箇所 |
| 1988～ | 観測所改修工事 | |
| 2000 | 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行 | 川崎市公害防止条例廃止 |
| 2004 | 工業用水法が神奈川県から川崎市に事務移管される。 | |
| 2007 | 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例一部改正 | 50m ³ /日以上、吐出口6cm ² 以上は許可制、50m ³ /日未満は届出制 |

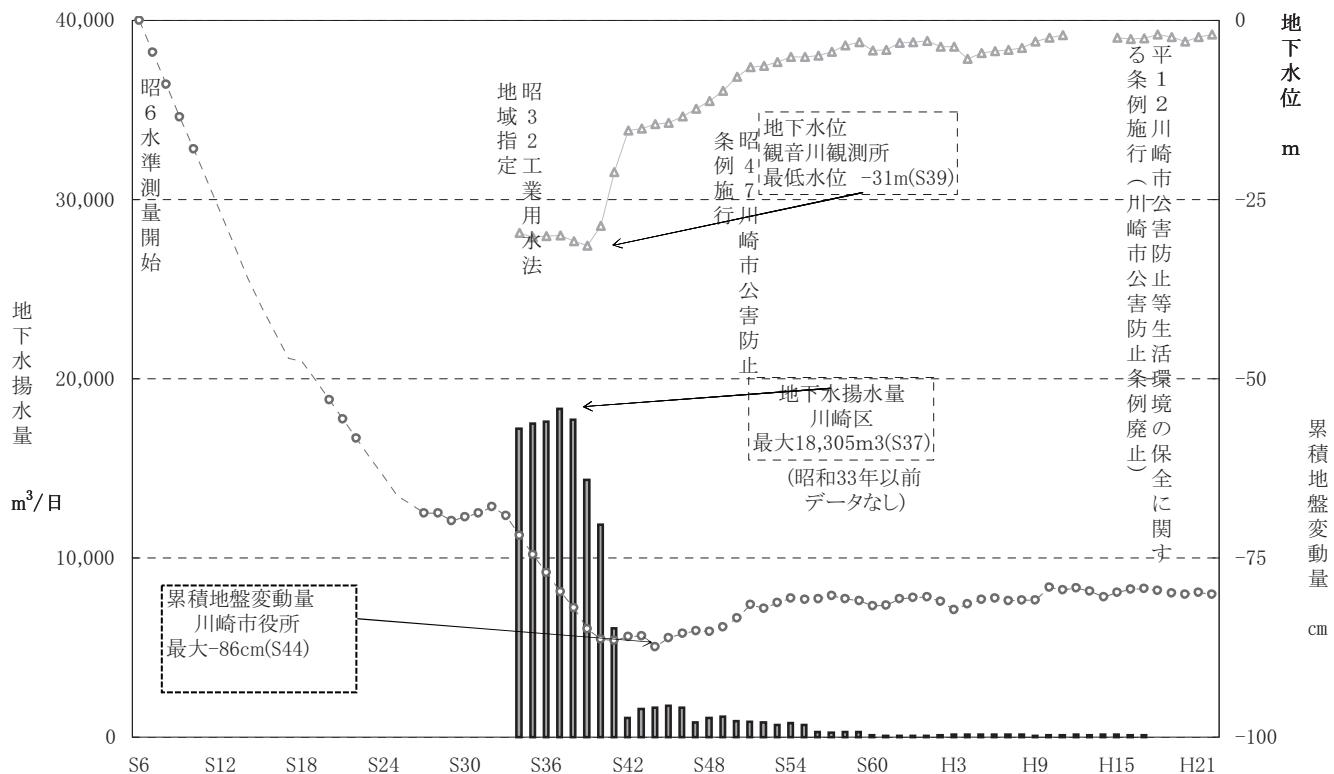


図1 地盤沈下主要指標の推移

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（旧川崎市公害防止条例S47施行）

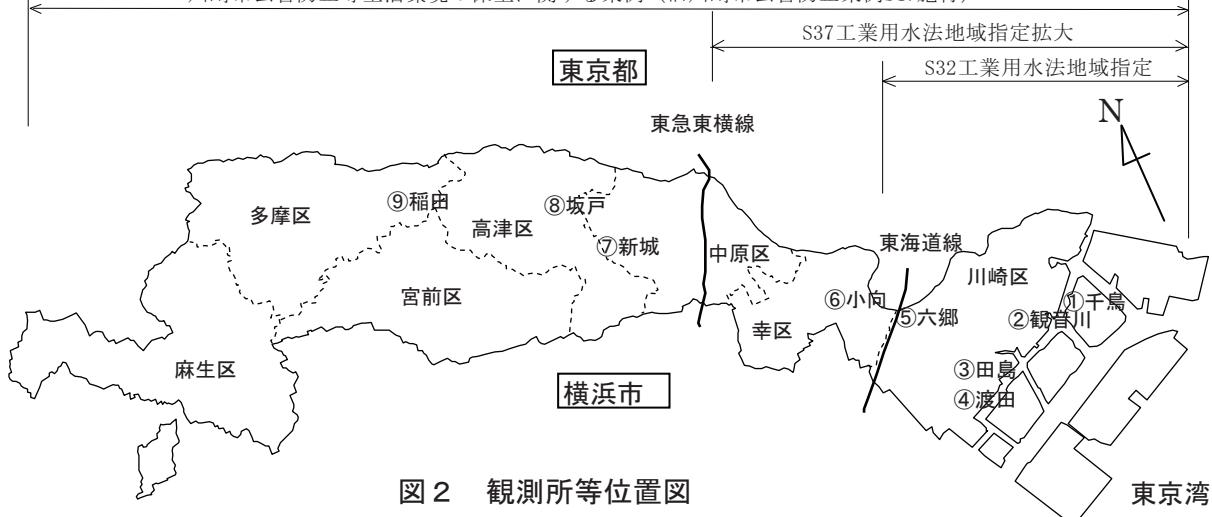


図2 観測所等位置図

表2 地下水揚水量の経年推移

(川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例対象者)

| 地域 | 内訳 | S35年 | S45年 | S55年 | H2年 | H12年 | H19年 | H20年 | H21年 | H22年 |
|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| JR東海道線以東 | 一般事業所 | 17,515 | 1,745 | 695 | 121 | 131 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JR東海道線～東急東横線 | 一般事業所 | 16,265 | 9,275 | 84 | 497 | 28 | 0 | 0 | 72 | 106 |
| 東急東横線以西 | 水道事業 | 21,545 | 31,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般事業所 | 23,350 | 34,783 | 23,375 | 9,319 | 7,467 | 7,901 | 7,779 | 7,795 | 8,356 |
| | 水道事業 | 53,945 | 162,378 | 113,150 | 128,676 | 119,085 | 134,404 | 122,704 | 120,587 | 118,067 |
| 計 | 一般事業所 | 57,130 | 45,803 | 24,154 | 9,937 | 7,626 | 7,902 | 7,780 | 7,867 | 8,462 |
| | 水道事業 | 75,490 | 194,015 | 113,150 | 128,676 | 119,085 | 134,404 | 122,704 | 120,587 | 118,067 |
| 計 | 計 | 132,620 | 239,818 | 137,304 | 138,613 | 126,711 | 142,306 | 130,484 | 128,455 | 126,529 |

注) 一般事業所: 工業用及び建築物用等(水道事業を除く)

表3 平成22年地下水地区別揚水量内訳

揚水量 : m³/日

| 地 区 | 事業者数 | 揚水施設数 | 計 |
|--------------|------|-------|---------|
| 臨海地域 | 0 | 0 | 0 |
| 臨海地域～JR東海道線 | 1 | 1 | 1 |
| JR東海道線～東急東横線 | 2 | 2 | 106 |
| 東急東横線以西 | 82 | 123 | 126,422 |
| 計 | 85 | 126 | 126,529 |

表4 平成22年地下水目的別揚水量内訳


m³/日

| 区 分 | 事業者数 | 揚水施設数 | 揚水量 |
|-----|------|-------|---------|
| 工業用 | 29 | 31 | 1,680 |
| 水道用 | 1 | 22 | 118,067 |
| その他 | 55 | 73 | 6,782 |
| 計 | 85 | 126 | 126,529 |

* 条例対象者: 平成19年9月までは揚水量50m³/日以上の地下水揚水者、平成19年10月以降は揚水量50m³/日以上または吐出口の断面積が6cm²を超える揚水施設の許可揚水者及び揚水量50m³/日未満の届出揚水者

表5 井戸設置実態


| 地 区 | 本 井 |
|-----|--------|
| 川崎区 | 47 |
| 幸 区 | 75 |
| 中原区 | 78 |
| 高津区 | 286 |
| 宮前区 | 438 |
| 多摩区 | 397 |
| 麻生区 | 317 |
| 計 | 1,638 |

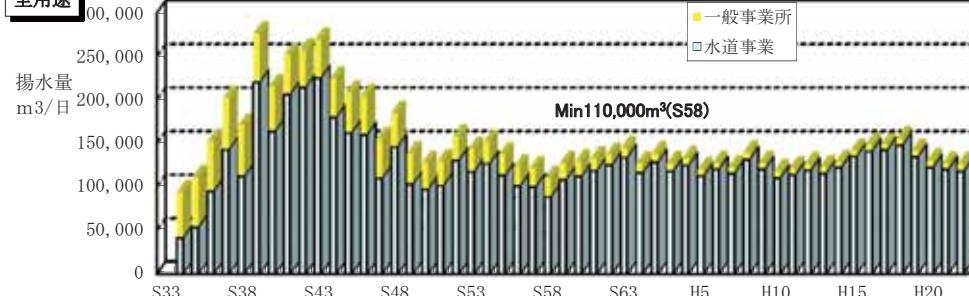H8.3アンケート調査
(条例対象外含む)全市域
全用途Max297,000m³(S43)

一般事業所

Max37,000m³(S47)

(*) 工業用、ビル用及び親水施設又は散水用

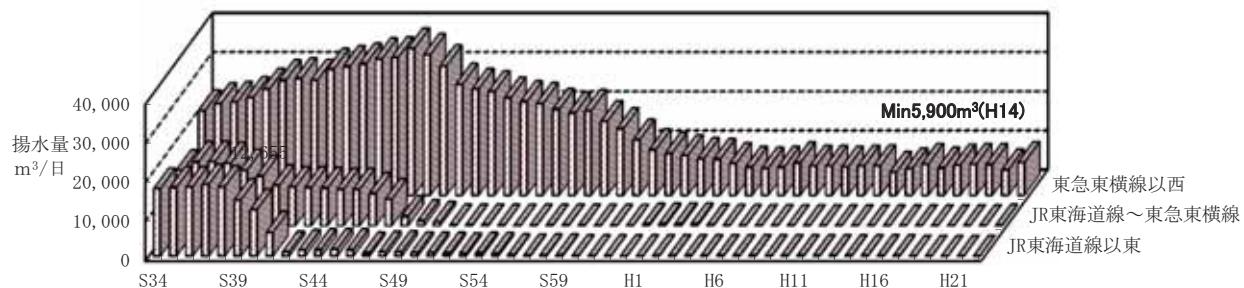

水道事業

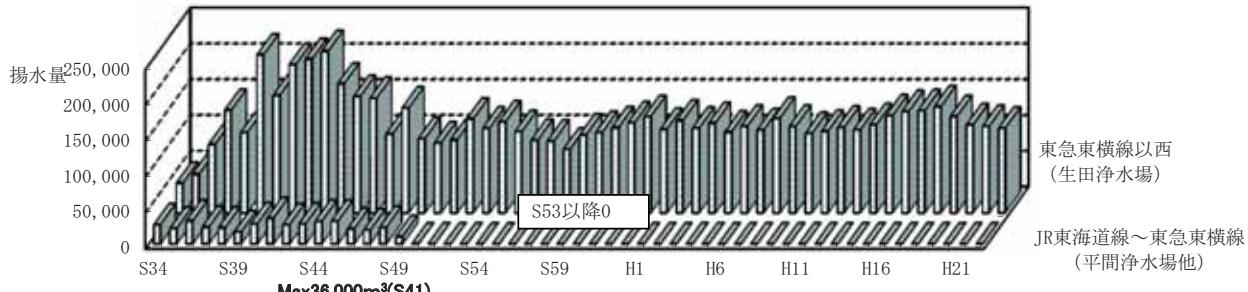
Max225,000m³(S43)

図3 地下水揚水量の経年推移

表6 平成22年度精密水準測量結果

単位：点

| 項目 | 全市計 | 地域1 臨海地域～JR東海道線 | 地域2 JR東海道線～東急東横線 | 地域3 東急東横線以西 | 地域4 臨海地域 |
|------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 調査水準点数 | 324 | 84 | 54 | 117 | 69 |
| 有効水準点数(注) | 276 (100%) | 68 (100%) | 44 (100%) | 111 (100%) | 53 (100%) |
| 隆起・不動水準点数計 | 101 (37%) | 51 (75%) | 22 (50%) | 8 (7%) | 20 (38%) |
| 20mm未満 | 95 | 51 | 22 | 8 | 20 |
| 20mm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈下水準点数計 | 175 (63%) | 17 (25%) | 22 (50%) | 103 (92%) | 33 (62%) |
| 20mm未満 | 175 | 17 | 22 | 103 | 33 |
| 20mm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大沈下量 | 18.6mm | 7.0mm | 2.7mm | 18.6mm | 4.6mm |
| 水準点番号位置 | No.148B 生田1-1-1 | No.5 伊勢町12-1 | No.53 小倉1690先 | No.148B 生田1-1-1 | No.325 浮島町12-7 |

注)有効水準点：前年度と対比が可能な水準点（特殊水準点、水準鉛錘並びに平成22年度再設点を除く。）

表7 精密水準測量経年実施状況

単位：点

| 水準基標種類 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 市 | 245 | 295 | 295 | 297 | 300 | 295 |
| 特殊 | 38 | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 |
| 計 | 292 | 325 | 326 | 325 | 329 | 324 |
| 測量延長 km | 198km | 223km | 223km | 224km | 224km | 226km |
| 測量面積 km ² | 144km ² | 136km ² |

表8 区別水準点設置数

| 区 | 水準点数 | 区面積 | 水準点密度 |
|------|------|-------------------|----------------------|
| 川崎区 | 210点 | 40km ² | 5.3点/km ² |
| 幸 区 | 38〃 | 10 〃 | 3.8 〃 |
| 中原区 | 42〃 | 15 〃 | 2.8 〃 |
| 高津区 | 41〃 | 17 〃 | 2.4 〃 |
| 宮前区 | 41〃 | 19 〃 | 2.2 〃 |
| 多摩区 | 15〃 | 20 〃 | 0.7 〃 |
| 麻生区 | 16〃 | 23 〃 | 0.7 〃 |
| 全市域計 | 403〃 | 144 〃 | 2.8 〃 |

表9 精密水準測量結果の経年推移

単位：点

| 項目 | H12年度 | H13年度 | H14年度 | H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 |
|--------------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|-------|-------|---------|
| 調査水準点数 | 284 | 277 | 277 | 248 | 240 | 292 | 325 | 326 | 325 | 330 | 324 |
| 有効水準点数 | 177 | 180 | 175 | 166 | 163 | 191 | 214 | 267 | 264 | 271 | 276 |
| 隆起・不動計 | 144 | 14 | 71 | 80 | 89 | 60 | 117 | 18 | 132 | 225 | 101 |
| 0mm～20mm未満 | 144 | 14 | 71 | 80 | 89 | 60 | 117 | 18 | 132 | 225 | 101 |
| 20mm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈下水準点数計 | 33 | 166 | 104 | 86 | 74 | 131 | 97 | 249 | 132 | 46 | 175 |
| 20mm未満 | 33 | 166 | 104 | 86 | 73 | 131 | 97 | 249 | 132 | 46 | 175 |
| 20mm以上40mm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40mm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年間最大沈下量 | 9.5mm | 9.5mm | 15.1mm | 11.9mm | 21.8mm | 10.7mm | 7.1mm | 13.5mm | 6.7mm | 7.0mm | 18.6mm |
| 水準点番号 | No.307 | No.29 | No.25A | No.340A | No.18B | No.60 | No.166 | No.37-001-021 | No.60 | No.60 | No.148B |
| 所在地 | 麻：古沢 | 川：浜町 | 川：京町 | 麻：東百合丘 | 川：殿町 | 高：向ヶ丘 | 高：久本 | 幸：柳町 | 高：向丘 | 高：向丘 | 多：生田 |

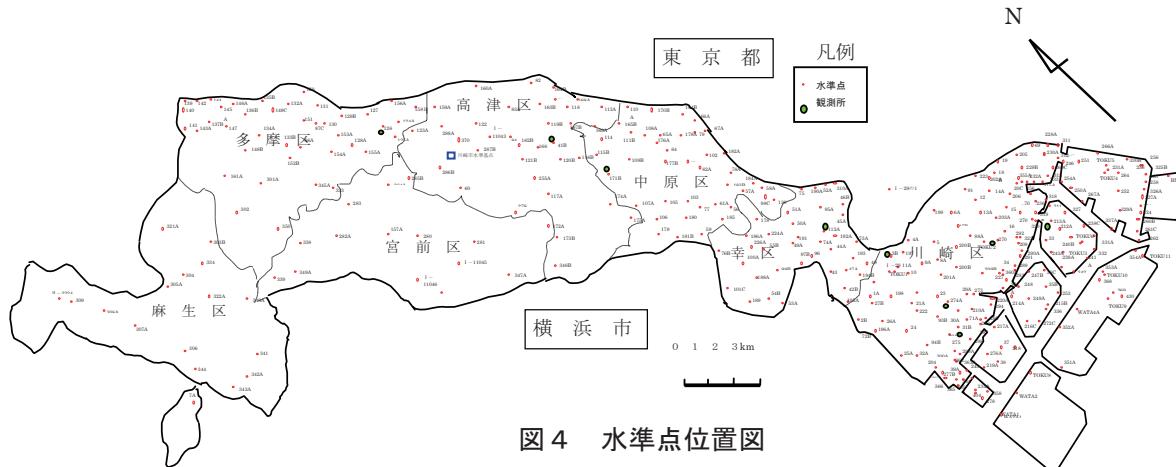


図4 水準点位置図

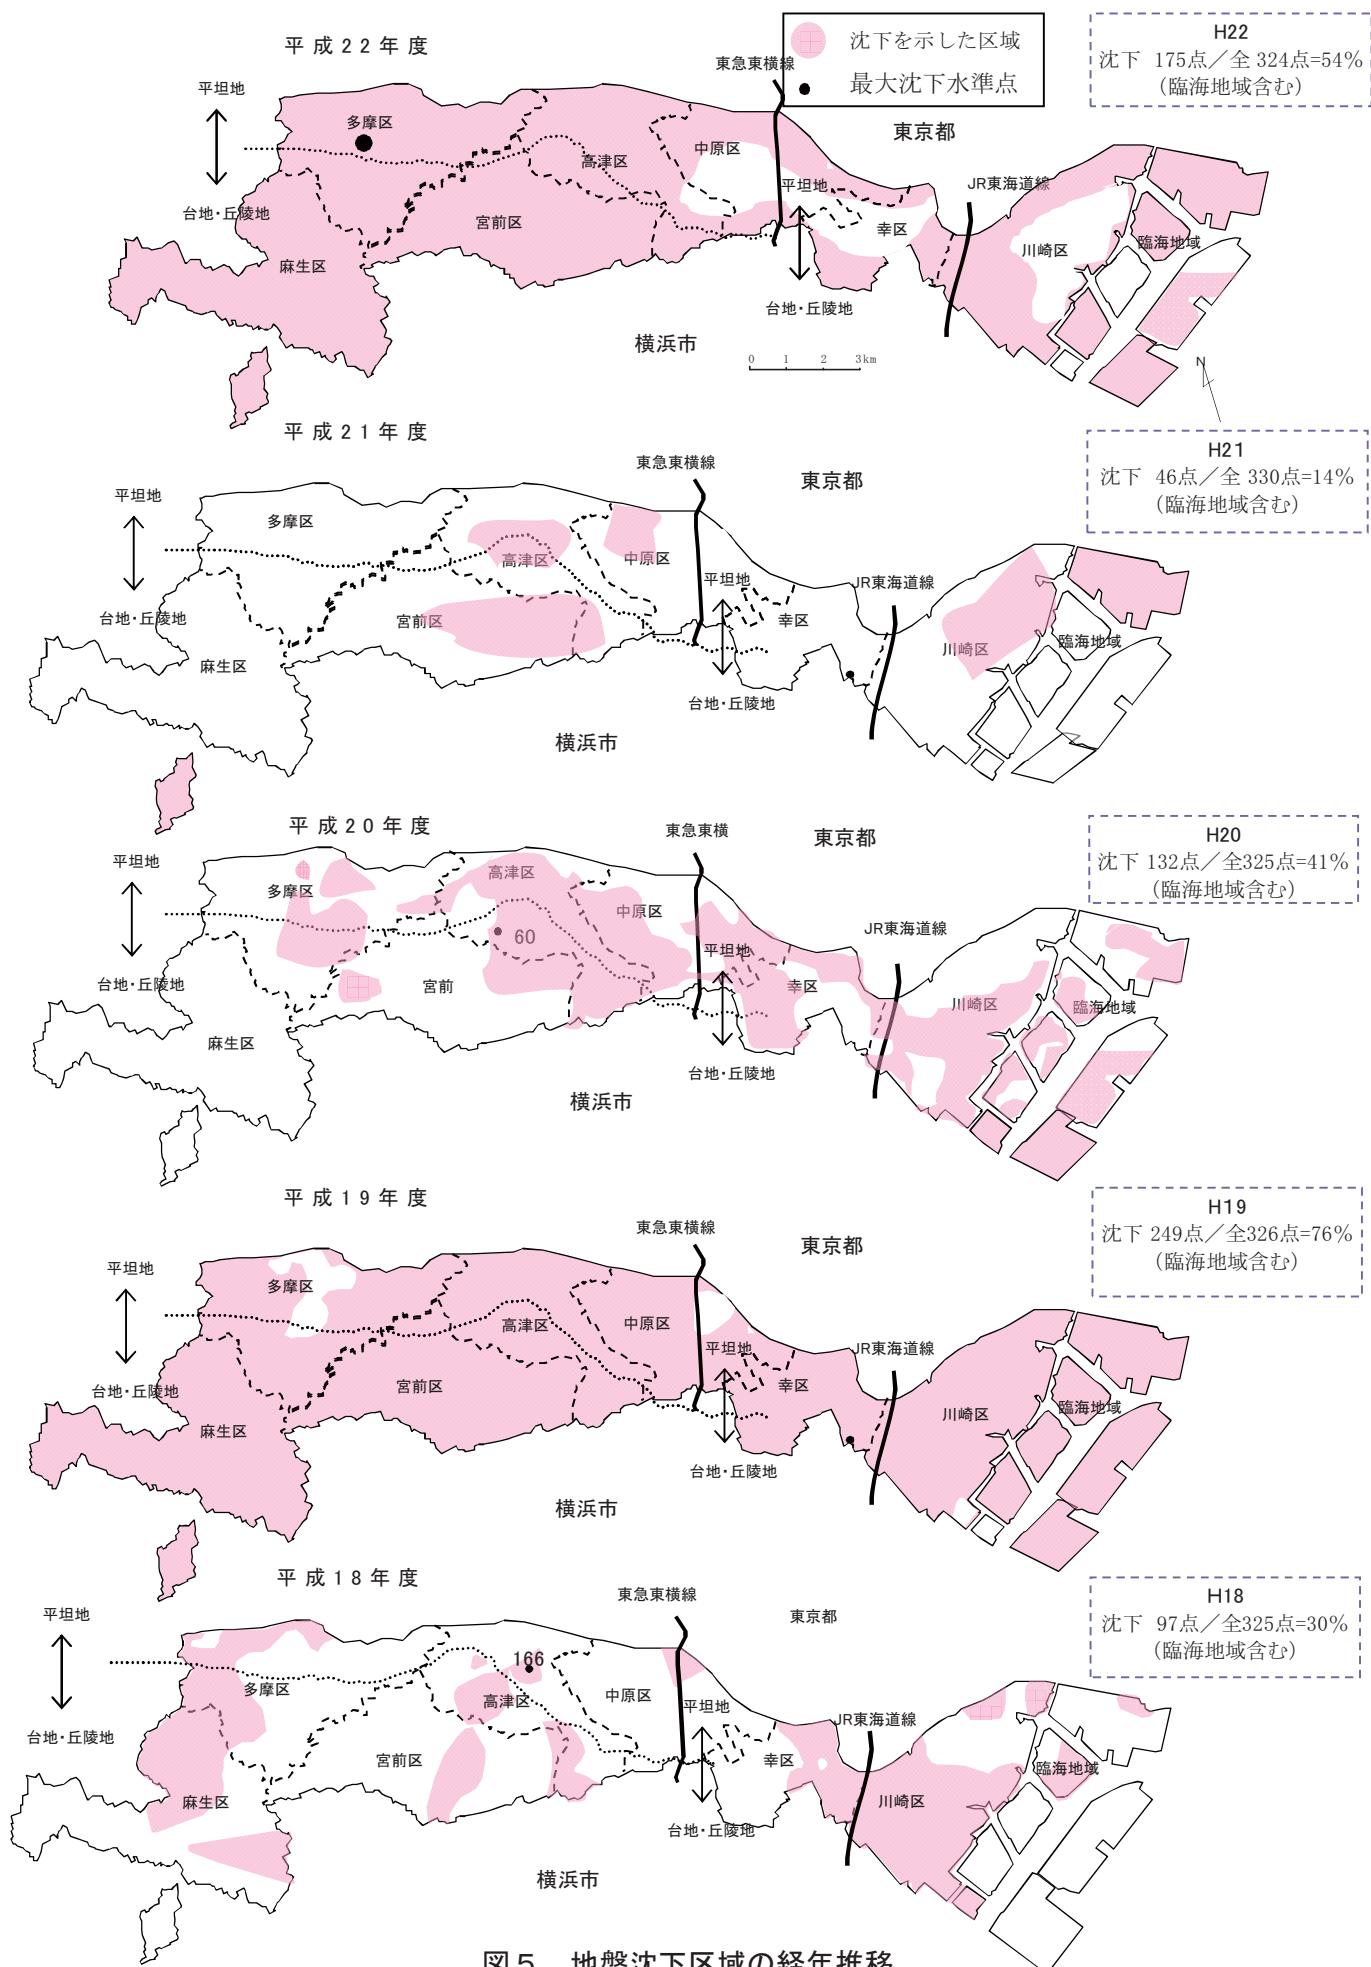


図5 地盤沈下区域の経年推移

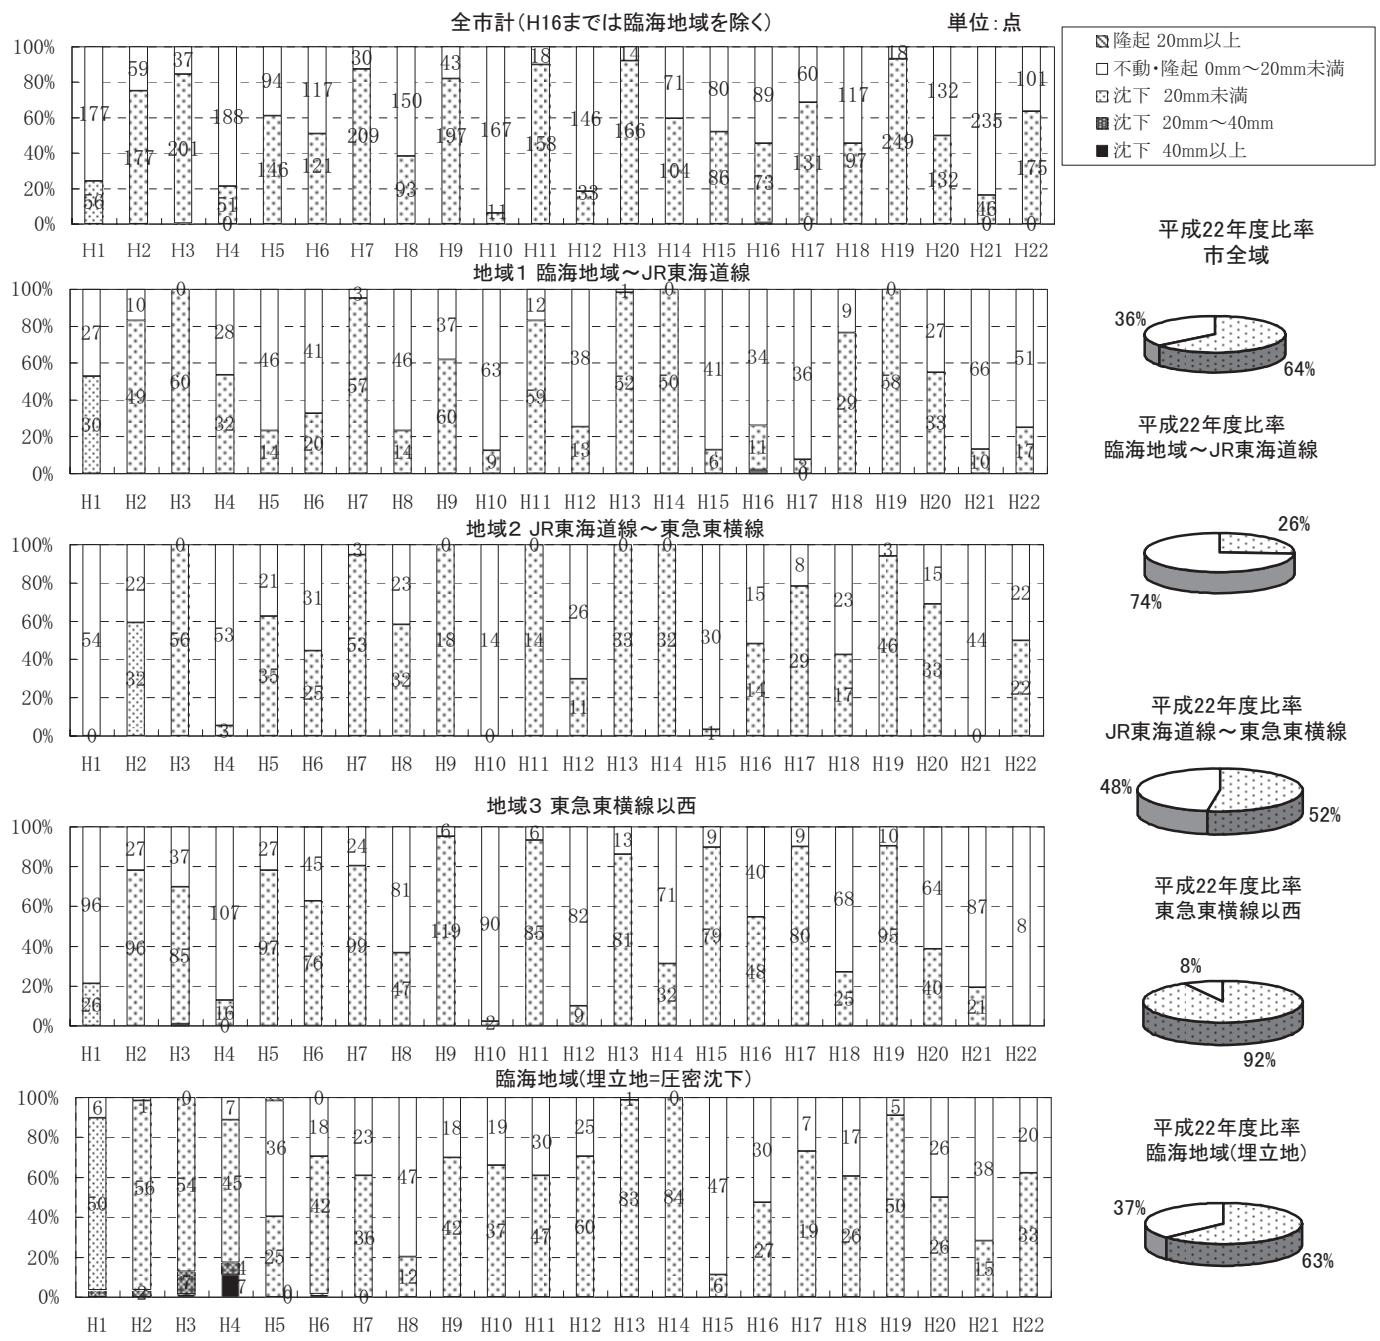


図6 精密水準測量結果の経年推移


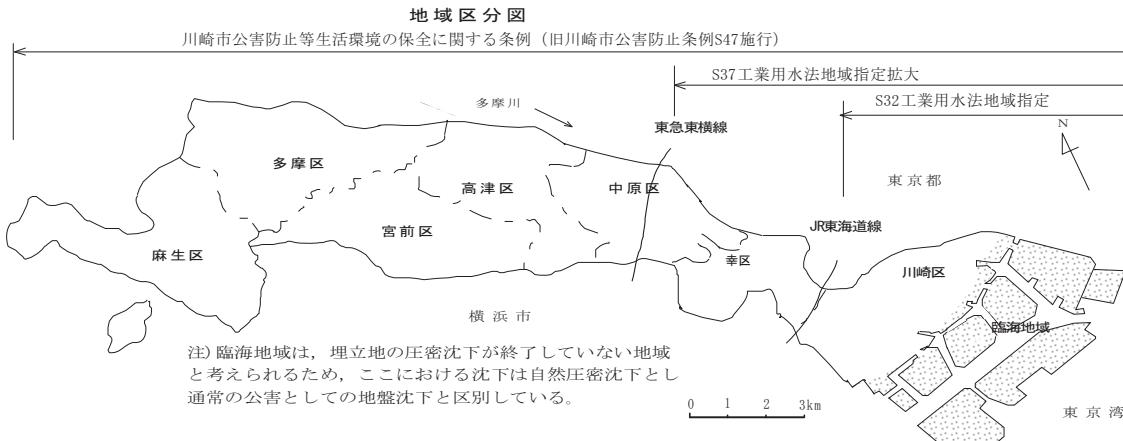


図7 地域区分図

主要水準点における累積地盤変動量の経年推移

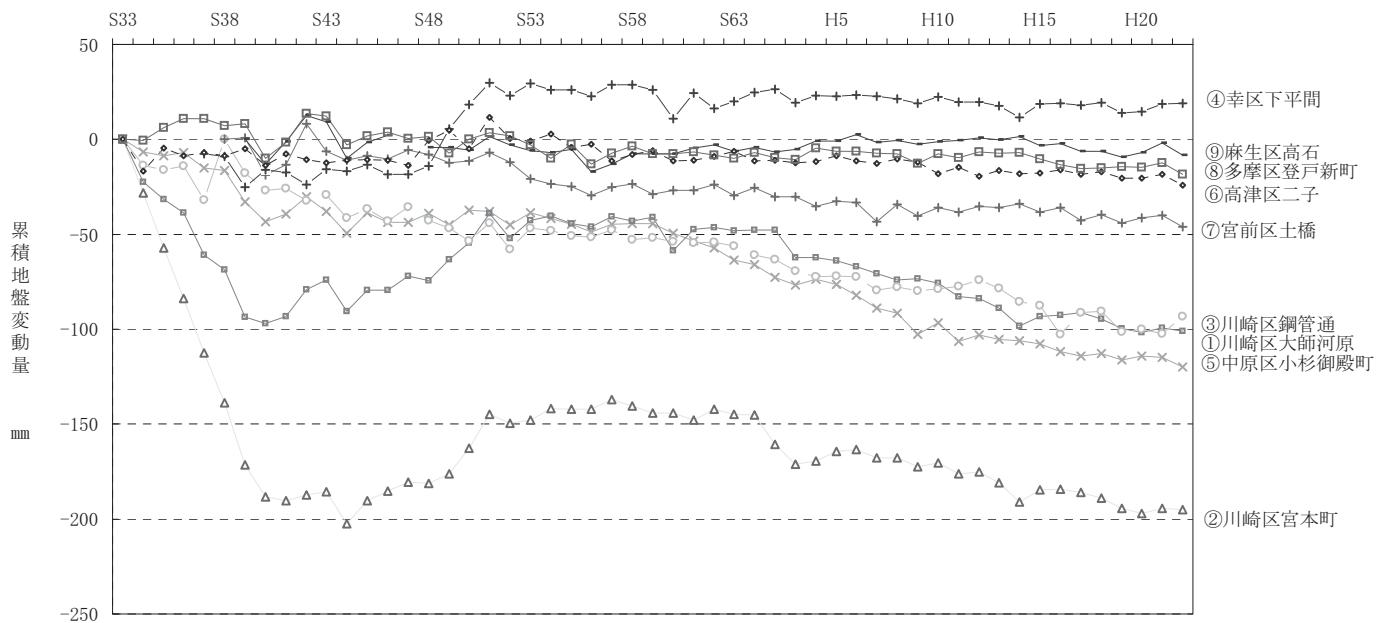

臨海地域における圧密沈下

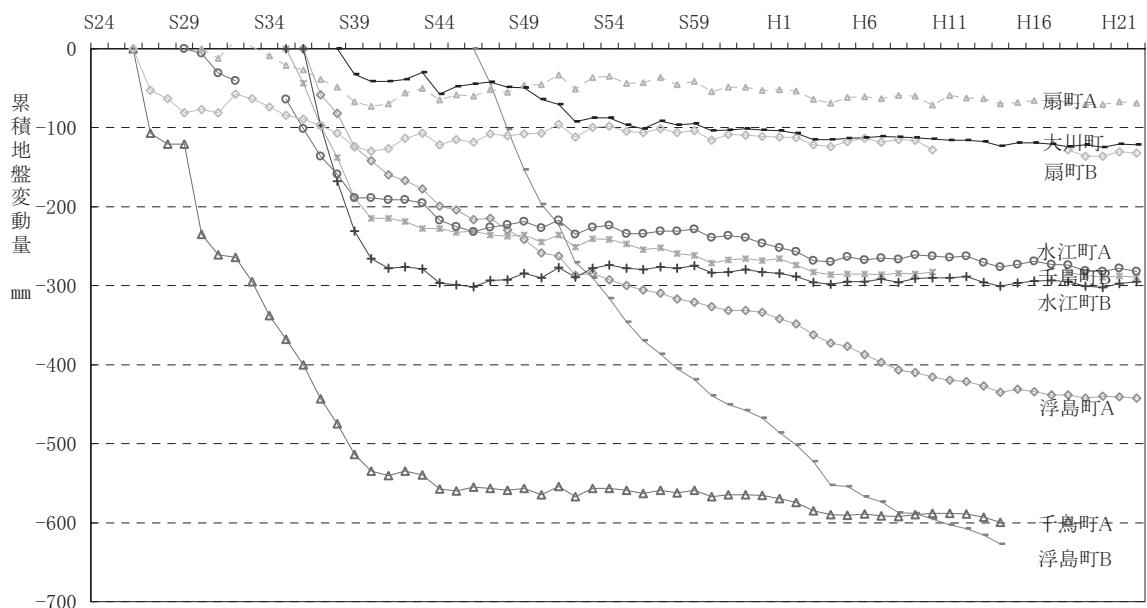


図8 主要水準点における累積地盤変動量の経年推移

主要水準点位置図

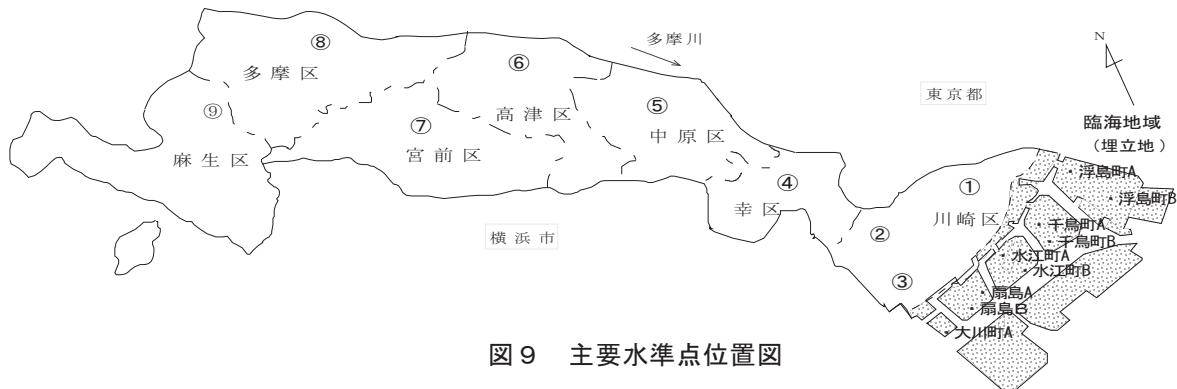


図9 主要水準点位置図

表10 観測所諸元

| 観測所 名称 | 所在 地 | | 緯度・経度 | | 工水法 指定 | 設置年月 | | 建屋 構造 | | m ² |
|-----------|---------------|---------|-------------|--------------|-----------|--------|--------|--------------|------|----------------|
| | 位置 | 目標 | 北緯 | 東経 | | 当初 | 改修 | 敷地 | 床面積 | |
| ①千鳥町 | 川崎区 千鳥町15 | 港湾局用地 | 35° 31' 21" | 139° 45' 11" | ○ | S37.5 | H19.2 | Conc. Block造 | 92.8 | 23.3 |
| ②観音川 | " 塩浜2-24-9 | 観音川ポンプ場 | 35° 31' 24" | 139° 44' 10" | ○ | S34.4 | H15.8 | " | 44.3 | 16.1 |
| ③田島 | " 鋼管通2-3-7 | 田島支所 | 35° 31' 02" | 139° 42' 52" | ○ | S36.6 | H20.3 | " | 17.1 | 15.8 |
| ④渡田 | " 鋼管通4-17-1 | 渡田ポンプ場 | 35° 30' 38" | 139° 42' 40" | ○ | S36.3 | H21.3 | " | 18.6 | 15.8 |
| ⑤六郷 | " 本町2-4 | 六郷ポンプ場 | 35° 32' 09" | 139° 42' 15" | ○ | S35.5 | H18.3 | " | 18.9 | 16.1 |
| ⑥小向 | 幸区 小向西町4-30 | 西御幸小学校 | 35° 32' 46" | 139° 41' 16" | ○ | S51.11 | H22.1 | 枠蓋付(材質SUS) | 4.7 | - |
| ⑦新城 | 中原区 下新城1-15-1 | 認定こども園 | 35° 34' 51" | 139° 37' 53" | - | " | H11.8 | 枠 | 4.8 | - |
| ⑧坂戸 | 高津区 坂戸1-18-1 | 坂戸小学校 | 35° 35' 45" | 139° 37' 23" | - | " | H16.12 | Conc. Block造 | 22.5 | 6.5 |
| ⑨稻田 | 多摩区 宿河原3-18-1 | 稻田小学校 | 35° 36' 48" | 139° 34' 44" | - | " | H23.1 | 枠 | 4.0 | - |

| 観測所 名称 | 井戸構造 m | | | | | | 観測計器 | | 記録 | |
|-----------|--------|-------|----------------|---------|-----|-----|--------------|-----------|---------|----|
| | 地表 TP | 管頭 TP | 口径(材質)mm | ストレーナー深 | 深度 | 水底深 | 水位計 | 沈下計 | 方式 | 電源 |
| ①千鳥町 | 3.29 | 4.61 | φ150, 250(二重管) | 61~73 | 131 | 109 | 水圧式(LIP220) | 隔測式(KS61) | CFC | AC |
| ②観音川 | 0.80 | 1.99 | φ200(鋼管) | 66~77 | 80 | 79 | " | " | PC-CARD | " |
| ③田島 | 0.91 | 1.94 | φ200(鋼管) | 53~63 | 85 | 85 | " | " | CFC | " |
| ④渡田 | 2.15 | 3.29 | φ200(SS) | 31~39 | 51 | 49 | 水圧式(W431) | " | " | " |
| ⑤六郷 | 2.63 | 3.41 | φ200(SS) | 23~28 | 29 | " | 水圧式(LIP220) | " | " | " |
| ⑥小向 | 3.28 | 4.36 | φ150(鋼管) | 38~43 | 60 | 58 | 水圧式(W431) | なし | " | " |
| ⑦新城 | 9.28 | 10.47 | φ150(鋼管) | 26~31 | 37 | 36 | SDL(デジタル)水位計 | " | PC-CARD | DC |
| ⑧坂戸 | 12.60 | 13.56 | φ200(SS) | 24~29 | 35 | 34 | 水圧式(LIP220) | " | " | AC |
| ⑨稻田 | 19.40 | 20.66 | φ150(鋼管) | 14~20 | 25 | 23 | 水圧式(W431) | " | CFC | " |

TP=東京湾中等潮位

SS=ステンレススチール

地表TPは近傍水準点の標高である

| 観測所 名称 | 地下水 の種類 | 測定項目 | 設置当初水位 | | H22水位 (年平均)a | H22-設置当初 (年平均)b | 過去最低 | | 過去最高 | |
|-----------|------------|-------|--------|--------|-----------------|--------------------|---------|--------|--------|-------|
| | | | (年) | a | | | 上昇量 b-a | (年) 水位 | (年) 水位 | |
| ①千鳥町 | 被圧 | 水位・地層 | (S38) | -16.01 | -6.15 | 9.86 | (S38) | -16.01 | (H21) | -3.77 |
| ②観音川 | " | " | (S34) | -29.63 | -1.97 | 27.66 | (S39) | -31.43 | (H22) | -1.97 |
| ③田島 | " | " | (S38) | -29.75 | -1.15 | 28.60 | (S39) | -30.01 | (H18) | -1.13 |
| ④渡田 | " | " | (S36) | -23.17 | -2.79 | 20.38 | (S40) | -27.80 | (S59) | -2.51 |
| ⑤六郷 | " | " | (S35) | -20.47 | -3.25 | 17.22 | (S39) | -22.41 | (H22) | -3.25 |
| ⑥小向 | " | 水位 | (S51) | -4.44 | -1.99 | 2.45 | (S60) | -7.08 | (H22) | -1.99 |
| ⑦新城 | " | " | (") | -4.69 | -3.26 | 1.43 | (S53) | -4.96 | (H18) | -3.11 |
| ⑧坂戸 | " | " | (") | -7.40 | -6.00 | 1.40 | (S54) | -7.50 | (H18) | -5.80 |
| ⑨稻田 | 不圧 | " | (") | -6.69 | -6.44 | 0.25 | (S59) | -7.25 | (H11) | -6.16 |

出力データ

| 期間 | media |
|---------|-------------------|
| S38~S54 | chart紙 |
| S55~S57 | 変更 |
| S58~S62 | 磁気tape punch card |
| S63~ | 3.5inch FD |
| H9~ | PC CARD |

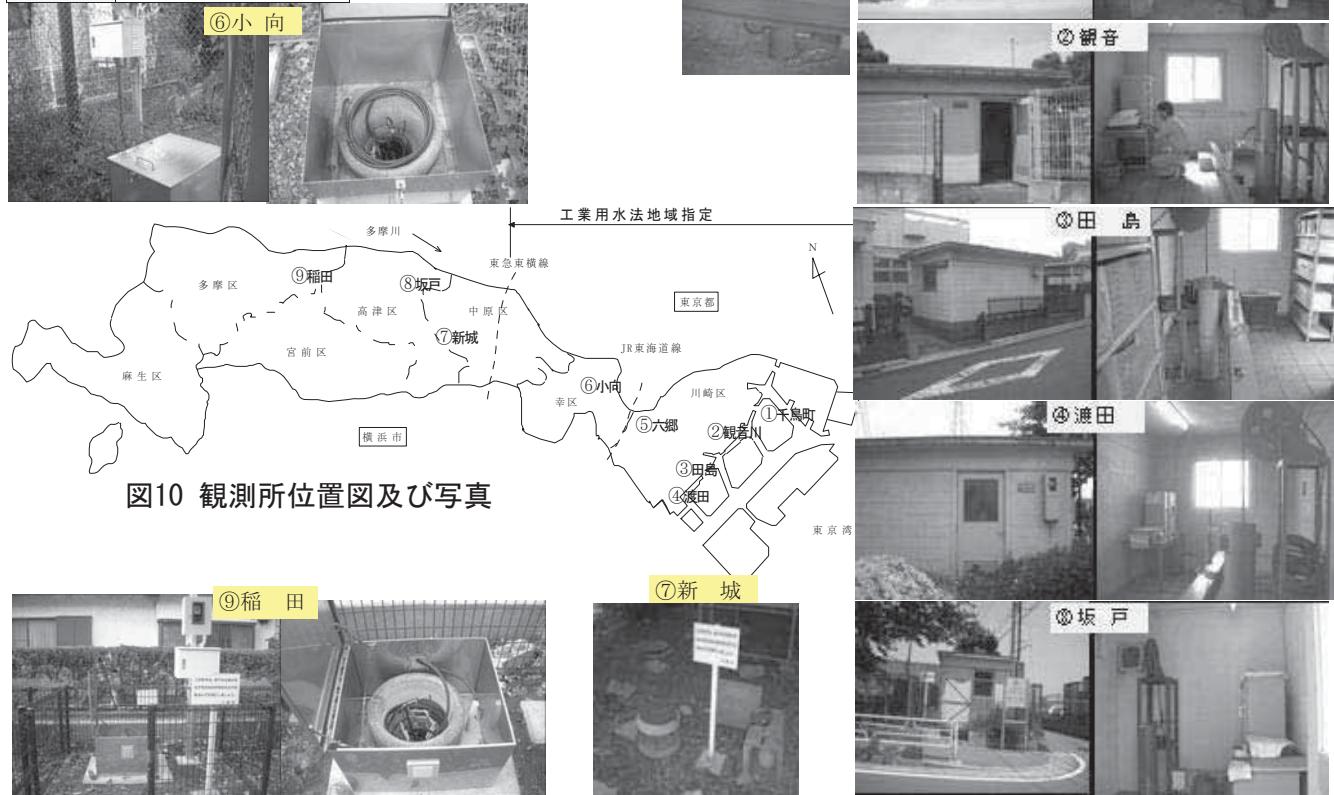


図10 観測所位置図及び写真

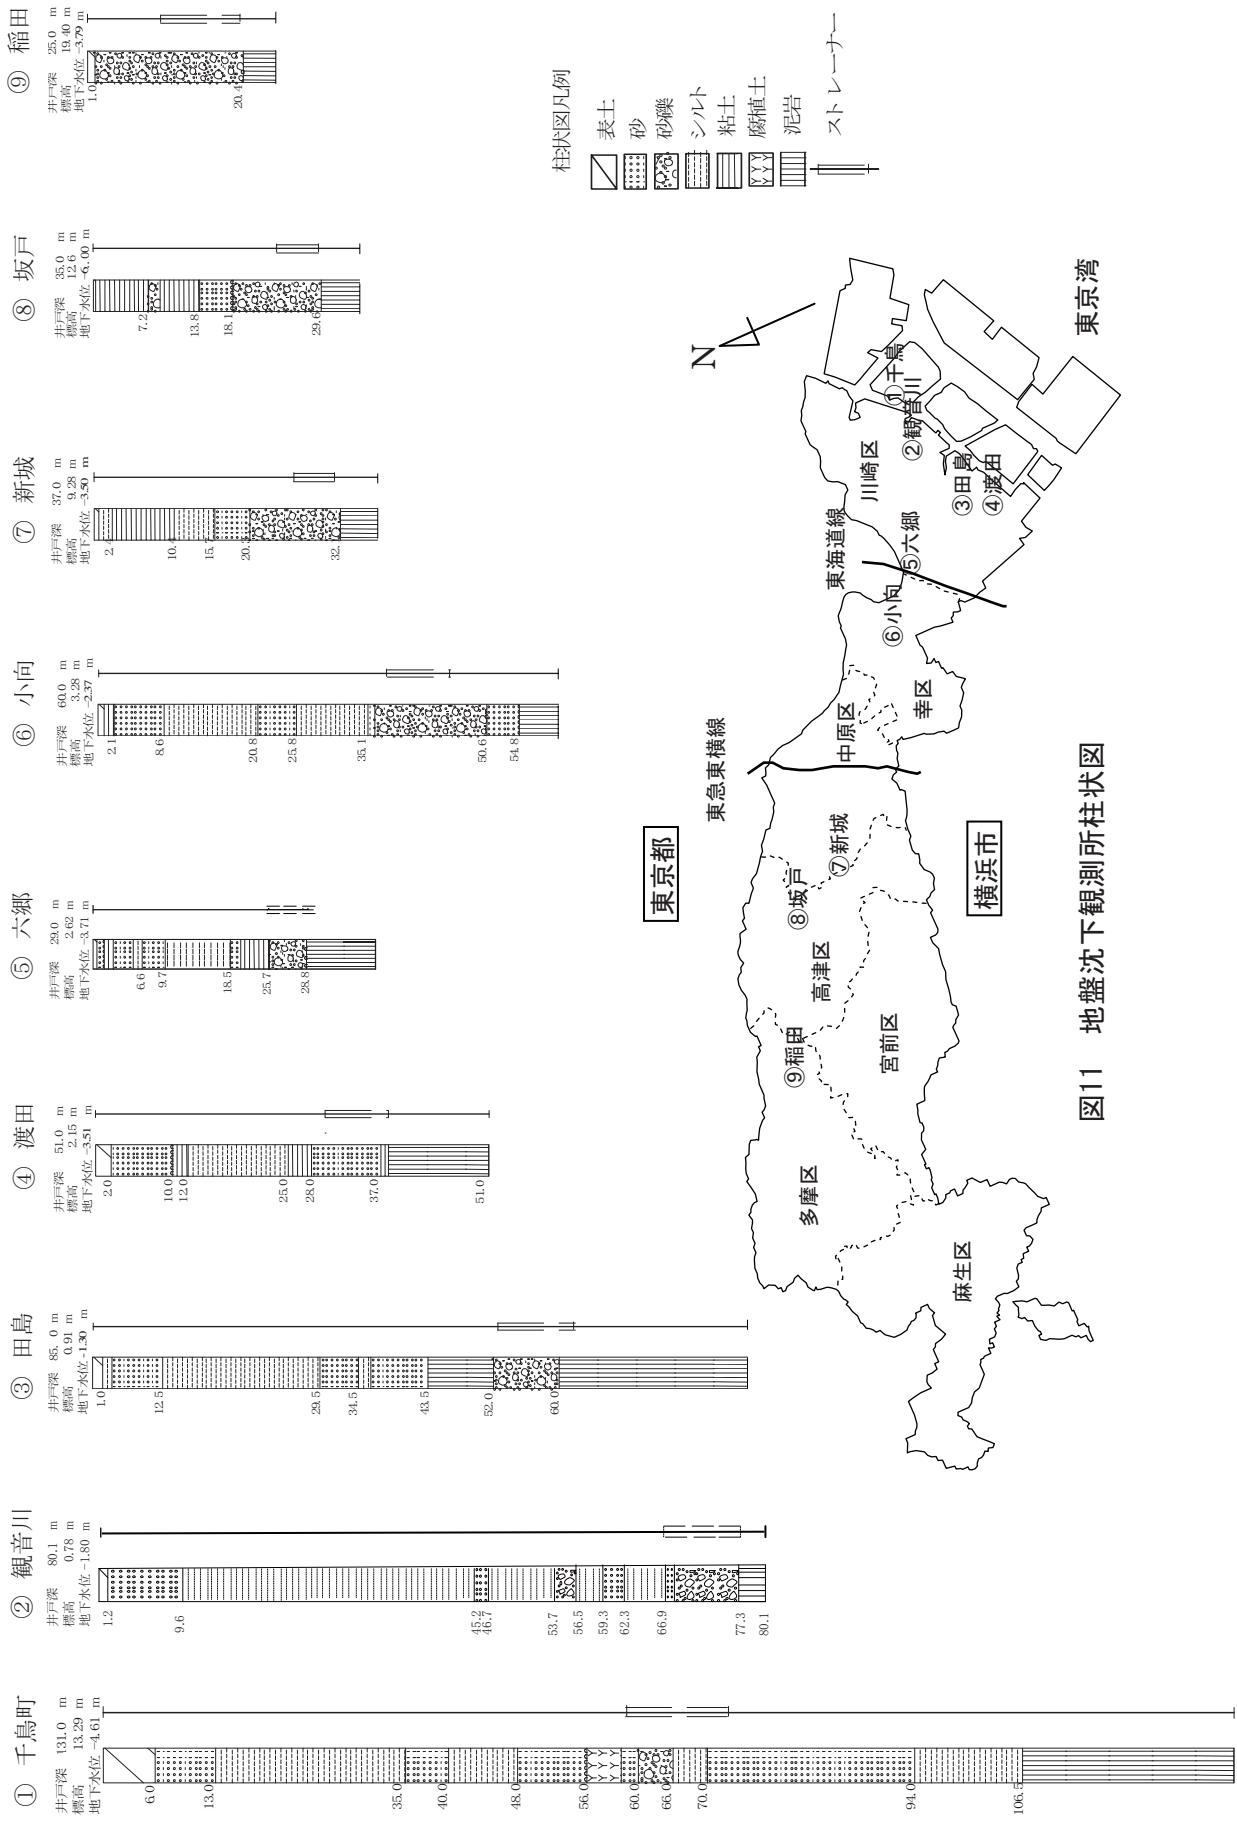


図11 地盤沈下観測所柱状図

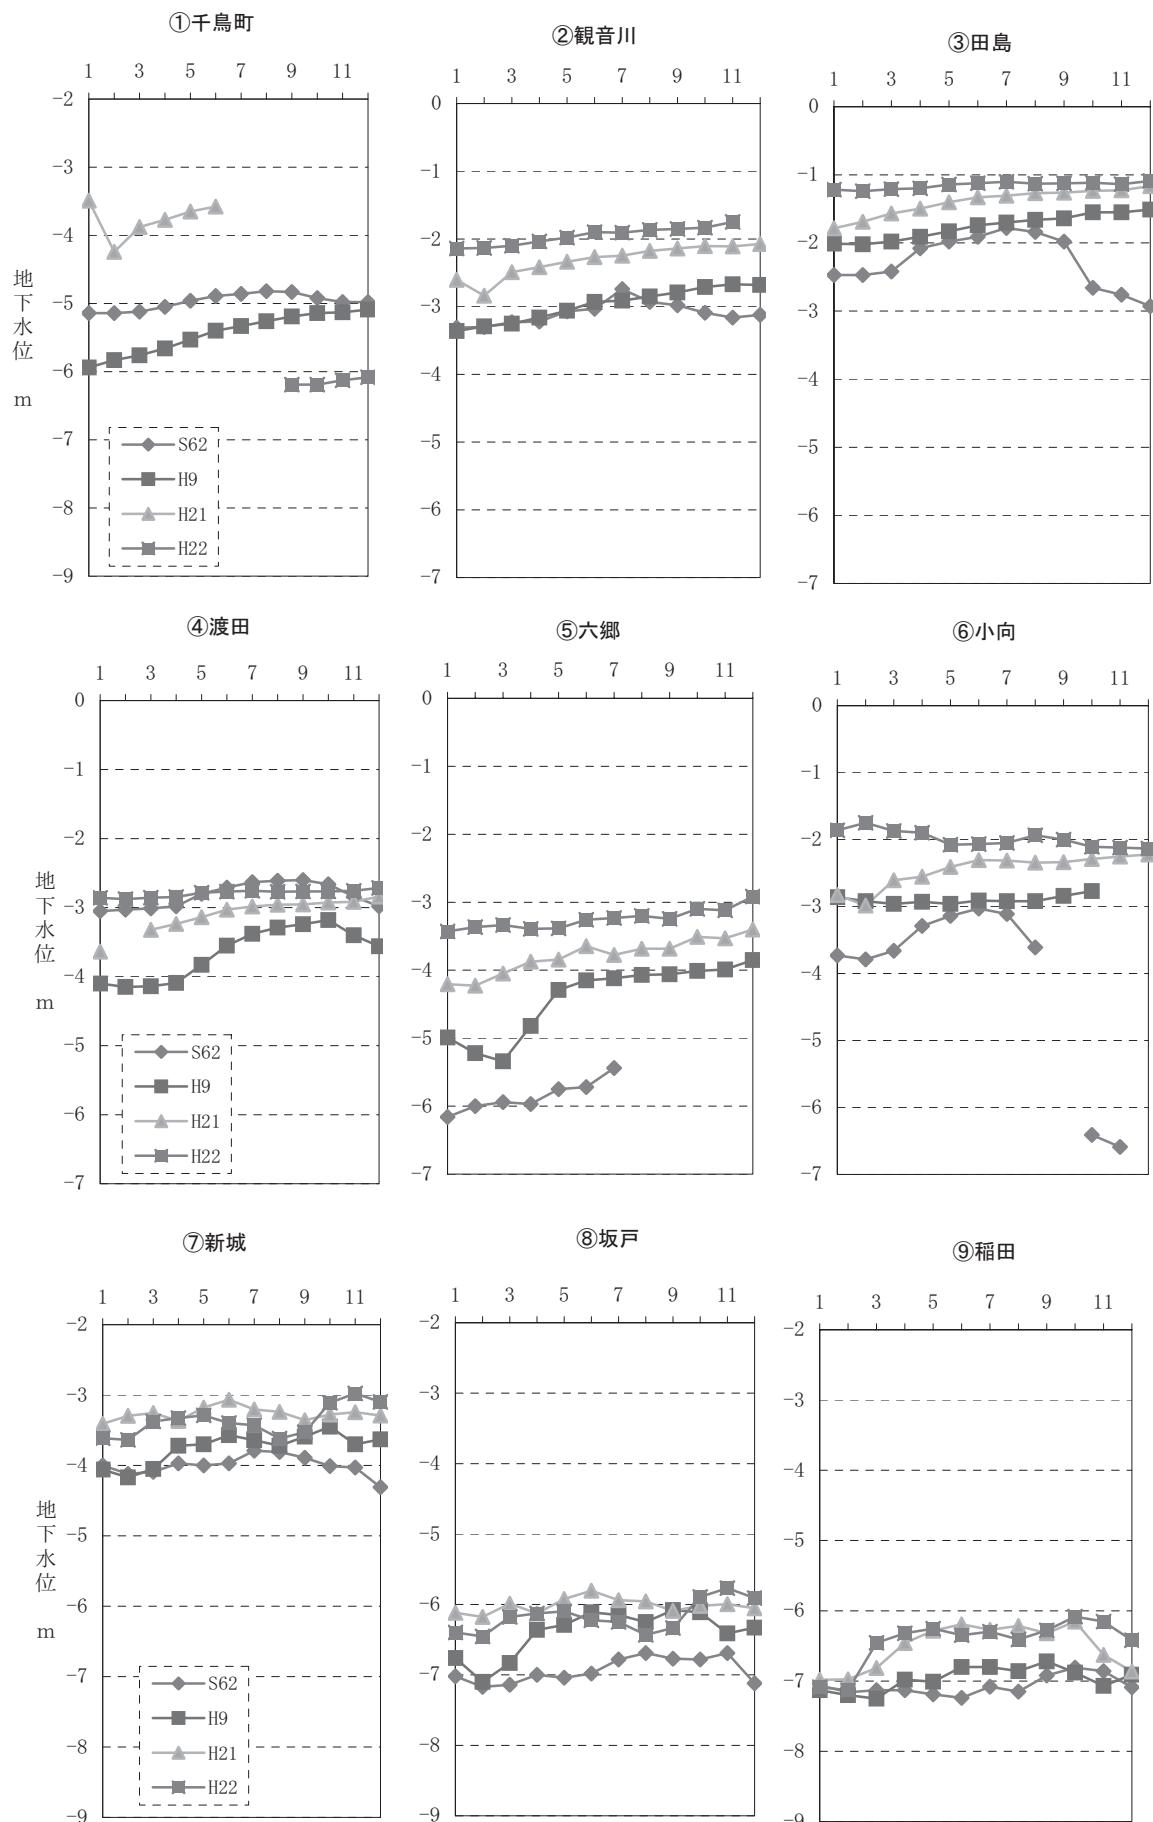


図12 地下水位の年間変動の経年推移

表11 平成22年地下水位の年間変動の推移

単位：m（月平均・管頭から）

| 観測所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | A最低 | B最高 | 変位B-A | 平均 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ①千鳥町 | 不測 | -6.19 | -6.19 | -6.13 | -6.08 | -6.19 | -6.08 | 0.11 | -6.15 |
| ②観音川 | -2.09 | -2.14 | -2.13 | -2.10 | -2.04 | -1.98 | -1.90 | -1.91 | -1.87 | -1.85 | -1.83 | -1.75 | -2.14 | -1.75 | 0.39 | -1.97 |
| ③田島 | -2.22 | -2.24 | -2.21 | -2.20 | -2.14 | -2.12 | -2.10 | -2.13 | -2.13 | -2.12 | -2.14 | -2.09 | -2.24 | -2.09 | 0.15 | -2.15 |
| ④渡田 | -2.86 | -2.88 | -2.86 | -2.85 | -2.78 | -2.77 | -2.76 | -2.77 | -2.77 | -2.77 | -2.76 | -2.71 | -2.88 | -2.71 | 0.16 | -2.79 |
| ⑤六郷 | -5.43 | -5.37 | -5.34 | -5.39 | -5.39 | -5.26 | -5.23 | -5.20 | -5.24 | -5.10 | -5.12 | -4.92 | -5.43 | -4.92 | 0.51 | -5.25 |
| ⑥小向 | -1.86 | -1.75 | -1.87 | -1.90 | -2.08 | -2.07 | -2.05 | -1.94 | -2.00 | -2.11 | -2.12 | -2.13 | -2.13 | -1.75 | 0.39 | -1.99 |
| ⑦新城 | -3.61 | -3.64 | -3.37 | -3.33 | -3.29 | -3.40 | -3.43 | -3.62 | -3.53 | -3.11 | -2.98 | -3.10 | -3.64 | -2.98 | 0.66 | -3.26 |
| ⑧坂戸 | -6.40 | -6.45 | -6.18 | -6.13 | -6.10 | -6.23 | -6.25 | -6.43 | -6.33 | -5.89 | -5.77 | -5.91 | -6.45 | -5.77 | 0.68 | -6.00 |
| ⑨稻田 | -7.09 | -7.13 | -6.46 | -6.32 | -6.25 | -6.35 | -6.30 | -6.41 | -6.28 | -6.08 | -6.15 | -6.42 | -7.13 | -6.08 | 1.05 | -6.44 |

表12 地下水位の経年推移

単位: m(年平均・管頭から)

| 観測所 | S55年 | S60年 | H2年 | H7年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | H16年 | H17年 | H18年 | H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H22-H21 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| ①千鳥町 | -6.36 | -5.96 | -6.15 | -6.90 | -4.59 | -4.62 | -4.92 | -4.90 | -4.83 | -4.80 | -4.44 | -4.80 | -4.95 | -3.77 | -6.15 | -2.38 |
| ②観音川 | -5.07 | -4.24 | -3.70 | -4.14 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | -2.39 | -2.56 | -2.48 | -2.01 | -2.35 | -2.99 | -2.32 | -1.97 | 0.35 |
| ③田島 | -3.13 | -6.72 | -2.41 | -2.52 | -1.62 | -1.80 | -3.13 | -2.33 | -1.42 | -1.31 | -1.13 | -1.91 | -3.19 | -1.39 | -1.15 | 0.24 |
| ④渡田 | -3.22 | -4.58 | -2.82 | -4.50 | -3.81 | -3.95 | -4.63 | -4.51 | -3.62 | -3.38 | -2.88 | -3.18 | -4.34 | -3.08 | -2.79 | 0.29 |
| ⑤六郷 | -5.66 | -6.87 | -4.78 | -4.53 | -4.23 | -4.45 | -5.33 | -4.59 | -3.99 | -3.87 | -3.71 | -3.90 | -4.40 | -3.79 | -3.25 | 0.54 |
| ⑥小向 | -3.80 | -7.08 | -3.39 | -3.14 | -2.57 | -2.97 | -4.68 | -3.25 | -2.40 | -2.29 | -2.20 | -3.47 | -4.84 | -2.45 | -1.99 | 0.46 |
| ⑦新城 | -4.47 | -4.38 | -3.95 | -3.77 | -3.46 | -3.30 | -3.40 | -3.23 | -3.26 | -3.18 | -3.11 | -3.22 | -3.25 | -3.27 | -3.26 | 0.01 |
| ⑧坂戸 | -7.46 | -7.07 | -6.87 | -6.35 | -6.21 | -6.00 | -6.26 | -5.98 | -6.20 | -5.84 | -5.80 | -5.90 | -5.86 | -6.02 | -6.00 | 0.02 |
| ⑨稻田 | -6.84 | -6.97 | -6.99 | -7.19 | -6.53 | -6.46 | 欠測 | -6.29 | -6.35 | -6.34 | -6.41 | -6.42 | -6.33 | -6.51 | -6.44 | 0.08 |

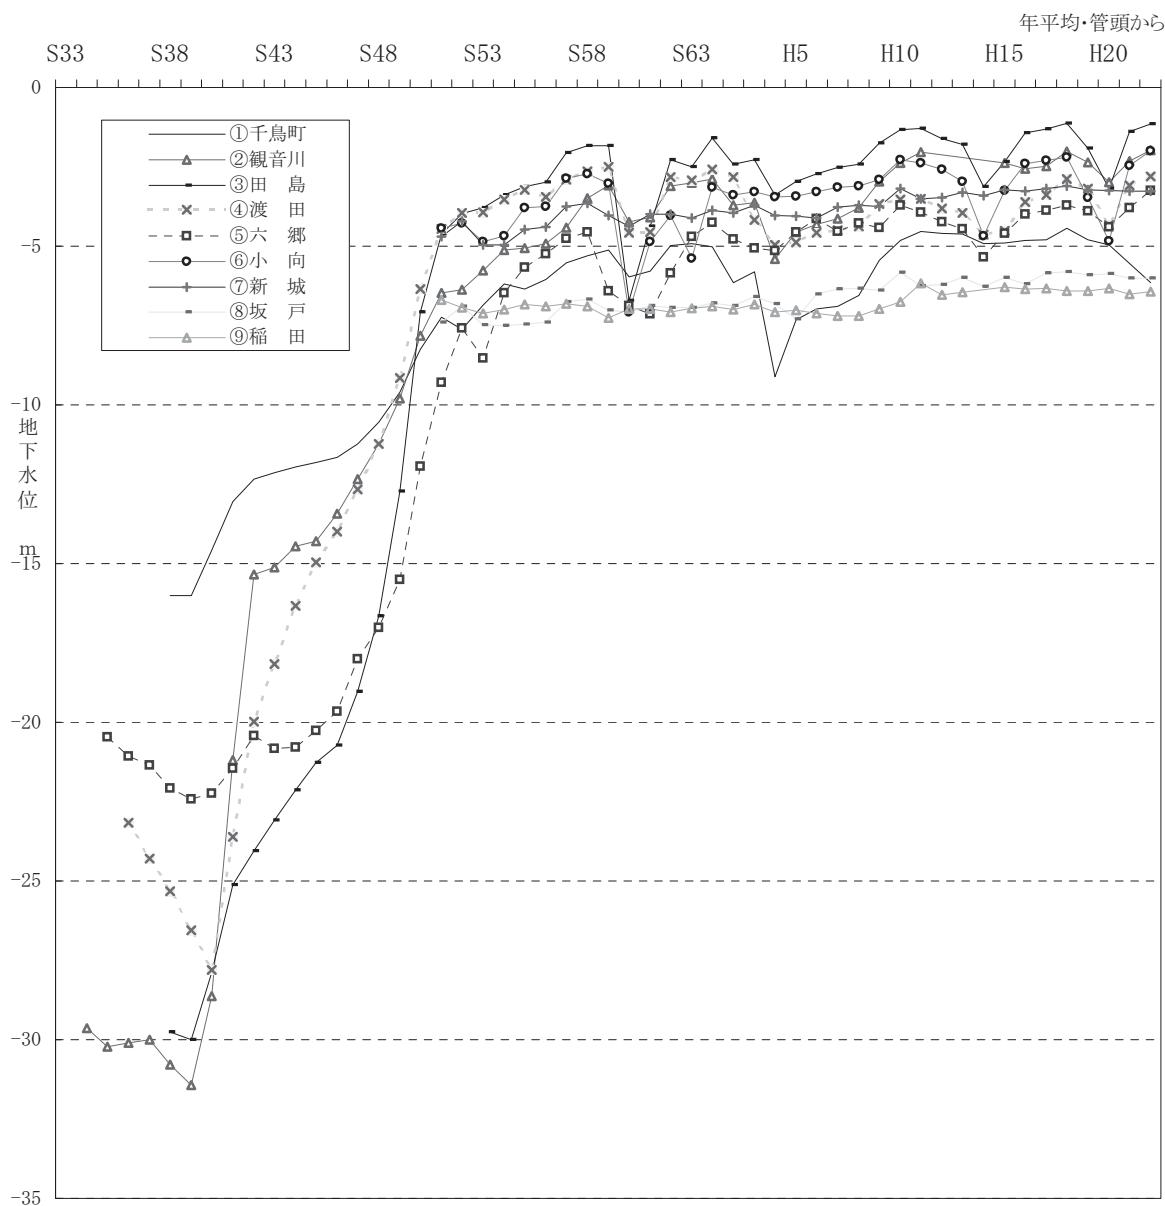


図13 地下水位の経年推移

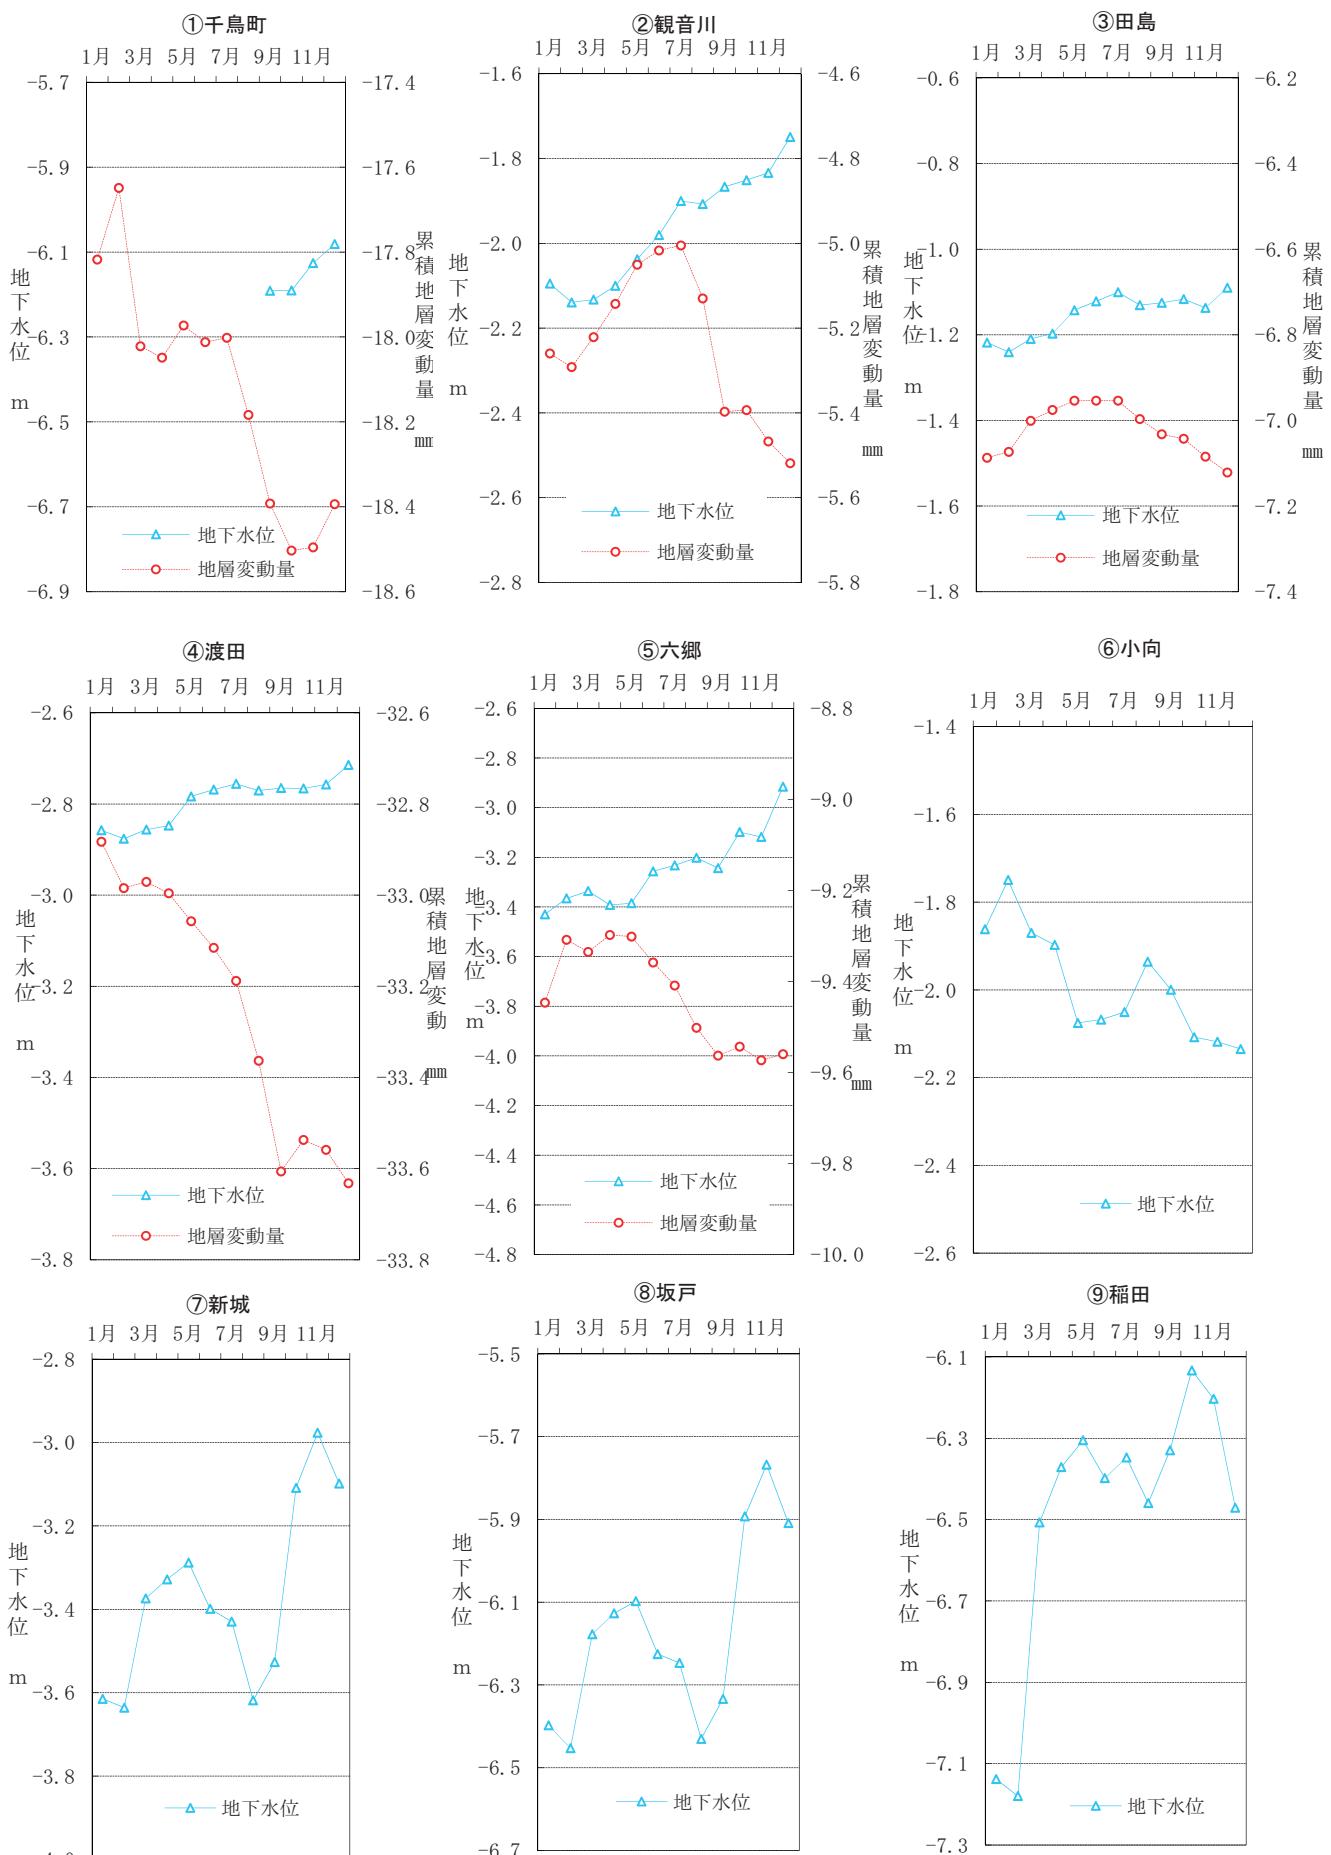


図14 地下水位[管頭から] - 地層年間変動の年間推移

表13 累積地層収縮量の経年推移

単位 :mm

| 観測所 | 深度 | S50年 | S55年 | S60年 | H5年 | H10年 | H15年 | H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H22-H21 |
|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ①千鳥町 | 131m | -147.81 | -151.04 | -162.11 | -173.64 | -175.58 | -179.43 | -182.35 | -184.17 | -184.17 | -184.04 | 0.13 |
| ②観音川 | 80m | -200.23 | -206.36 | -214.58 | -218.61 | -219.57 | -220.94 | -222.37 | -223.09 | -223.36 | -223.15 | 0.21 |
| ③田島 | 85m | -29.07 | -28.27 | -30.58 | -34.24 | -35.89 | -36.58 | -37.30 | -37.42 | -37.52 | -37.44 | 0.08 |
| ④渡田 | 51m | - | - | - | -13.50 | -16.38 | -26.21 | -30.20 | -31.91 | -32.60 | -31.96 | 0.64 |
| ⑤六郷 | 29m | -78.92 | -79.38 | -89.63 | -89.21 | -90.32 | -93.41 | -93.69 | -93.92 | -94.65 | -94.59 | 0.06 |

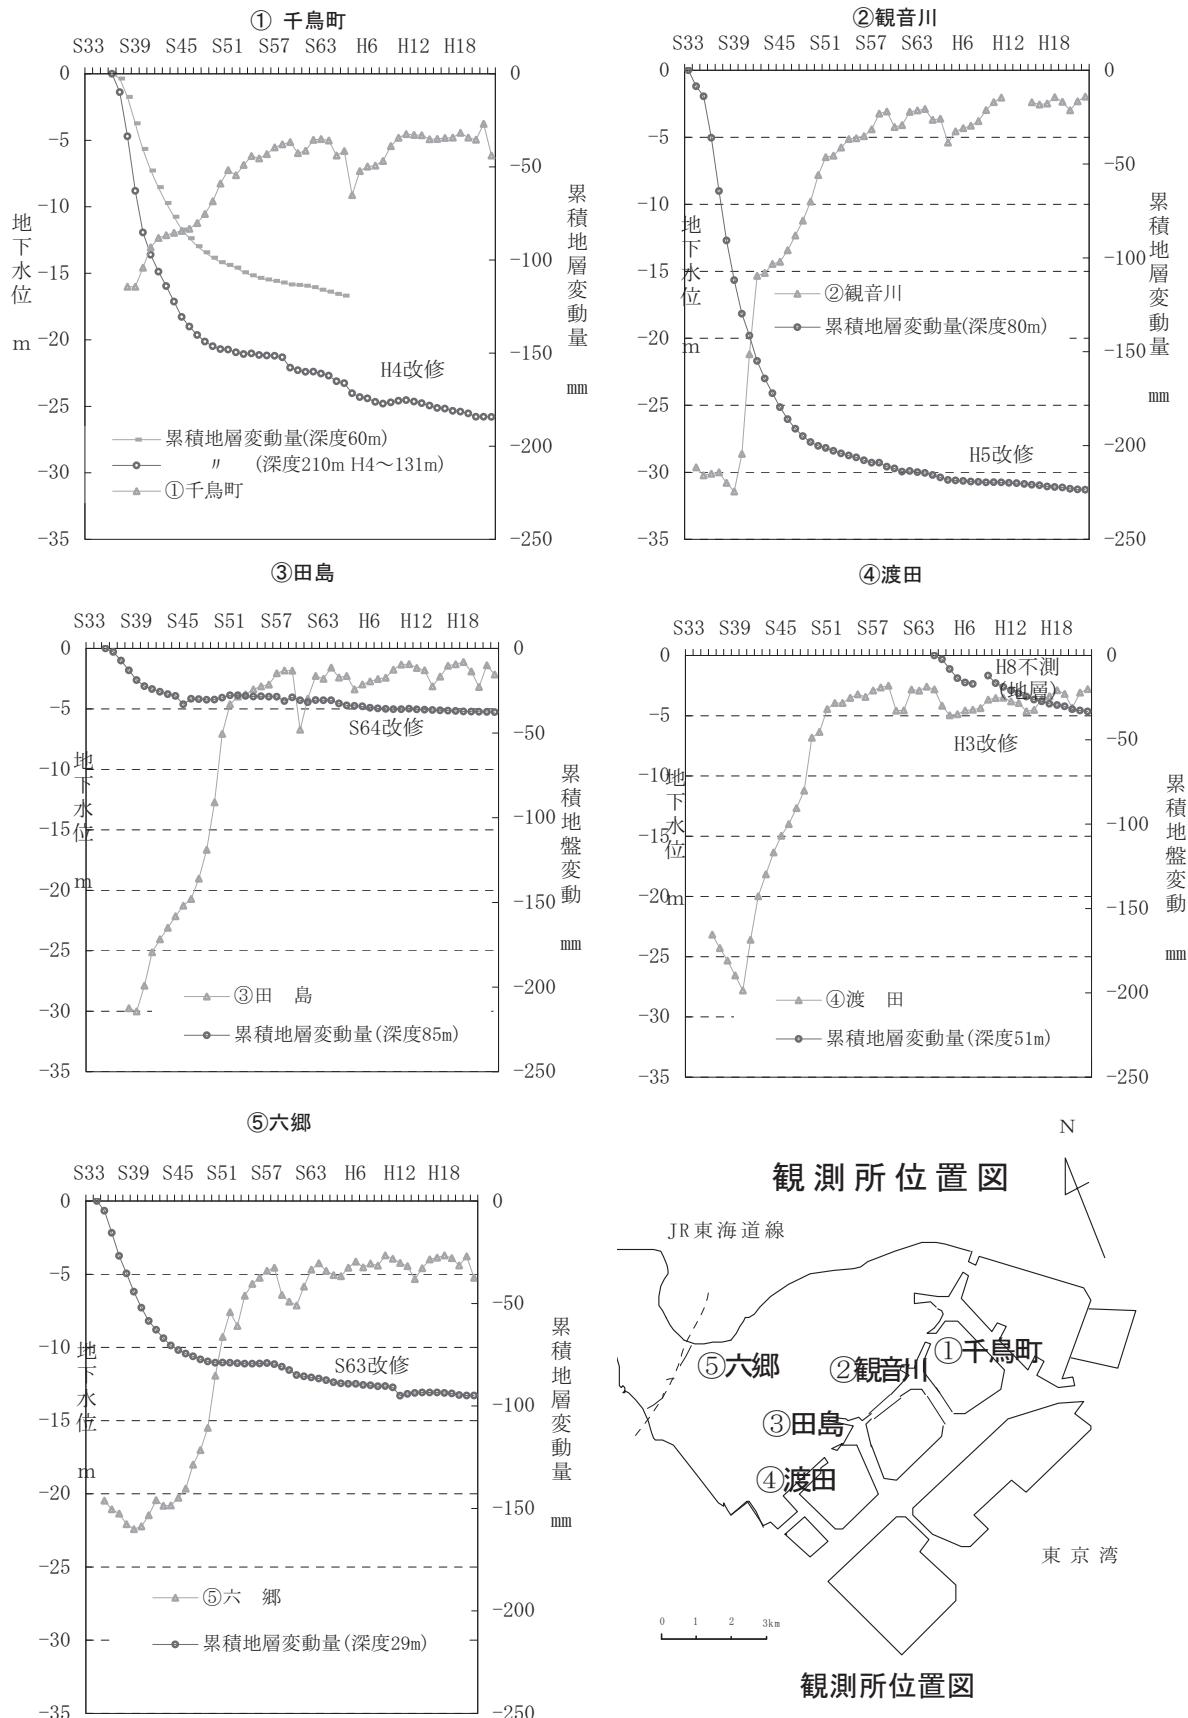


図15 地下水位-累積地層変動量の経年推移

表14 地下水塩化物イオン濃度の経年推移

単位:mg/l

| 観測井 | 測定位置 | S41年度 | S46年度 | S51年度 | S56年度 | S61年度 | H6年度 | H11年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 |
|----------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ① 千鳥町 | 上層 水面部 | 1,294 | 1,260 | 1,220 | 1,080 | 758 | 316 | 390 | 370 | 470 | 525 | 576 | 570 | 580 |
| | 下層 -65m | | | | | | 921 | 1,200 | 610 | 700 | 714 | 886 | 700 | 700 |
| ② 観音川 | 上層 水面部 | 1,188 | 1,110 | 1,270 | 1,200 | 1,573 | 1,700 | 570 | 1,100 | 1,200 | 1,290 | 1,510 | 1,500 | 1,400 |
| | 下層 -71m | | | | | | 1,700 | 1,600 | 1,300 | 1,300 | 1,430 | 1,580 | 1,500 | 1,500 |
| ③ 田島 | 上層 水面部 | 532 | 570 | 89 | 98 | 95 | 233 | 150 | 250 | 310 | 478 | 402 | 340 | 380 |
| | 下層 -56m | | | | | | 649 | 660 | 360 | 390 | 393 | 727 | 460 | 520 |
| ④ 渡田 | 上層 水面部 | — | 1,330 | 270 | 1,300 | 1,220 | 567 | 400 | 280 | 480 | 388 | 505 | 350 | 400 |
| | 下層 -34m | | | | | | 695 | 530 | 370 | 430 | 426 | 809 | 470 | 490 |
| ⑤ 六郷 | 上層 水面部 | 266 | 9,880 | 10,300 | 2,500 | 239 | 80 | 79 | 180 | 160 | 223 | 259 | 240 | 260 |
| | 下層 -26m | | | | | | 662 | 390 | 240 | 300 | 305 | 721 | 390 | 540 |
| ⑥ 小向 | 上層 水面部 | — | — | — | 59 | 55 | 55 | 45 | — | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 |
| | 下層 -40m | | | | | | 54 | 44 | — | 75 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| ⑦ 新城 | 上層 水面部 | — | — | — | 36 | 35 | 27 | 24 | — | 13 | 18 | 21 | 14 | 14 |
| | 下層 -29m | | | | | | 29 | 24 | — | 13 | 16 | 24 | 15 | 14 |
| ⑧ 坂戸 | 上層 水面部 | — | — | — | 74 | 152 | 26 | 27 | — | 22 | 27 | 27 | 23 | 23 |
| | 下層 -25m | | | | | | 26 | 24 | — | 20 | 25 | 37 | 21 | 22 |
| ⑨ 稻田 | 上層 水面部 | — | — | — | 32 | 34 | 19 | 17 | — | 16 | 21 | 26 | 16 | 19 |
| | 下層 -17m | | | | | | 20 | 18 | — | 16 | 19 | 97 | 15 | 17 |

注) 下層はストレーナー位置

上層

下層(ストレーナー位置)

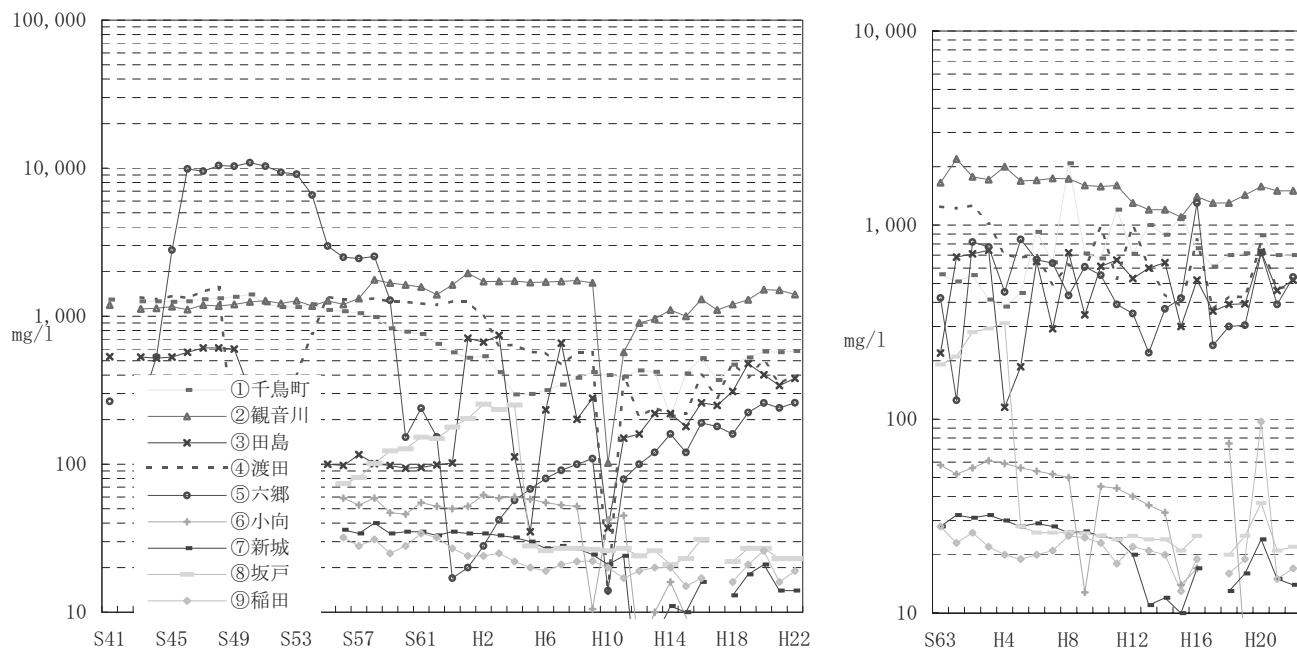


図16 地下水塩化物イオン濃度の経年推移

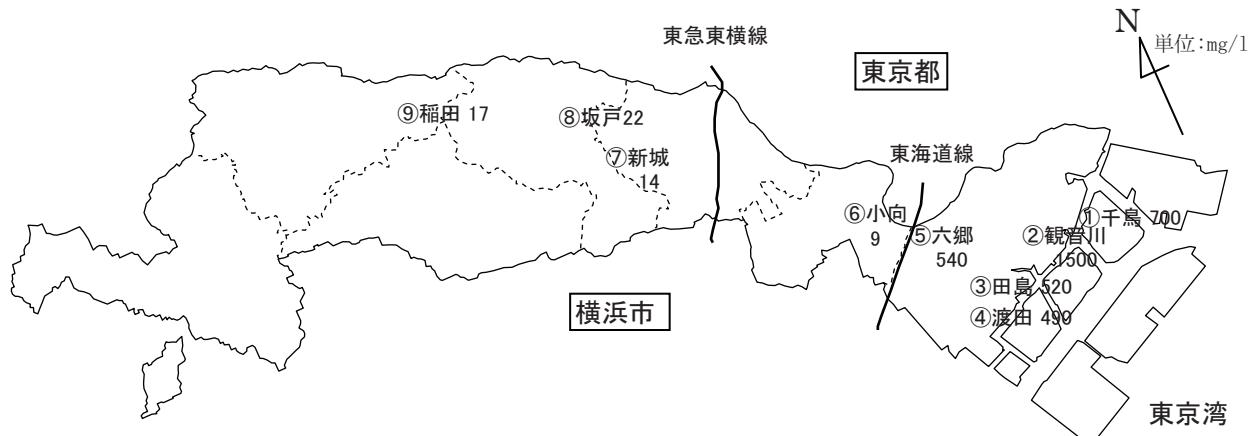


図17 地下水塩化物イオン濃度分布一下層(H22)